PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

UHE PORTO PRIMAVERA

ELABORAÇÃO



ÓRGÃO FISCALIZADOR





Data de Emissão

13

26.09.2024

VERSÃO EXTERNA

APROVAÇÃO DO PAE



Priscila Rochinha Lino

Representante Legal
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

Docusigned by:

Jefferson M. Silva

259353C420C041B...

Jefferson Silva

Coordenador do PAE

Gerente da UHE Porto Primavera

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

Ovidio Joaquim Dos Santos Junion
7768EB0089DE4C2...

Ovídio Joaquim Santos Junior

Responsável Técnico

Gerente de Engenharia Civil e Segurança de Barragens

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

Data de Emissão

26.09.2024

Figura 1 – Vista geral da barragem da UHE Porto Primavera



Fonte: CESP

26.09.2024

SUMÁRIO

CAPÍTULO I	– Introdução	g
1.	Resumo Geral do PAE	g
1.1.	Critérios para enquadramento do Nível de Resposta (NR)	9
1.2.	Agentes Internos e Externos	11
1.3.	Fluxograma em Caso de Emergências	40
1.4.	Zona de Autossalvamento da UHE Porto Primavera	42
2.	Apresentação	43
3.	Objetivo	44
4.	Atualização	45
CAPÍTULO II	– Localização e Características da Barragem	46
1.	Localização e acesso	46
2.	Dados Técnicos e Estruturas Associadas	48
2.1.	Reservatório	49
2.2.	Barragem de Terra	49
2.3.	Tomada d'água	49
2.4.	Vertedouro	49
2.5.	Casa de Força	50
2.6.	Escada de Peixe	51
2.7.	Eclusa	51
CAPÍTULO II	I – Responsabilidades Gerais no PAE	52
1.	Empreendedor	52
2.	Coordenação do PAE	53
3.	Responsável técnico de segurança de barragens	54
4.	Equipe de Vigilância	54
5.	Equipe de Segurança da Barragem	55
6.	Comissão de Segurança de Barragens	55
7.	Centro de Operações	56
8.	Equipes de Apoio de Resposta à Emergência	56
9.	Equipes de Comunicação	57

Data de Emissão **26.09.2024**

13

	10.	Equipes de Gestão de Continuidade do Negócio (GCN)	.57
	11.	Sistema de Proteção e Defesa Civil	.58
CAPÍTU	LO IV	– Procedimentos de gestão da segurança e integridade do empreendimento	.60
	1.	Gestão de Risco	.60
	2.	Gestão de Emergência	.60
	3.	Detecção, Avaliação e Classificação de Anomalias	.61
	3.1.	Detecção das Anomalias	.61
	3.2.	Avaliação das Anomalias	.62
	3.3.	Classificação das Anomalias	.63
		- Procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta as situações emergenciais	6 F
identific		nos cenários acidentais	
	1.	Ações Esperadas para cada Nível de Resposta	
	1.1.	Situações Adversas	.65
	1.2.	Situações de Risco	.67
	2.	Procedimentos Preventivos e Corretivos	.69
	2.1.	Procedimentos Preventivos	.69
	2.2.	Procedimentos Corretivos e de Resposta	.70
	3.	Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimen	itos
emer	genc	iais	73
CAPÍTU	LO VI	– Procedimentos de Notificação e Alerta	.77
	1.	Agentes Internos	.77
	2.	Agentes Externos	.77
	3.	Detalhamento do Fluxograma de Notificação	.77
	4.	Plano de Comunicação	.79
	4.1.	Meios de Comunicação	.81
	5.	Implantação da Sala de Gestão de Situação	.82
	5.1.	Centro de Operações	.83
	5.2.	Sala de Situação	.83
	5.3.	Sala de Situação para Gerenciamento de Crise	.84
	6.	Medidas específicas de resgate e redução de danos	.85
	6.1.	Resgate de Atingidos (pessoas e animais)	86

Data de Emissão

26.09.2024

13

6.	2. Mitigação de Impactos Ambientais	86			
6.	3. Abastecimento de água potável	87			
6.	4. Salvaguarda do patrimônio cultural	87			
CAPÍTULO	VII – Recursos Humanos, Materiais e Logísticos da Barragem	89			
1.	Recursos humanos	89			
2.	Sistemas de comunicação e de iluminação	90			
3.	Recursos materiais e mobilizáveis	90			
CAPÍTULO	VIII – Síntese do Estudo de Inundação e Respectivos Mapas	92			
1.	Descrição da Zona de Autossalvamento (ZAS)				
1.	Cadastramento da ZAS e identificação das vulnerabilidades	99			
2.	Descrição da Zona de Segurança Secundária (ZSS)	. 104			
CAPÍTULO	IX – Diretrizes para Evacuação da ZAS				
1.	Elementos de Autoproteção				
2.	Simulado de Evacuação				
	X – Divulgação e Treinamento do PAE				
1.	Divulgação				
2.	Programas de Treinamento				
2.					
2.					
2.	3. Planejamento e programação dos Simulados	.112			
CAPÍTULO	XI – Aprovação do PAE	.114			
Glossário.		.115			
Apêndices		.116			
Apêndice	L – Modelo de Termo de Recebimento de Documentos	.117			
Apêndice	2 – ART de Atualização do PAE	.118			
Apêndice	3 – Ficha Técnica da Barragem	.121			
Apêndice -	1 – Respostas a Possíveis Ocorrências	.125			
Apêndice	5 – Fluxogramas de Notificação conforme NR	. 136			
Apêndice	6 – Formulário de Mensagem de Notificação	.140			
Apêndice	7 – Formulário de Declaração de Início de Emergência	.141			
Apêndice 8 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência142					
Apêndice	Apêndice 9 – Termo de Confidencialidade143				
Apêndice	Apêndice 10 – Registro dos Treinamentos e Simulados145				

Data de Emissão **26.09.2024**

Apêndice 11 – Registro de Reuniões	146
Apêndice 12 – Entidades com cópia do PAE	148
Apêndice 13 – Mapas de Inundação	152
Apêndice 14 – Mapas de Sinalização de Pontos de Encontro e Rotas de Fuga (Elementos de Autopro	teção) 153
 Apêndice 15 — Localização das Estações Remotas de Sirenes Fixas (Elementos de Autoproteção)	154

Data de Emissão

13

26.09.2024

			CONTROLE DE REVISÃO		
Revisão	Data	ltem	Descrição		
Revisão nº 1	13/07/2018	Apêndice 1, Quadro 16.1	Atualização do Apêndice 1 - Lista de Contatos para Notificação PAE Quadro 16.1 – Lista de Telefones de Notificação Interna Emergência		
Revisão nº 2	05/02/2019	Apêndice 1, Quadro 16.1	Atualização do Apêndice 1 - Lista de Contatos para Notificação PAE — Quadro 16.1 — Lista de Telefones de Notificação Interna de Emergência e 16.2 - Lista de Telefones de Notificação Externa de Emergência		
Revisão nº 3	03/04/2019	Item 12.2, Apêndice 1, Quadro 16.1	Atualização do Item 12.2 — Coordenador do PAE, do Apêndice 1 Quadro 16.1 — Lista de Telefones de Notificação Interna d Emergência		
Revisão nº 4	24/04/2019	Item 16 -17	Alterado o item 16 para Assinaturas, inserido o item 17 para o apêndices.		
Revisão nº 5	11/07/2019	Item 16 -17	Alterado o item 16 para Assinaturas, alterado o item 17 – nomes telefones.		
Revisão nº 6	15/07/2021	Item 1 a 11	Ajustes nos textos e informações adicionais.		
Revisão nº 7	28/02/2022	Itens Diversos	Atualização do Apêndice 06 – Lista de Contatos para Notificação do PAE, atualização do Item 4 – Estudos de Ruptura Hipotética, diversos ajustes e informações adicionais.		
Revisão nº 8	29/07/2022	Itens Diversos	Atualização do PAE em atendimento a Lei Federal 14.066/2020 (artigos 7º, 8º, 11º e 12º).		
Revisão nº 9	20/12/2022	Itens Diversos	Atualização do documento com cenário de cheias e fluxogramas de comunicação.		
Revisão nº 10	15/02/2023	Itens Diversos	Atualização do Apêndice 6; Inserção do Apêndice 10 – Extensão dos elementos de autoproteção da ZAS (atendimento às recomendações RPS 2022).		
Revisão nº 11	08/08/2023	Itens Diversos	Atualização decorrente do cadastramento populacional da ZAS, definição das sinalizações, definição do sistema de alarme e atualização da lista de contatos externos		
Revisão nº 12	16/02/2024	Itens Diversos	Atualização decorrente da materialização dos elementos de autoproteção, atualização de contatos, reuniões e treinamentos e adequação a legislação de referência.		
Revisão nº 13	26/09/2024	Itens Diversos	Atualização decorrente da realização dos simulados de evacuação, adequação à governança interna de crises e contingências e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) nº 13.709/2018.		

Distribuição de cópias:

Usina de Porto Primavera;

ANEEL;

Prefeitura Municipal; e

Defesas Civis (Municipais e Estadual).

Atualizado por:	Responsável Técnico:	
Geometrisa Serviços de Engenharia LTDA	MSc. Eng. Euclydes Cestari Júnior	
Aprovado por:	Data:	
CESP	26/09/2024	

Data de Emissão

13

26.09.2024

CAPÍTULO I - Introdução

1. Resumo Geral do PAE

Este item apresenta um resumo geral do Plano de Ação de Emergência da UHE Porto Primavera de modo a agilizar as ações da equipe de agentes internos e externos em uma eventual emergência, em relação à ruptura da barragem e quanto ao risco hidrológico.

Os itens principais do Plano de Ação de Emergência estão descritos abaixo resumidamente.

1.1. Critérios para enquadramento do Nível de Resposta (NR)

A condição hidrológica será controlada pelo vertedouro onde deverão ser monitorados os níveis do reservatório com leitura da régua automatizada e/ou visual para observação de uma eventual anomalia com potencial ruptura da barragem, vazão defluente do vertedouro e regra operativa da Usina.

A regra operativa do reservatório para controle de enchentes deverá ser atendida pelo **Centro de Operações (CO)**. A materialização das ações preventivas e/ou corretivas é executada pelo vertedouro de comporta segmento da UHE Porto Primavera.

Para auxiliar na tomada de decisão do enquadramento do **Nível de Resposta** (**Quadro** 1) são consideradas, também, as alterações de operação do reservatório.

Data de Emissão

13

Quadro 1 – Critérios para enquadramento do Nível de Resposta (NR)

Situação	Nível de Resposta	Condição de Segurança Estrutural ¹	Condição de Segurança Hidrológica ²
ADVERSA	NORMAL (NR-0)	"Quando não houver anomalias ou contingências, ou as que existirem não comprometem a segurança da barragem, mas que devem ser controladas e monitoradas ou reparadas ao longo do tempo." Configura-se estado de Normalidade quando a segurança da estrutura não é afetada.	Operações abaixo da vazão defluente de 16.659 m³/s (TR de 2 anos) , associada à elevação do nível d'água no reservatório. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta.
SITUAÇÃO ADVERSA	CHEIA (NR-0)	Caracterizada por situações de controle de vazões defluentes do reservatório, baseado no nível do reservatório e em sua vazão afluente, sem apresentar riscos à integridade da barragem, entretanto, implicando possivelmente nos municípios a jusante. O Nível de Cheia ainda configura estado de Normalidade, dado que a segurança da estrutura não é afetada.	Vide procedimentos de identificação do nível de cheia.
	ATENÇÃO (NR-1)	"Quando as anomalias ou contingências não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem intensificação de monitoramento, controle ou reparo no médio ou longo prazos." Configura-se como estado de Atenção quando a segurança da estrutura pode ser afetada em médio prazo.	Considera-se que, diante da vazão defluente acima de 34.816 m³/s (TR de 500 anos), associada à elevação do nível d'água do reservatório, se associando à incapacidade parcial ou total de desempenho das estruturas extravasoras do empreendimento, deve-se avaliar a possível caracterização de estado de Atenção ao empreendimento. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta.
SITUAÇÃO DE RISCO	ALERTA (NR-2)	"Quando as anomalias ou contingências representam risco à segurança da barragem, exigindo providências em curto prazo para manutenção das condições de segurança." Configura-se estado de Alerta quando não há certeza de que se consiga controlar a situação, requerendo total prioridade das ações mitigadoras. Necessita continuidade das atividades de monitoramento e realização de Inspeção de Segurança Especial. No estado de Alerta, deve-se verificar a necessidade de emissão de alerta preventivo para a Zona de Autossalvamento (ZAS) e comunicar o ocorrido aos órgãos externos, além de prestar auxílio no processo de evacuação, caso realizada.	Considera-se que, diante da vazão defluente acima de 36.969 m³/s (TR de 1.000 anos), associada à elevação do nível d'água do reservatório, e ainda, se associando à incapacidade parcial ou total de desempenho das estruturas extravasoras do empreendimento, deve-se avaliar a possível caracterização de estado de Atenção ao empreendimento. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta. Neste nível é acionado o fluxo de resposta ao incidente³ (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), com instauração do "Comitê Tático".
	EMERGÊNCIA (NR-3)	"Quando as anomalias ou contingências representam risco de ruptura iminente, exigindo providências para prevenção e mitigação de danos humanos e materiais." Configura-se estado de emergência quando não há ações corretivas passíveis de controlar ou extinguir a anomalia ou ocorrência identificada. No estado de Emergência, o disparo de notificação de evacuação da Zona de Autossalvamento é obrigatório, assim como o acionamento dos agentes externos listados neste PAE. A comunicação com a ZAS será feita conforme descrito no CAPÍTULO VI.	Considera-se que, diante da vazão defluente acima de 44.121 m³/s (TR de 10.000 anos), associada à elevação do nível d'água do reservatório e ainda, se associando à incapacidade parcial ou total de desempenho das estruturas extravasoras do empreendimento, deve-se avaliar a possível caracterização de estado de Atenção ao empreendimento. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta. Neste nível é acionado o fluxo de resposta ao incidente (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), com instauração do "Comitê Estratégico".

¹ As condições de segurança que determinam os Níveis de Resposta foram estabelecidas com critérios baseados nos níveis de segurança da barragem estipulados na Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023.

² Fonte: Adaptado do documento "UHE Porto Primavera – Revisão Periódica de Segurança de Barragens – Revisão dos Estudos Hidrológicos-Hidráulicos Atuais" (ECSB-2022-PPR-RP-RT-006), 2022 (Intertechne).

³ 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente. Desenvolvido pela Equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens da CESP.

Data de Emissão

26.09.2024

1.2. Agentes Internos e Externos

Os quadros dispostos abaixo buscam otimizar as notificações e comunicações a serem realizadas em caso de necessidade, conforme Nível de Resposta estabelecido.

Quadro 2 – Lista de Telefones de Notificação Interna de Emergência

LISTA DE NOTIFICAÇÃO INTERNA DA BARRAGEM				
CARGO	NOME	CONTATO		
Telefone Geral de eme	gência da UHE			
Representante Legal	Priscila Rochinha Lino			
Coordenador do PAE	Jefferson Silva			
Responsável Técnico	Ovídio Joaquim dos			
Engenharia Civil e Segurança de Barragens	Santos Junior			
Operação e Manutenção (O&M)	Gerência: Jefferson Silva			
Coordenador do Centro de Operações	Edson José Rezende Luciano			
Programação e Operação	Lucas Fernandes Biggi			
Brigada de Emergência	Thiago Moraes Souto Maior			
Manutenção	José Estevam Ignácio Alcamim			
Administrativo/Vigilância Patrimonial	Luis Antonio Calixto Neto			
Segurança do Trabalho	Carolina De Paula Ferreira Sousa			
Sustentabilidade	Claudianne Oliveira dos Santos			

Data de Emissão

26.09.2024

Quadro 3 – Lista de Telefones de Notificação Externa de Emergência – Esfera Municipal

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO			
Alto Paraíso - PR				
	Nome:	Jope Rezende Neto (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
Proteção e Deresa Civil (COMPDEC)	Email:			
	Nome:	Jope Rezende Neto (Sec. Adm Geral)		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Altôn	ia - PR		
	Nome:	José Antônio Barbosa (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
r roteşao e Beresa ervii (cervii BEe)	Email:			
	Nome:	Marcia Cristina Marinho		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Anaurilâ	ndia - MS		
Coordonadorio Municipal do	Nome:	Adão Dantas de Oliveira (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
(500)	Email:			
	Nome:	Edson Stefano Takazono		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Amamk	pai - MS		
	Nome:	Wilson Vicente Ferreira (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
e Delesa Civii (COIVIFDEC)	Email:			
	Nome:	Edinaldo Luiz de Melo Bandeira		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Amapo	- orã - PR		
	Nome:	Fábio José Sotoriva		
Coordenadoria Municipal de Proteção	Contato:			
e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:			
	Nome:	Mauro Lemes (Pref.)		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Bataypo	orã - MS		
	Nome:	Gilberto Batista Santos		
Coordenadoria Municipal de Proteção	Contato:			
e Defesa Civil (COMPDEC)	E-mail:			
	=			

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO INFORMAÇÕES DE CONTATO						
INSTITUIÇÃO						
	Nome:	Luciane Caldeira de Oliveira (Sec. de Governo)				
Prefeitura Municipal	Contato:					
	E-mail:					
	Cidade Gaúcha - PR					
Coordonadoria Municipal do Brotoção	Nome:	Diomar Rogério Dotto				
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:					
	E-mail:					
	Nome:	Henrique Domingues (Pref.)				
Prefeitura Municipal	Contato:					
	E-mail:					
	Diamante D	o'Oeste - PR				
	Nome:	Marcos Mocellin (Coordenador)				
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:					
,	E-mail:					
	Nome:	Guilherme Pivato Junior				
Prefeitura Municipal	Contato:					
	E-mail:					
Diamante do Norte - PR						
	Nome:	Gilberto Alves de Araújo Júnior				
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:					
Troteção e Beresa eivir (eorin Bee)	Email:					
	Nome:	Eliel dos Santos Correa				
Prefeitura Municipal	Contato:					
	E-mail:					
	Dourad	ina – PR				
	Nome:	Henderson Hein (Coordenador)				
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:					
e Delesa Civii (COIVIPDEC)	Email:					
	Nome:	Oberdan José de Oliveira				
Prefeitura Municipal	Contato:					
	E-mail:					
	Eldorac	do – MS				
	Nome:	Wilson Duarte dos Santos (Coordenador)				
Coordenadoria Municipal de Proteção	Contato:					
e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:					
	Nome:	Aguinaldo dos Santos (Pref.)				
Prefeitura Municipal	Contato:					
	55716460.					

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO			
	E-mail:			
Entre Rios D'Oeste - PR				
	Nome:	Gelson Cesar Korte (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de Proteção	Contato:			
e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:			
	Nome:	Ari Aluisio Maldaner (Pref.)		
2 6 % 24		All Aldisio Maldaller (Fiel.)		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Foz do Igu			
	Nome:	Ten. Coronel Marcos Antônio Jahnke/ Vandro Cezar Arenhardt		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
, ,	Email:			
	Nome:	Francisco Lacerda Brasileiro (Pref.)		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Francisco	Alves - DR		
	Nome:	Paulo Rogério Fuji		
Coordenadoria Municipal de Proteção	Contato:	The state of the s		
e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:			
	-	Att. 61 D (9.5)		
Duofaituua Muusisinal	Nome:	Milena Silva Rosa (Pref.)		
Prefeitura Municipal	Contato: E-mail:			
	Guaíra	2 - DR		
	Nome:	Cesar Luis de Freitas (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de	Contato:			
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:			
	Nome:	Heraldo Prento		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Guapore	ema - PR		
Considered ante Marceteta el de	Nome:	Ney José Ribeiro		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
	Email:			
Prefeitura Municipal	Nome:	Beto Castiglioni		
	Contato:			

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO			
	E-mail:			
Icaraíma - PR				
	Nome:	Edson Rodrigues Ferreira (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
Troteşão e Beresa civil (colvil BEe)	Email:			
	Nome:	Marcos Alex		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	lguaten	ni - MS		
	Nome:	Délsio Adelfo Sovernigo		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
, ,	Email:			
	Nome:	Lídio Ledesma		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	lporã	- PR		
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Danilo		
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
	Email:			
	Nome:	Sergio Luiz Borges (Prefeito)		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Itaquira			
Coordonadaria Municipal da	Nome:	Donato Pereira Fernandes (Coordenador)		
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
	Email:			
	Nome:	Thales Tomazeli		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	Itaipulân	± dia – PR		
	Nome:	Cleide Inês Griebeler Prates		
Prefeitura Municipal	Contato:			
	E-mail:			
	lvaté	– PR		
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Evelyn Layla Olivieri		
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:			
	contato.			

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
•	Email:	
	Nome:	Denilson Vaglieri Prevetal
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	lvinhem	a – MS
	Nome:	Divaldir Filho
Coordenadoria Municipal de	Contato:	
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:	
	Nome:	Divaldir Filho
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Japorã	– MS
	Nome:	Nilson Martins Camargo
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
Troteşão e Beresa eivii (com Bee)	Email:	
	Nome:	Paulo Cesar Franjotti
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Jateí -	- MS
	Nome:	Carlos Cézar Rocha
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
· ·	Email:	
	Nome:	Eraldo Leite
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Juti –	MS
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Ana Paula Bueno
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	Email:	
	Nome:	Leandra Ayme Alves Elias Assumpção
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
N		lo Rondon – PR
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Wellinton Alves da Rocha (Coordenador)
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	Email:	
Prefeitura Municipal	Nome:	Marcio Andrei Rauber

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
	Contato:	
	E-mail:	
	Marilen	a - PR
	Nome:	Fagner Batista (Coordenador)
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
Proteção e Deresa Civil (COMPDEC)	Email:	
	Nome:	Adenilson Souza (Assessor de gabinete)
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Mediane	ira - PR
	Nome:	Isaias França Benjamim
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
Froteção e Delesa Civil (CONFDEC)	Email:	
	Nome:	Antonio França Benjamim
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Merced	es - PR
	Nome:	Kandida Michele Hoffmann (Coordenadora)
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
Troteşão e Beresa etvir (comi Beo)	Email:	
	Nome:	Laerton Weber
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Mirado	ir - PR
	Nome:	Juliana Débora da Silva Santos
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
r roteção e Deresa Civil (Colvir DEC)	Email:	
	Nome:	Fabiano Marcos da Silva Travain
Prefeitura Municipal	Contato:	
	Email:	
	Missal	- PR
	Nome:	Maycon Jhone Escher
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:	
Prefeitura Municipal	Nome:	Adilton Luis Ferrari
•		

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
	Contato:	
	E-mail:	
	Mundo N	ovo - MS
	Nome:	Oldegar César Salcedo
Coordenadoria Municipal de	Contato:	
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Email:	
	Nome:	Valdomiro Sobrinho
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Navira	í - MS
	Nome:	Jhonatan Manoel Da Silva Araújo
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
rioteção e Delesa Civil (Colvil DEC)	Email:	
	Nome:	Rhaiza Matos
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Nova Andr	adina - PR
	Nome:	José Gilberto Garcia
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Nova Lond	
Coordonadorio Municipal do	Nome:	Paulo Roberto Benedito (Coordenador)
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	Email:	
	Nome:	Otavio Henrique Grendene Bono
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Novo Horizon	te do Sul - MS
Coordonadavia Musetais at da	Nome:	Eva Gubert (Coordenadora)
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	Email:	
	Nome:	Aldemir Barbosa do Nascimento (Pref.)
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
Paraíso do Norte - PR		
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Luciano de Souza Silva

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	INFORMAÇÕES DE CONTATO
Proteção e Delesa Civil (COMPDEC)	Email:	
	Ellidii.	
	Nome:	Carlos Alberto Vizzotto
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Pato Bra	gado - PR
	Nome:	Jeferson Fenner
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
r roteção e Delesa Civil (Colvir DEC)	E-mail:	
	Nome:	Leomar Rohden
Prefeitura Municipal	Contato:	
·	E-mail:	
	Planaltina do	Paraná - PR
	Nome:	Sérgio Benedete
Coordenadoria Municipal de	Contato:	
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	E-mail:	
	Nome:	Celso Maggioni
Prefeitura Municipal	Contato:	
·	E-mail:	
	Ponta Gr	ossa – PR
	Nome:	NA
COG UHE Itaipu	Contato:	
	Email:	
	Porto R	ico - PR
	Nome:	Cezar Matos
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
r rotegae e Deresa etrii (Comi Die)	Email:	
	Nome:	Alvaro de Freitas Netto
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Querência d	o Norte - PR
0	Nome:	Claudiney Nery da Silva (Coordenador)
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
,	Email:	
	Nome:	Alex Sandro Fernandes
Prefeitura Municipal	Contato:	

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
	E-mail:	
	Rondo	on – PR
	Nome:	Pedro Monteiro
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
Proteção e Delesa Civil (COMPDEC)	E-mail:	
	Nome:	Roberto Corredato
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Rosan	a – SP
	Nome:	Arnaldo João da Silva
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	E-mail:	
	Nome:	Jose Luiz do Nascimento
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
Sar	nta Cruz de M	onte Castelo - PR
Coordonadorio Municipal do Drotosão	Nome:	Paulo Andrade do Nascimento Neto
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Francisco Antônio Boni
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	<u> </u>
Santa Helena - PR		
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Marcio Sebastiani
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	Email:	Europhy Minus C.
.	Nome:	Evandro Miguel Grade
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	do Ivaí - PR Agatha Mireille Toneli
Coordenadoria Municipal de	Contato:	Agatha Willeme Tollen
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	E-mail:	
	Nome:	Freonizio Valente
Prefeitura Municipal	Contato:	combio valence
i refettura municipal	E-mail:	
		ònica - PR

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
	Nome:	Marcio Cordeiro
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	E-mail:	
		Lucy Everyone
	Nome:	Luan Frazatto
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	a de Maiou. DD
	Nome:	a do Itaipu - PR Mauro Lourenço de Souza
Coordenadoria Municipal de		
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Sandra Dal Ponte (Assessora)
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	São Jorge do P	atrocínio – PR
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Aline Zutine de Resende (Coordenadora)
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	Email:	
	Nome:	José Carlos Baraldi
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	São José das P	Palmeiras – PR Maria Claudineia
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Iviaria Ciauunieia
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato: E-mail:	
	Nome:	Nelton Brum
Prefeitura Municipal	Contato:	Netton Brum
Freiettura Wumcipai	E-mail:	
	São Miguel d	o Iguacu – PR
	Nome:	Sérgio Passos Gonçalves
Coordenadoria Municipal de	Contato:	
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	E-mail:	
	Nome:	Boaventura João Manoel Motta Jones Marcio de Souza
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
São Pedro do Paraná – PR		
Coordenadoria Municipal de	Nome:	Gabriel Henrique Struzano Martins

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
	Email:	
	Nome:	Neila de Fatima de Luizão Fernandes
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Tapira	a – PR
	Nome:	Paulo Victor de Freitas
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
r roteşad e Beresa etrii (edilii Bee)	Email:	
	Nome:	Claúdio Sidney de Lima
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Taquara	ssu - MS
	Nome:	José Soares de Oliveira (Coordenador)
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
Trotteşão e Beresa etan (estan Bee)	Email:	
	Nome:	Clovis Jose do Nascimento
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	
	Terra Ro	pxa – PR
	Nome:	Julio Simões de Lima (Coordenador)
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC)	Contato:	
1 Totação e Delesa Civil (COIVIP DEC)	Email:	
	Nome:	Ivan Reis da Silva
Prefeitura Municipal	Contato:	
	E-mail:	

Data de Emissão

13

26.09.2024

Quadro 4 – Lista de Telefones de Notificação Externa de Emergência – Esfera Estadual e Regional

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
Defesa Civil Estadual de São Paulo	Nome:	Hengel Ricardo Pereita
	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Coronel Melo
Defesa Civil Estadual do Paraná	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Hugo Djan Leite
Defesa Civil Estadual do Mato Grosso do Sul	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Pedro Ramos
3ª CORPDEC - Londrina	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Major Zajac
4ª CORPDEC – Cascavel	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Tenente Giovane Fontes Valenga
9ª CORPDEC – Foz do Iguaçu	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Cap. QOBM Dieferson Silva
15ª CORPDEC – Umuarama (6º SGBI)	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Maj. QOBM Fernando Tratch
17ª CORPDEC − Cianorte (8º SGBI)	Contato:	
	E-mail:	
	Nome:	Valmir Antônio
18ª CORPDEC – Paranavaí (9º SGBI)	Contato:	
	E-mail:	

Data de Emissão

13

26.09.2024

Quadro 5 – Lista de Telefones de Notificação Externa de Emergência – Esfera Nacional

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
Órgão Fiscalizador - Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)	Nome:	Superintendente: Giácomo Francisco Bassi Almeida
	Contato:	
	E-mail:	
de Ellergia Electrica (AREEE)	Nome:	Adjunto Rodrigo Cesar Neves Mendonça
	Contato:	
	Nome:	Diretor Osvaldo Luiz Leal de Moraes
Centro Nacional de Monitoramento e	Contato:	
Alertas de	E-mail:	
Desastres Naturais (CEMADEN)	Nome:	Coo: Rodolfo Modrigais Shaus Nunes
	Contato:	
	Nome:	Plantão 24h (CENAD)
	Contato:	
	Nome:	Rafael Pereira Machado (Coordenação Geral)
Secretaria Nacional de Proteção e	Contato:	
Defesa Civil (SEDEC)	Nome:	Secretário Nacional: Wolnei Aparecido Wolff Barreiros
	Contato:	
	Nome:	Chefe de Gabinete Wesley de Almeida Felinto
	Contato:	
	Nome:	Diretor Naur Teodoro Pontes
	Contato:	
	E-mail:	
Instituto Nacional de	Nome:	Coordenador Rodson de Souza Santos
Meteorologia (INMET)	Contato:	
	Nome:	Centro de Previsão do Tempo - Distritos de Metereologia
	Contato:	
	Nome:	Diretor Clezio Marcos de Nardin
	Contato:	
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)	E-mail:	
Lopudiais (iiti Ly	Nome:	Coordenador Oswaldo Duarte Miranda
	Contato:	
	Nome:	Diretor Armin Augusto Braun
Centro Nacional de	Contato:	
Gerenciamento de Riscos e Desastres	E-mail:	
(CENAD)	Nome:	Coordenador Leno Rodrigues de Queiroz
	Contato:	

Data de Emissão

13

Quadro 6 - Lista de Telefones de Notificação Externa de Emergência Adicional – Unidades de Saúde

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
	Nome:	Rodrigo Wesley (Sec. de saúde)
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Centro de Saúde de Alto Paraíso	Contato:	
	Altá	- ònia - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Camila Guedes Detoni
Secretaria Municipal de Saude	Contato:	
Hospital Municipal de Altônia	Contato:	
Posto de Saúde Jardim Planalto	Contato:	
Posto de Saúde Panorama	Contato:	
Posto de Saúde Jardim Social	Contato:	
Posto de Saúde Jardim Paredão	Contato:	
Posto de Saúde São João	Contato:	
Posto de Saúde Campo Belo	Contato:	
	Ama	mbai - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Dirlene Silveira dos Santos Zanetti Rodrigues
Secretaria Municipal de Sadde	Contato:	
Hospital Regional Amambai	Contato:	
Posto de Saúde Aldeia Amambai	Contato:	
Posto de Saúde Vila São Luiz ESF	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Vila Doriana	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Vila Guapecristina	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Vila Limeira	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Vilas Integradas	Contato:	
Unidade de Vigilância em Saúde	Contato:	
Unidade de Vigilância Sanitária de Amambai	Contato:	
Amaporã - PR		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Sebastião José dos Santos
Secretaria ividilicipal de Sadde	Contato:	
Hospital Municipal de Amaporã	Contato:	
NIS II Amaporã	Contato:	
Unidade de Atenção Primária Saúde da Família	Contato:	
Anaurilândia - MS		

Data de Emissão

13

Secretaria Municipal de Saúde		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Guilherme Gomes Zandonadi
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Hospital Sagrado Coração de Jesus	Contato:	
Estratégia Saúde da Família 1 Luiz Ramiro da Silva	Contato:	
Unidade Básica de Saúde da Família Kasusique Umada	Contato:	
Unidade Básica de Saúde Eduardo F. Santos	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Dr. Hulda Stabile Cruz Gonzales	Contato:	
	Batay	- vporã - MS
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Isaías Inácio de Almeida
Secretaria Municipal de Saude	Contato:	
Hospital São Lucas	Contato:	
Estratégia de Saúde da Família Anorinda Marcelina	Contato:	
Estratégia de Saúde da Família Santa Luzia	Contato:	
Estratégia de Saúde da Família Santo Antonio	Contato:	
Estratégia de Saúde da Família São Luiz	Contato:	
Estratégia de Saúde da Família Sebastião Martins de Oliveira	Contato:	
Posto de Saúde Bairro da Festa	Contato:	
Pronto Atendimento Médico	Contato:	
	Cidade	- Gaúcha - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Wesley Ferian
Secretaria Municipal de Sadde	Contato:	
Hospital Municipal de Gaúcha	Contato:	
Posto Vila Aeroporto	Contato:	
Posto Central	Contato:	
Posto Municipal de Saúde da Vila Cohapar	Contato:	
	Diamanto	e D'Oeste - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Pronto Atendimento Municipal	Contato:	
Posto de Saúde Linha São Francisco	Contato:	
Centro Municipal de Saúde de Diamante D'Oeste	Contato:	

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Hospital Municipal Emília Francisca de Souza	Contato:	
NIS II Diamante do Norte	Contato:	
	Dour	± adina - PR
Companie Namisiral de Caúda	Nome:	Adriano Araujo Ferreira
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Unidade Básica de Saúde da Família Carlos Torisco	Contato:	
Pronto Atendimento Municipal de Douradina	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Rural de Vila Formosa	Contato:	
Posto de Saúde Jardim do Ivaí	Contato:	
	Eldo	rado - MS
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Silvia Letícia Gonçalves Perin
Jest courte manerpar de courte	Contato:	
UTI Móvel Serviços de Saúde Municipal	Contato:	
Unidade Mista de Saúde Dr. Fernando Conte	Contato:	
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Fernando Conte	Contato:	
Programa de Saúde da Família Osvaldo Turquino	Contato:	
Fundação Hospitalar de Eldorado Terezinha Aparecida Piroli	Contato:	
	Entre Rio	s D'Oeste - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Luciano André Schaefer
occidenta manoipar ac cause	Contato:	
Centro de Saúde Eugenio Schwancke	Contato:	
	Foz do	lguaçu - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Rose Meri da Rosa
	Contato:	
SAMU FOZ USA 02	Contato:	
CIEVS Fronteira Foz do Iguaçu	Contato:	
Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walter Cavalcanti Barbosa	Contato:	
UBS PQ Presidente	Contato:	
UBS Vila C	Contato:	
Centro de Especialidades Médicas	Contato:	

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
USF São Roque Anair dos Santos Quadros	Contato:	
UBS Profilurb I	Contato:	
UBS Porto Belo	Contato:	
UBS Cidade Nova	Contato:	
UBS Morumbi III	Contato:	
UBS Jardim Curitibano	Contato:	
UBS Portal da Foz	Contato:	
UBS Vila Yolanda	Contato:	
UBS Jardim São Paulo	Contato:	
Núcleo de Saúde AKLP	Contato:	
UBS CARIMA	Contato:	
Unidade de Pronto Atendimento João Samek	Contato:	
SAMU FOZ USA 01	Contato:	
UBS Jardim Jupira	Contato:	
UBS Vila C Nova	Contato:	
Núcleo de Saúde São João	Contato:	
UBS Jardim América	Contato:	
UBS Três Lagoas	Contato:	
UBS Sol de Maio	Contato:	
Unidade de Saúde 24H Padre Ítalo Paternoster	Contato:	
UBS Campos do Iguaçu	Contato:	
UBS Três Bandeiras	Contato:	
UBS Jardim São Paulo II	Contato:	
SAMU FOZ UBS 01	Contato:	
SAMU FOZ UBS 02	Contato:	
SAMU FOZ UBS 03	Contato:	
SAMU FOZ UBS 04	Contato:	
SAMU FOZ UBS 05	Contato:	
UBS Padre Monti	Contato:	
SIATE Foz do Iguaçu	Contato:	
UBS Vila Adriana	Contato:	
UBS Ouro Verde	Contato:	
Núcleo de Saúde Profilurb II	Contato:	
Francisco Alves - PR		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Sidnei Gonçalves de Freitas

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
	Contato:	
Posto de Saúde Catarinense	Contato:	
Unidade Básica de Saúde Centro Zona Leste	Contato:	
Unidade Básica de Saúde Nelson dos Santos Pereira	Contato:	
UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas	Contato:	
	Gua	aíra - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome: Contato:	Francisco do Amaral Fontes
USF Bela Vista	Contato:	
USF Jardim Futura	Contato:	
Unidade Central de Saúde	Contato:	
USF Vila Alta	Contato:	
USF Santa Paula	Contato:	
USF Oliveira Castro	Contato:	
Unidade de Pronto Atendimento UPA	Contato:	
USF Eletrosul	Contato:	
	Guapo	prema - PR
	Nome:	Michely Cristiane Silva Souza Potronhiri
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Equipe de Saúde Mental	Contato:	
Unidade da Saúde da Família	Contato:	
	lcara	aíma - PR
	Nome:	Laercio Fernandes (Sec. de Saúde)
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
	E-mail:	
UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas	Contato:	
Unidade de Atenção Primária A Saúde da Família de Icaraíma	Contato:	
Unidade de Atenção a Saúde Vila Rica do Ivaí	Contato:	
Unidade de Atenção a Saúde Porto Camargo	Contato:	
Iguatemi - MS		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Janssen Portela Galhardo

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Vila Nova Esperança	Contato:	
Unidade de Vigilância Sanitária de Iguatemi	Contato:	
AME Atendimento Médico de Emergência	Contato:	
Hospital São Judas Tadeu	Contato:	
	lpc	orã - PR
	Nome:	Hailton Joaquim
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Dr. Arnaldo Faria	Contato:	
Posto de Saúde Bairro Ipiranga	Contato:	
Posto de Saúde Vila Nilza	Contato:	
Posto de Saúde Nova Santa Helena	Contato:	
Posto de Saúde Centro 02	Contato:	
Hospital e Maternidade Municipal Cyro Silveira	Contato:	
Unidade de Atenção Primária da Saúde da Família	Contato:	
	Itaipu	lândia - PR
Connetente Manufatral de Caúda	Nome:	Josiane de Fatima Vieira
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Hospital e Maternidade Itaipulândia	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Caramuru	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Central	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Jacutinga	Contato:	
Unidade de Saúde da Família Santa Inês	Contato:	
Unidade de Saúde da Família São José do Itavo	Contato:	
Itaquiraí - MS		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Luiz Carlos de Souza
	Contato:	
Unidade de Saúde João Batista Gallina	Contato:	
Unidade Básica de Saúde Lucia Maria Coelho	Contato:	

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO		
Ivaté - PR				
Connetente Manufatral de Caúda	Nome:	Deise Vaglieri Prevital		
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:			
UAPSF de Ivaté	Contato:			
UBS de Ivaté	Contato:			
Posto de Saúde de Herculândia	Contato:			
Centro de Saúde de Ivaté	Contato:			
	lvinh	ema - MS		
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:			
ESF Dr. Geraldo Magno Resende	Contato:			
ESF Itapoa	Contato:			
EAP Ovicto Ferrari	Contato:			
Hospital Municipal de Ivinhema	Contato:			
ESF Albino José Manica	Contato:			
ESF Vitória	Contato:			
Central de Regulação de Serviços de Saúde de Ivinhema	Contato:			
ESF Dr. Jorge Adalberto Magri	Contato:			
Posto de Saúde Vila Cristina	Contato:			
ESF Piraveve	Contato:			
Centro de Especialidades Ivinhema	Contato:			
	Jap	orã - MS		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Rildo Aparecido Alves Martins		
	Contato:			
Unidade Básica de Saúde de Japorã	Contato:			
Unidade de Saúde da Família De Jacareí	Contato:			
Equipe Saúde da Família Tagros	Contato:			
ESF Japorã	Contato:			
	Jateí - MS			
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Christiane Candido Pinheiro		
	Contato:			
Clinica Municipal de Atendimento Multidisciplinar de Jateí	Contato:			
Hospital Santa Catarina	Contato:			
Posto de Saúde Nova Esperança	Contato:			
Unidade Básica de Saúde Jateí	Contato:			

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO		
Juti - MS			
	Nome:	Anderson Augusto Pedrão	
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:		
Hospital Municipal Santa Luzia	Contato:		
Unidade de Saúde da Família Rural Juti	Contato:		
M	arechal Câr	- ndido Rondon - PR	
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Marciane Specht	
Secretaria Municipal de Saude	Contato:		
Posto de Saúde Vila Gaúcha	Contato:		
Posto de Saúde São Francisco	Contato:		
Hospital Municipal Dr. Cruzatti	Contato:		
Centro Integrado de Saúde	Contato:		
Posto de Saúde de Novo Horizonte	Contato:		
Posto de Saúde Jardim Líder	Contato:		
Posto de Saúde Jardim Alvorada	Contato:		
Posto de Saúde de Porto Mendes	Contato:		
Centro de Saúde da Criança e da Mulher	Contato:		
Posto de Saúde Jardim Marechal	Contato:		
Posto de Saúde Jardim Primavera	Contato:		
Unidade Básica de Saúde Gerta Herpich de Bom Jardim	Contato:		
Posto de Saúde de Iguipora	Contato:		
Posto de Saúde de São Roque	Contato:		
Unidade de Pronto Atendimento Marechal Candido Rondon	Contato:		
Posto de Saúde Loteamento São Lucas	Contato:		
Posto de Saúde Loteamento Augusto José Alves de Araújo	Contato:		
Posto de Saúde de Margarida	Contato:		
Posto de Saúde de Novo Três Passos	Contato:		
	Mar	ilena - PR	
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Celio Lelis da Mata	
January and Januar	Contato:		
Hospital Municipal Leonor Calegari Bovis	Contato:		
NIS II Marilena	Contato:		
	Media	neira - PR	
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Rosangela Fiametti Zanchett	

Data de Emissão

13

~		~	
INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO	
	Contato:		
Unidade de Saúde Centro	Contato:		
Unidade de Saúde Itaipu	Contato:		
Unidade de Saúde Parque Independência	Contato:		
Unidade de Saúde Maralucia	Contato:		
Unidade de Saúde Belo Horizonte	Contato:		
Unidade de Pronto Atendimento Cabo Diego Gugel de Araújo	Contato:		
Unidade de Saúde Nazaré	Contato:		
Unidade de Saúde Ipê	Contato:		
SAMU Medianeira USB 01	Contato:		
	Merc	- cedes - PR	
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Josiane Rech Rahm	
Secretaria Municipal de Saude	Contato:		
Academia de Saúde De Mercedes	Contato:		
Unidade de Saúde Três Irmãs	Contato:		
Unidade de Saúde Arroio Guaçu	Contato:		
	Mira	- ador - PR	
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Rodolfo Rodrigues Tenório da Silva	
Secretaria Municipal de Saude	Contato:		
NIS I Quatro Marcos	Nome:		
NIS II Mirador	Contato:		
	Mis	ssal - PR	
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Janiele Rodrigues de Oliveira	
	Contato:		
Hospital Nossa Senhora de Fatima	Contato:		
ESF Bairro Renascer	Contato:		
ESF de Dom Armando	Contato:		
ESF de Portão do Ocoy	Contato:		
UBS de Linha Santa Catarina	Contato:		
UBS de Vista Alegre	Contato:		
Unidade Sentinela	Contato:		
	Mundo Novo - MS		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Fábio Roberto Dias Doná	
Sec. etc. la mamerpar de saude	Contato:		
Gerência Municipal de Saúde	Contato:		
Unidade de Saúde da Família I	Contato:		

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
Unidade de Saúde da Família II Mundo Novo	Contato:	
Unidade de Saúde da Família III	Contato:	
ESF Rural Pedro Ramalho	Contato:	
UBS Dr. Valdir Pazzoti	Contato:	
	Nav	iraí - MS
Complete Name in the Country of the	Nome:	Márcio Grei Alves Vidal De Figueiredo
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Hospital Municipal de Navirai	Contato:	
Hospital Cassems Unidade Navirai	Contato:	
Centro de Saúde Dr. Antonito Pires de Souza	Contato:	
ESF Boa Vista	Contato:	
ESF Dr. Carlos Vidoto	Contato:	
ESF Ipê	Contato:	
ESF Maria de Lourdes dos Santos	Contato:	
ESF Paraiso I	Contato:	
ESF Paraiso II	Contato:	
ESF Pe. Antonio Koreman	Contato:	
ESF Ronan Marques	Contato:	
ESF São Pedro	Contato:	
ESF Sol Nascente	Contato:	
ESF Vila Nova	Contato:	
	Nova Ar	- ndradina - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Hernandes Ortiz
Secretaria Marierpar de Sadde	Contato:	
Hospital Regional	Nome:	Marcio Pegoraro
nospital negional	Contato:	
Hospital Cassems	Nome:	Catia Nakamura
1103pital Cassellis	Contato:	
ESF Centro Educacional	Nome:	Rackel de Carvalho e Souza
EST CONTO Educational	Contato:	
ESF Horto Florestal	Nome:	Antonia de Jesus Negrão
Lor Horto Horestal	Contato:	
ESF Vila Beatriz	Nome:	Geórgia Candido Babeto
LSF VIIA DEALIIZ	Contato:	
ESF Universitário	Nome:	Tatiana Maria Rovani
LSI Olliversitatio	Contato:	

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO	
FOR June 20 Piles in a	Nome:	Mayra Lohana Soares dos Santos
ESF Irman Ribeiro	Contato:	
ESF Vila Operaria	Nome:	Rubiana Gambarim da Silva
	Contato:	
ESF São Vicente	Nome:	Carlos de Matos Stein
ESF 3a0 vicente	Contato:	
ESF Morada do Sol	Nome:	Claudia de Souza
ESI Morada do Sol	Contato:	
ESF Centro	Nome:	Juliana Almeida de Cristo (gerente)
LSI CENTIO	Contato:	
ESF Nova Casa Verde	Nome:	Herlon Ricardo dos Santos
251 11514 3454 76146	Contato:	
EAP CEM	Nome:	Ivana Lucia de Souza Shimoyama
	Contato:	
	Nova L	ondrina - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Luiz Gustavo Bono
·	Contato:	
Hospital Municipal Santa Rita de Cassia	Contato:	
Unidade Básica de Saúde Rural	Contato:	
UBS Vila Operaria	Contato:	
Unidade de Atenção Primária Saúde da Família	Contato:	
	Novo Horiz	onte do Sul - MS
Companie Manufaired de Caúde	Nome:	Hugo Cardoso dos Santos
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Hospital e Maternidade Novo Horizonte	Contato:	
Programa Saúde da Família Santa Idalina	Contato:	
	Paraíso o	do Norte – PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Eliana Aparecida Tronchini Bragatto
Secretaria Municipal de Saude	Contato:	
Posto de Saúde Vila Santa Terezinha	Contato:	
NIS II Paraíso do Norte	Contato:	
Academia da Saúde Paraiso do Norte	Contato:	
Pato Bragado - PR		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Neili Koch
Concentra manicipal de Saude	Contato:	

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO		INFORMAÇÕES DE CONTATO
UAPSF Pato Bragado	Contato:	
Centro de Saúde Albino Edvino Fritzen	Contato:	
	Planaltina	do Paraná - PR
Constant Municipal de Caúde	Nome:	Roberta Fernanda Aleixo Colombo
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:	
Hospital e Maternidade N. Sra. das Graças	Contato:	
NIS I Gauchinha	Contato:	
NIS II Planaltina do Paraná	Contato:	
	Porto	Rico - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Érica Alberto Pereira Belentani de Souza
Secretaria Municipal de Sadde	Contato:	
Hospital Municipal N. Sra. dos Navegantes	Contato:	
NIS I Reliquia do Norte	Contato:	
NIS II Porto Rico	Contato:	
	Querência	a do Norte - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Cássia Souza Santos Cruz
Secretaria Municipal de Sadde	Contato:	
Hospital Municipal Setembrino Zago	Contato:	
	Ron	don - PR
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Dahú Carlos Burani Machado
Secretaria Municipal de Sadde	Contato:	
Hospital Santa Monica	Contato:	
Posto de Saúde de Bernardeli	Contato:	
Unidade de Atenção Primaria da Saúde da Família de Rondon	Contato:	
	Ros	ana – SP
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Antonio Cezar da Silva
Secretaria Municipal de Sadde	Contato:	
ESF IV Vila Aurea	Contato:	
ESF VII Assentamento Nova Pontal	Contato:	
ESF 01 Santa Marina	Contato:	
ESF 02 Renascer	Contato:	
ESF V Primavera Sul	Contato:	
ESF VI Primavera Oeste	Contato:	
ESF 03 Setor III	Contato:	
Centro de Especialidades De Primavera	Contato:	

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO			
Santa Cruz de Monte Castelo - PR				
	Nome:	Miriam Aparecida Becker Geraldi		
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:			
NIS II SCM Castelo	Contato:			
	Santa I	Helena - PR		
Country's Navaisiant de Caúda	Nome:	Dilson Luis Dill		
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:			
UBS São Roque	Contato:			
UBS Vila Celeste	Contato:			
UBS São Clemente	Contato:			
UBS Maria Alegretti	Contato:			
UBS Moreninha	Contato:			
UBS São Miguel	Contato:			
UBS Sub Sede	Contato:			
UBS Dr. Eduardo Rodrigues	Contato:			
UBS Central	Contato:			
SAMU 192 de Santa Helena	Contato:			
	Santa Isak	- pel do Ivaí - PR		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Clayton de Paula Moro		
Secretaria Municipal de Sadde	Contato:			
NIS I Dr. Carlos Alberto Jung	Contato:			
NIS II Sta. Isabel do Ivaí	Contato:			
	Santa I	Mônica - PR		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Elisãngela da Silva Damásio		
	Contato:			
Unidade Básica de Saúde de Aparecida do Ivaí – NIS I	Nome:			
Unidade Básica de Saúde de Santa Mônica – NIS II	Nome:			
Santa Terezinha do Itaipu - PR				
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Fábio de Mello		
Secretaria iviumcipal de Saude	Contato:			
Unidade de Saúde da Família Santa Mônica	Contato:			
Unidade de Pronto Atendimento 24	Contato:			
Horas				
Horas SAMU Sta. Terezinha Itaipu	Contato:			

Data de Emissão

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO				
Unidade de Saúde da Família PQ. dos Estados	Contato:				
São Jorge do Patrocínio - PR					
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Sônia Terezinha Ballista Gouveia Eschembach			
Secretaria Municipal de Saude	Contato:				
Unidade Básica José Carlos Caloi	Contato:				
Posto de Saúde Gurucaia	Contato:				
Posto de Saúde Vila Oriental	Contato:				
Posto de Saúde Serra das Flores	Contato:				
Centro Integrado de Saúde Luiz Nelson de Lima	Contato:				
Hospital Municipal Agnaldo Gouveia	Contato:				
	São José da	s Palmeiras - PR			
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Eronises Fernandes da Silva			
Secretaria manicipal de Sadde	Contato:				
SAMU 192 UBS 24 de São José das Palmeiras	Contato:				
Centro de Saúde São José das Palmeiras	Contato:				
	São Migue	do Iguaçu - PR			
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Adriana da Silva Motta			
	Contato:				
Hospital e Maternidade Municipal São Miguel Arcanjo	Contato:				
Hospital Madre de Dio	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Aurora do Iguaçu	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Bruno Alfredo Boufleuer	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Central	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Gaúcha	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Ipiranga	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Lucia Barp da Costa	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Manoel Nicolau Bauer	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Paraguçu	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Santa Catarina	Contato:				
Estratégia de Saúde da Família Santo Antônio	Contato:				

Data de Emissão

13

INSTITUIÇÃO	INFORMAÇÕES DE CONTATO			
Estratégia de Saúde da Família São Jorge	Contato:			
São Pedro do Paraná — PR				
	Nome:	Priscila Ap. L. Godoy Cavenaghi		
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:			
NIS I Porto São José	Contato:			
	Тар	- pira - PR		
	Nome:	Ilson de Paula		
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:			
Unidade de Pronto Atendimento UPA de Tapira	Contato:			
Unidade Básica de Saúde de Santa Felicidade	Contato:			
	Taqua	rassu - MS		
Companie Manietral de Carida	Nome:	Josimar de Matos Silva		
Secretaria Municipal de Saúde	Contato:			
Unidade Básica de Saúde Taquarussu	Contato:			
Estratégia de Saúde da Família II	Contato:			
	Terra	Roxa – PR		
Secretaria Municipal de Saúde	Nome:	Silvana Graciele Paslauski		
Secretaria Municipal de Saude	Contato:			
SAMU Terra Roxa UBS 26	Contato:			
ESF Parque Verde	Contato:			
ESF Central	Contato:			
ESF Santa Rita	Contato:			
ESF Angelo Lopes	Contato:			

Data de Emissão

13

26.09.2024


1.3. Fluxograma em Caso de Emergências

O acionamento em caso de emergência dos agentes envolvidos se dará conforme necessidade prevista pelo Nível de Resposta. O **Fluxograma Unificado** apresentado na **Figura** 2 sintetiza a progressão dos acionamentos. No **Apêndice 5** encontram-se os fluxogramas detalhados para cada Nível de Resposta estabelecido.

Data de Emissão

13

Figura 2 – Fluxograma de Notificação Unificado

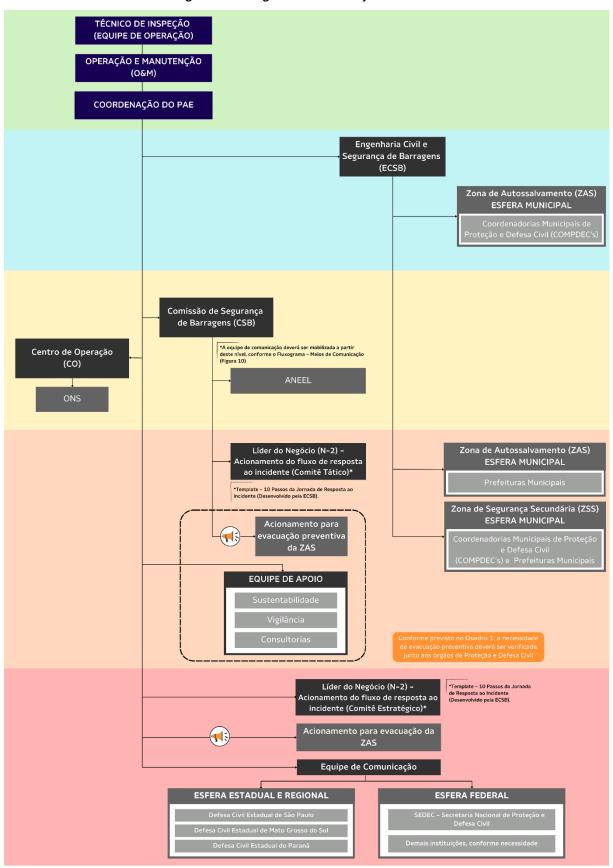

Data de Emissão

13

26.09.2024

1.4. Zona de Autossalvamento da UHE Porto Primavera

A **Figura 3** apresenta o mapa da Zona de Autossalvamento determinada para a UHE Porto Primavera. Em caso de Nível de Resposta no qual se configure uma necessidade de comunicação a partir do sistema de notificação em massa, consultar **CAPÍTULO VI** – **Procedimentos de Notificação e Alerta** deste documento.

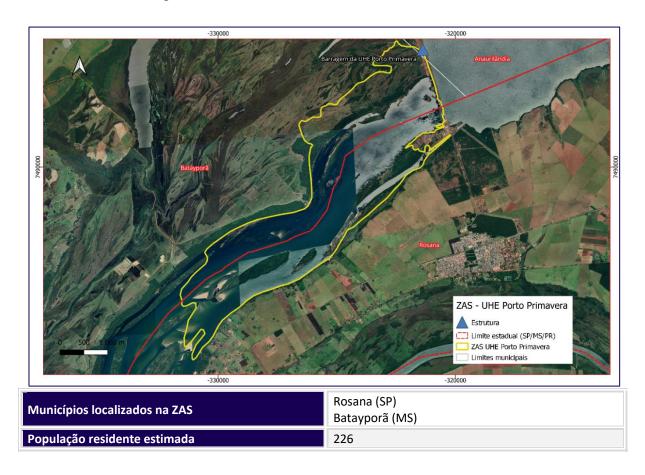


Figura 3 – Zona de Autossalvamento da UHE Porto Primavera

Data de Emissão 26.09.2024

13

2. Apresentação

O presente Plano de Ação de Emergência (PAE) é um documento formal elaborado para definir os procedimentos preventivos e de resposta a situações emergenciais que ameacem a segurança do barramento da UHE Porto Primavera, como vazamentos, acidentes ou outras situações de risco, como um possível colapso (ruptura) da estrutura, sendo válido somente para esta barragem.

Uma situação emergencial de barragem pode ser definida em duas fases: a interna e a externa. A primeira ocorre quando ações são realizadas no âmbito das responsabilidades do empreendedor e o foco são as condições de operação, segurança e estabilidade da barragem, cujos requisitos são definidos pelo órgão fiscalizador de barragens. Já na segunda fase os procedimentos emergenciais devem ser adotados pela população em risco e pelo poder público local, contemplando as ações típicas de Proteção e Defesa Civil, cujo planejamento deve estar estabelecido em Planos de Contingência Municipais – PLANCON, para os quais o PAE servirá de suporte para elaboração.

O PAE da UHE Porto Primavera foi desenvolvido levando em consideração as características específicas da barragem, como seu tipo, tamanho, localização geográfica, os riscos associados a ela, bem como as medidas preventivas e corretivas adotadas para mitigálos. Assim, a fim de garantir a prontidão e capacidade de resposta eficaz diante de uma emergência, esse plano abrange uma ampla gama de aspectos, incluindo a definição de responsabilidades das partes envolvidas, protocolos de comunicação interna e externa, sistemas de alerta e alarme, programas de treinamentos, acionamento de equipes de emergência e evacuação segura da área afetada.

Data de Emissão

26.09.2024

3. Objetivo

- Atender às disposições da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) estabelecida pela Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, alterada pela Lei Federal n° 14.066, de 30 de setembro de 2020, e da Resolução Normativa da ANEEL nº 1.064, de 2 de maio de 2023;
- Descrever as instalações da barragem e as possíveis situações de emergência, bem como estabelecer procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em situações emergenciais, com a finalidade de mitigar o efeito provocado por ondas de cheia, quer seja por defluências induzidas ou pela onda provocada por eventual ruptura da UHE Porto Primavera, demais condições potenciais de ruptura do barramento ou outras ocorrências anormais;
- Estabelecer de forma clara e objetiva as atribuições e responsabilidades dos envolvidos, sendo utilizado quando uma emergência tem o potencial de afetar os colaboradores, os bens da instalação, a produção, o meio ambiente e a população a jusante, visando garantir resposta rápida e efetiva a esta situação;
- Definir o conjunto de procedimentos e ações para identificação de situações de emergência em potencial da barragem, a fim de manter o controle da segurança na estrutura e garantir uma resposta eficaz a situações de emergência que colocam em risco a segurança da região a jusante.

Data de Emissão

13

26.09.2024

4. Atualização

O PAE deve ser adaptado à fase de vida do empreendimento, às circunstâncias de operação e às condições de segurança. Em vista disso, trata-se de um documento datado que deve ser periodicamente revisto e, se necessário, atualizado. Ainda, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 12 da Lei nº 12.334/2010, "o PAE deverá ser revisto periodicamente, a critério do órgão fiscalizador, nas seguintes ocasiões:

- Quando o relatório de Inspeção ou a Revisão Periódica de Segurança de Barragem assim o recomendar;
- II. Sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou organizacionais capazes de influenciar no risco de acidente ou desastre;
- III. Quando a execução do PAE em exercício simulado, acidente ou desastre indicar a sua necessidade;
- IV. Em outras situações, a critério do órgão fiscalizador".

As atualizações deverão considerar a inclusão de novas informações e remoção de dados desatualizados e/ou incorretos. As modificações do plano deverão ser previamente aprovadas pela coordenação do PAE e divulgadas interna e externamente. As folhas corrigidas deverão ser anotadas adequadamente e suas cópias serão distribuídas para todas as entidades que possuam em seu poder uma cópia do PAE para uso. Além disso, é imprescindível que todas as pessoas envolvidas sejam treinadas e capacitadas para agir em situações de emergência, conforme o plano estabelecido.

Assim como a entrega do documento inicial, as cópias para fins de atualização serão feitas mediante assinatura do Termo de Recebimento, por parte das instituições envolvidas, para comprovação deste ato, conforme mostra o modelo no **Apêndice 1**. A ART de atualização deste documento consta no **Apêndice 2**.

Data de Emissão

13

26.09.2024

CAPÍTULO II – Localização e Características da Barragem

1. Localização e acesso

A UHE Porto Primavera, em operação desde 1999, está localizada na bacia do Rio Paraná, entre os municípios de Batayporã (MS), Anaurilândia (MS) e Rosana (SP), nas coordenadas 22°28'31" de latitude Sul e 52°57'30" de longitude Oeste. No rio Paraná, a montante da usina, localiza-se a UHE Jupiá e a jusante encontra-se a UHE Itaipu.

Quadro 7 – Dados do local de implantação do empreendimento

Localização da Barragem			
Coordenadas Latitude: 22º28'S Longitude: 52º58'W			
Curso d'água	rso d'água Rio Paraná		
Sub-bacia/Código	Rio Paraná/62		
Bacia/Código	Rio Paraná/6		

O acesso à usina é feito a partir da capital do Estado, pelas rodovias SP-280 (Castelo Branco), SP-225 (Eng. João Baptista Cabral Renno), SP-327 (Orlando Quagliato), SP-270 (Raposo Tavares), SP-425 (Assis Chateaubriand), SP-272 (Olímpio Ferreira da Silva), SP-563 (Euclides de Oliveira Figueiredo) e SP-613 (Arlindo Bettio), nesta sequência.

A localização da UHE está apresentada na **Figura 4** e o acesso rodoviário até a usina, na **Figura 5**.

Data de Emissão

26.09.2024

Figura 4 – Localização da UHE Porto Primavera e de sua bacia hidrográfica



Fonte: COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., mai./2022.4

Belo H Beti Grande Ribeirão Preto Araçatuba SSO UHE Engenheiro Sérgio Motta SÃO PAULO Londrina dos Campos O Maringá O Auren Energia PARANA Cascavel Ponta Grossa Curitiba

Figura 5 – Acesso rodoviário até a usina

Fonte: CESP.

⁴ Documento: UHE PORTO PRIMAVERA – SIMULAÇÃO DE RUPTURA – DAM BREAK (4638-PP-12-GL-810-RT-0001). Desenvolvido pela COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., 2022.

Data de Emissão

13

26.09.2024

2. Dados Técnicos e Estruturas Associadas

O arranjo geral da barragem é composto pelo barramento de terra, reservatório, tomada d'água, vertedouro, casa de força, estrutura para transposição de peixes, canal de restituição, bacia de dissipação e eclusa.

A barragem de terra da UHE Porto Primavera é considerada a mais extensa do Brasil, apresentando comprimento de 10,2 km. Ainda, a estrutura de concreto, composta pela casa de força e vertedouro, possui 1,1 km de comprimento, totalizando uma extensão de 11,3 km.

A usina possui 14 unidades geradoras, com turbinas do tipo Kaplan e potência instalada de 1.540 MW. A primeira unidade geradora entrou em operação em março de 1999 e a décima quarta em outubro de 2003.

A Ficha Técnica do empreendimento está disponível no **Apêndice 3**. Na **Figura 6** está ilustrado o arranjo geral da estrutura.

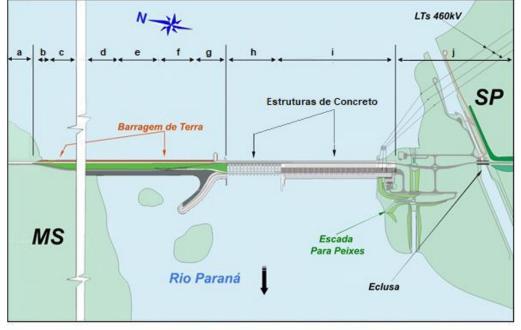


Figura 6 – Arranjo geral da barragem da UHE Porto Primavera

Legenda:

- a Barragem Natural (E-60 a E0)
- b Ombreira Direita (E0 a E15)
- c Terraço Aluvionar (E15 a E180)
- d Rio Baía (E180 a E280)
- e Páleo-Ilha (E280 a E411)
- f Planície do Rio Paraná (E411 a E 450)
- g Barragem do Leito do Rio (E450 a E507)
- h Vertedouro (E507 a E523)
- i Tomada D'água + Casa de Força (E523 a E555)
- j Barragem da Margem Esquerda (Com Escada para Peixes e Eclusa

Fonte: CESP.

Data de Emissão

13

26.09.2024

2.1. Reservatório

O reservatório a montante da UHE Porto Primavera, formado pelo barramento do rio Paraná, apresenta alagamento de 2.040 km², possui capacidade total de 618 hm³ e área drenada de 104.000 km².

2.2. Barragem de Terra

Devido à grande extensão e às peculiaridades geológicas e geotécnicas das fundações, a barragem foi dividida nos trechos: Barragem Natural, Ombreira Direita, Terraço Aluvionar, Rio Baía, Paleo Ilha, Planície do Rio Paraná e Barragem do Leito do Rio.

O barramento de terra homogênea possui altura máxima de 38,00 m, crista com comprimento de 10,40 km, coroamento na cota 262,00 m e largura de 6,90 m. O talude de montante apresenta inclinação de 1V:2H com berma de 3,00 m de largura e possui proteção com solo cimento até a cota 261,20 m, já o talude de jusante apresenta inclinação de 1V:1,8H.

O sistema de drenagem interna é composto por filtro vertical de areia e dreno horizontal, com espessuras de 0,70 m e 0,80 m, respectivamente. A fundação consiste, em sua maior parte, de uma camada espessa de aluvião sobre o topo rochoso em arenito.

2.3. Tomada d'água

A estrutura da tomada d'água é do tipo gravidade, conectada diretamente à casa de força, com comprimento na direção montante - jusante de 42,30 m, crista na cota 261,00 m, soleira na cota 227,00 m e galeria de inspeção na cota 220,75 m. A aproximação da caixa espiral e da turbina é dada por meio de conduto forçado, embutido no concreto.

2.4. Vertedouro

O vertedouro foi construído sobre um afloramento rochoso basáltico, com soleira na cota 237,00 m. Possui estrutura em concreto do tipo gravidade com perfil Creager, controlado por comportas tipo segmento, com 16 vãos de 15,00 m de largura e 15 pilares de 5,00 m de

Data de Emissão

13

26.09.2024

largura, compondo um comprimento total de 315,00 m. Possui capacidade máxima de descarga de 53.600,00 m³/s para o N.A. na cota 259,70 m, que supera a cheia associada a um tempo de recorrência (TR) de 10.000 anos. A velocidade de movimentação das comportas é de 27 cm/min, podendo uma comporta ser totalmente aberta ou fechada em 58 minutos.

2.5. Casa de Força

A casa de força foi construída sobre topo rochoso basáltico, apresentando seção transversal com comprimento aproximado de 87,80 m. A estrutura de concreto que abriga a casa de força possui comprimento de 685,00 m e altura de 61,00 m, considerando a cota do ponto mais baixo 201,00 até a cota 262,00 m.

Os equipamentos mecânicos que compõe a casa de força são: grades da tomada d'água; comporta de ensecadeira da tomada d'água; comporta de emergência; máquina limpa grades; guindaste-pórtico da tomada d'água; ponte rolante da galeria de equipamentos mecânicos; filtro d'água de resfriamento; refrigeradores de óleo do mancal do gerador; central de ventilação; ponte rolante principal; ponte rolante auxiliar; gerador; turbina; resfriadores de óleo do mancal de escora do grupo turbo gerador; ponte rolante da galeria de equipamentos elétricos; ponte rolante dos tubos de sucção; e comporta ensecadeira do tubo de sucção.

Os equipamentos elétricos presentes na casa de força são: quadro de comando das comportas de emergência; armário de pressurização dos barramentos blindados dos grupos GO1 a G20; cubículo de saída do gerador; transformador de excitação; transformador do elevador; quadro de comando local do grupo; quadro de comando local do BAY-SF6; quadro de comando do motor de corrente contínua da bomba de injeção de óleo no mancal de escora; quadro composto pelo cubículo de distribuição de média tensão; bobina de bloqueio; transformador de potencial; e para raio.

Data de Emissão **26.09.2024**

2.6. Escada de Peixe

A escada de peixe possui estrutura em concreto com aproximadamente 470,00 m de comprimento. Sua vazão no período de piracema é de $3,50 \, \text{m}^3/\text{s}$, e fora deste período, de $3,00 \, \text{m}^3/\text{s}$.

2.7. Eclusa

A eclusa está localizada na ombreira esquerda, possui câmara com 210,00 m de comprimento e 17,00 m de largura. Seu tempo de enchimento é de 11,5 minutos e a diferença de nível máxima é de 22,00 m.

Data de Emissão

13

26.09.2024

CAPÍTULO III – Responsabilidades Gerais no PAE

1. Empreendedor

O empreendedor é o responsável por elaborar documentos relativos à segurança da barragem, bem como por implementar as recomendações contidas nesses documentos e atualizar o registro das barragens de sua propriedade ou sob sua operação, junto às entidades fiscalizadoras. Conforme consta Política Nacional de Segurança de Barragens, o empreendedor deverá desenvolver ações para garantir a segurança da barragem, provendo os recursos necessários para tal. No âmbito do Plano de Ação de Emergência, cabe ao empreendedor:

- a) Providenciar a elaboração, implementação e operacionalização do PAE, em articulação com os órgãos de proteção e Defesas Civis municipais;
- b) Designar formalmente o coordenador do PAE e seu suplente;
- c) Estabelecer, em conjunto com a Defesa Civil, estratégias de comunicação e de orientação à população da ZAS;
- Realizar reuniões com as comunidades para apresentação do PAE e das medidas preventivas nele previstas, em trabalho conjunto com as prefeituras municipais e os órgãos de proteção e defesa civil;
- e) Realizar, junto aos órgãos locais de proteção e defesa civil, exercício prático de simulação de situação de emergência com a população da área potencialmente afetada por eventual ruptura da barragem;
- f) Promover treinamentos internos para capacitação da equipe de segurança;
- g) Garantir a operação segura e continuada, bem como a manutenção e inspeção das estruturas da barragem e reservatório, com vistas à integridade do barramento;
- h) Manter a equipe preparada para atender aos cenários de emergência, bem como meios de comunicação operantes e adequados;
- i) Disponibilizar, em meio digital, o PAE em seu site;



Data de Emissão

26.09.2024

j) Disponibilizar o PAE nos órgãos de proteção e defesa civil dos municípios inseridos no mapa de inundação ou, na inexistência desses órgãos, na prefeitura municipal, fornecendo em meio físico sempre que solicitado pelos órgãos.

O empreendedor deverá permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos integrantes do SINPDEC (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil) ao local da barragem e à sua documentação de segurança. Deve o empreendedor informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua segurança.

2. Coordenação do PAE

O Coordenador do PAE é o responsável por coordenar as ações descritas no Plano de Ação de Emergência (PAE), devendo estar disponível para atuar prontamente nas situações de emergência da barragem, podendo ser o empreendedor ou pessoa designada por este. Deve existir uma pessoa capaz de efetuar sua substituição, à frente das ações do PAE, atuando como Coordenador na ausência do oficial. Suas principais atribuições são:

- Planejar ações de resposta, mediante o monitoramento da situação e implantação de medidas preventivas e corretivas, com vistas a dar suporte aos procedimentos operacionais do PAE;
- Detectar e avaliar, em conjunto com a equipe técnica de segurança da barragem,
 a gravidade das situações e classificá-las de acordo com os Níveis de Resposta;
- Acionar o fluxo de resposta ao incidente⁵ (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), com instauração do "Comitê Tático" (NR-2) ou do "Comitê Estratégico" (NR-3);
- Executar a comunicação prevista no Fluxograma de Notificação Unificado, de acordo com o Nível de Resposta (Quadro 8);

⁵ 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente. Desenvolvido pela Equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens da CESP.



Data de Emissão **26.09.2024**

- Emitir Declaração de Início e Encerramento de Emergência, obrigatoriamente, para os Níveis de Resposta NR-0 (Cheia), NR-1 (Atenção), NR-2 (Alerta) e NR-3 (Emergência);
- Comunicar os funcionários do empreendimento, caso seja declarada situação com
 Níveis de Resposta NR-1 (Atenção), NR-2 (Alerta) e NR-3 (Emergência);
- Notificar as autoridades públicas, caso seja declarado Níveis de Resposta NR-0
 (Cheia), NR-1 (Atenção), NR-2 (Alerta) e NR-3 (Emergência), conforme Fluxograma de Notificação Unificado;
- Alertar a população potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento, caso seja declarado Nível de Resposta NR-3 (Emergência);
- Emitir Mensagem de Notificação, conforme Nível de Resposta pertinente a situação;
- Criar e manter todos os registros de avisos, notificação e alerta em arquivos físicos
 e/ou digitais auditáveis;
- Providenciar a elaboração do relatório de encerramento de emergência.

3. Responsável técnico de segurança de barragens

Na ausência do Coordenador do PAE, o Responsável Técnico de Segurança de Barragens deverá assumir as responsabilidades do Coordenador do PAE.

4. Equipe de Vigilância

A Equipe de Vigilância tem a responsabilidade de realizar rondas periódicas de inspeção no empreendimento e atuar nos protocolos de liberação/acesso de veículos e pessoas durante situações emergenciais.

13

Data de Emissão **26.09.2024**

5. Equipe de Segurança da Barragem

A equipe de monitoramento e segurança da barragem é responsável por dar suporte ao coordenador do PAE considerando as seguintes ações:

- Participar das reuniões periódicas com o Coordenador do PAE;
- Identificar evidências de condições potenciais de situações de emergência;
- Identificar e atuar em situações anômalas conforme o Plano de Gestão de Ocorrências (PGO) do empreendimento;
- Informar o Coordenador do PAE sobre situações não normais identificadas;
- Executar as ações de resposta relativas à situação de emergência, com a supervisão do Coordenador do PAE;
- Acionar colaboradores e/ou máquinas que não atuem na unidade operacional para sanar/controlar a situação de emergência identificada, caso necessário.

6. Comissão de Segurança de Barragens

A Comissão de Segurança de Barragens (CSB) é composta por representantes da alta direção da empresa, bem como por membros das áreas responsáveis pela execução ou suporte de trabalhos relacionados à instrumentação, inspeção e manutenção civil. Devem participar, minimamente, a Vice-Presidência de Operações, a Diretoria de Engenharia e a Gerência de Segurança de Barragens.

É de responsabilidade da Comissão de Segurança de Barragens, acompanhar:

- Status geral do atendimento das recomendações contidas nos relatórios de Inspeção de Segurança Regular (ISR) e de Revisão Periódica de Segurança (RPS);
- Status geral do funcionamento da instrumentação;
- Recomendações com necessidade de intervenção imediata ou emergencial;
- Instrumentação cujos valores tenham ultrapassado os níveis de atenção;
- Instrumentação com leitura suspensa por necessidade de manutenção corretiva ou testes de funcionamento;



Data de Emissão

26.09.2024

- Resultados dos relatórios finais de ISR e de RPS;
- Temas que a Gerência de Segurança de Barragens e a Diretoria de Engenharia
 entendam como relevantes para que seja levado a conhecimento.

7. Centro de Operações

O Centro de Operações tem a responsabilidade de informar à Equipe de Segurança de Barragens e o Coordenador do PAE sobre as vazões de início e evolução do Nível de Cheias.

8. Equipes de Apoio de Resposta à Emergência

As Equipes de Apoio assumem fundamental importância frente a uma eventual situação de emergência, ao assessorar o Coordenador do PAE e a Equipe de Segurança da Estrutura nas áreas que lhes dizem respeito. Seguem as atribuições das Equipes de Apoio, a saber:

- Administrativo/Vigilância patrimonial: bloqueio das vias internas e isolamento controlado das áreas de abrangência da ZAS do empreendimento e apoio logístico na mobilização de recursos e insumos para resposta a emergências;
- Sustentabilidade/Segurança do Trabalho: acompanhamento das frentes de trabalho de reparo e mitigação do dano e monitoramento ambiental para comunicação aos órgãos ambientais e comunidade externa, e controle da liberação de frente de trabalho;
- Operação e Manutenção (O&M): realização dos procedimentos da usina para garantia da paralização do empreendimento, desenergização das fontes de energia da casa de força e estruturas auxiliares e execução das frentes de trabalho designadas pelo Coordenador do PAE; e
- Consultorias externas: apoio na avaliação de declaração do nível de emergência,
 auxílio na proposta de soluções e apoio na notificação.

Data de Emissão

13

26.09.2024

9. Equipes de Comunicação

A área de comunicação é responsável por apoiar o processo de alinhamento das mensagens e informações a serem divulgadas, assim como pela definição das formas e canais de contato mais adequados, considerando entre os diferentes tipos de canais (ligação telefônica, SMS, WhatsApp, jornais, rádios, TVs etc.), aqueles mais apropriados para alcançar os públicos envolvidos, conforme a abrangência e o volume de pessoas. Tais ações são essenciais para preservar a credibilidade da empresa durante a gestão da crise.

A Equipe de Comunicação irá atuar perante os demais times, conforme **Figura 10 – Meios de comunicação a serem utilizados** e demais fluxogramas de notificação, a partir dos níveis NR-1, NR-2 e NR-3.

10. Equipes de Gestão de Continuidade do Negócio (GCN)

É de responsabilidade da Equipe de Gestão de Continuidade do Negócio (GCN):

- Integrar as estruturas e mecanismos de resposta relacionados à continuidade de negócios e ao gerenciamento de crises;
- Definir papéis e responsabilidades das equipes para atuação em cenários de interrupção;
- Determinar os comportamentos esperados pelos agentes internos da Companhia em cenários de interrupções ou eventos de emergência e crise; e
- Caracterizar os incidentes em seus diferentes níveis de materialização para a Companhia.

Desta forma, a equipe será acionada mediante o enquadramento de um incidente em Nível de a Alerta NR-2, auxiliando na formação do Comitê Tático, conforme o template dos 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), conforme item 1.2.2.

⁶ 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente. Desenvolvido pela Equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens da CESP.

Data de Emissão **26.09.2024**

Se a estrutura for enquadrada na condição de Emergência (NR-3), as medidas de notificação contemplam, além da esfera municipal, as esferas estadual e federal. Neste nível, também deve ser acionado o fluxo de resposta ao incidente com a instauração do "Comitê Estratégico", conforme os 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), conforme item 1.2.3.

11. Sistema de Proteção e Defesa Civil

A Lei nº 12.608/2012 criou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e dispôs sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, visando uma atuação conjunta entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com uma abordagem sistêmica de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de áreas onde possa acontecer ou já tenha ocorrido desastres de grandes proporções na população brasileira. De maneira geral, as principais ações da Defesa Civil abrangem cinco aspectos (**Figura 7**):

PREPARAÇÃO MITIGAÇÃO PREVENÇÃO RESPOSTA RECUPERAÇÃO

Figura 7 – Ações integradas em proteção e defesa civil

Fonte: MDR, SEDEC, adaptado.

O SINPDEC atua por meio dos seguintes agentes, em suas respectivas escalas de atuação:

- Federal: Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil CONPDEC, pela Secretaria
 Nacional de Proteção e Defesa Civil SEDEC e pelo Centro Nacional de
 Gerenciamento de Desastres CENAD;
- Estadual: Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil CEDEC e Coordenadorias
 Regionais de Defesa Civil REPDEC;
- Municipal: Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil COMPDEC.

Data de Emissão

26.09.2024

Os organismos de Proteção e Defesa Civil são os responsáveis pela coordenação do conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar ou minimizar os efeitos de desastres naturais e incidentes tecnológicos, preservar o compromisso moral com a população e restabelecer a normalidade social.

Para isso, as Defesas Civis Municipais e Estaduais devem desempenhar suas competências legais de, respectivamente, elaborar e apoiar o desenvolvimento de Planos de Contingência – PLANCON para os cenários de risco identificados. Ainda, conforme disposto pela ABRAGE (2017) e ABRAGE (2018), o Ente Federado deverá integrar o PAE ao PLANCON.

No âmbito da Zona de Autossalvamento – ZAS, essa integração ocorrerá pelas seguintes ações:

- a) Participar da implementação e operacionalização do PAE, em articulação com o empreendedor;
- b) Integração dos dados disponibilizados no PAE nas ações previstas nos Planos de Contingência municipais (PLANCON);
- c) Estabelecimento, em conjunto com o empreendedor, de estratégias de comunicação e de orientação à população potencialmente afetada na ZAS;
- d) Realizar reuniões com as comunidades para apresentação do PAE e das medidas preventivas nele previstas, em trabalho conjunto com o empreendedor;
- e) Participação de simulações de situações de emergência, em conjunto com o empreendedor, prefeituras e população potencialmente afetada na ZAS.

Fora da ZAS, região denominada como Zona de Segurança Secundária – ZSS, as ações de mitigação de riscos e resposta imediata à emergência compete às Defesas Civis e Entes Federados, sendo estes responsáveis pelas ações de aviso, mobilização, treinamento e evacuação da população residente em áreas potencialmente afetadas, conforme Lei nº 14.066/2020.

Data de Emissão

12

26.09.2024

CAPÍTULO IV – Procedimentos de gestão da segurança e integridade do empreendimento

1. Gestão de Risco

A Gestão de Risco em barragens considera o conjunto de medidas e procedimentos adotados para identificar, avaliar e mitigar riscos associados à operação das barragens, com o objetivo de garantir a segurança da estrutura e, consequentemente, de todo o vale a jusante. Sendo assim, a gestão de risco envolve desde a implementação de planos de segurança de barragens até a realização de inspeções e monitoramentos regulares, assegurando a manutenção adequada das estruturas, com o intuito de evitar que situações evoluam para uma emergência.

Nesta linha, as condições das estruturas da UHE Porto Primavera são monitoradas por meio de inspeções rotineiras e/ou remotas, programadas pela equipe de inspeção e de emergências, integrada à avaliação dos dados obtidos da instrumentação da barragem. Por sua vez, as condições de operação do reservatório são monitoradas diretamente pela equipe da operação, 24h por dia, 7 dias por semana (24/7), e pela equipe do centro de operação de geração (**Centro de Operações**) através de monitoramento remoto.

2. Gestão de Emergência

A gestão de emergência é realizada em função do **nível de segurança**, considerando o atual estado da barragem e a identificação ou não de anomalias ou ocorrências que configurem uma emergência. Estes níveis são utilizados para graduar as situações que podem comprometer a segurança da barragem e de ocupações a jusante, possibilitando o diagnóstico da segurança da barragem, para que sejam executadas as medidas preventivas e corretivas necessárias, além de, se necessário, ativar um processo de emergência na barragem.

Segundo a REN ANEEL nº 1.064/2023:

 Uma anomalia corresponde à "deficiência, irregularidade, anormalidade ou deformação que possa ou não vir a afetar a segurança da barragem".

Data de Emissão

26.09.2024

 Um acidente corresponde ao "comprometimento da integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo do reservatório, ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa"; e

 Um incidente corresponde a uma "ocorrência que afeta o comportamento da barragem ou de estrutura anexa que, se não controlada, pode causar um acidente".

O processo de identificação das situações de risco vinculadas à UHE Porto Primavera ocorre mediante monitoramento e acompanhamento dos riscos hidrológicos, conforme manual de operação, e dos riscos estruturais, monitorados e acompanhados pelas orientações do Plano de Segurança da Barragem. Quando identificada uma situação de risco, o responsável classificará a anomalia identificada e estabelecerá o **nível de resposta**.

A CESP possui ainda uma rede de estações hidrométricas que monitora as chuvas e as vazões afluentes aos seus reservatórios que alimentam o sistema de operação juntamente com informações fornecidas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, responsável pela operação do sistema de usinas. Em casos de cheias extraordinárias utiliza o **Sistema de Operação em Emergência - SOSEm**, com procedimentos especiais de gerenciamento de risco, de acordo com a situação normal, atenção, alerta e emergência, sempre envolvendo a defesa civil local e regional.

3. Detecção, Avaliação e Classificação de Anomalias

3.1. Detecção das Anomalias

A **detecção** de uma anomalia parte de um processo de observação da barragem e de seus componentes. Procedimentos de gestão bem elaborados se tornam inutilizáveis caso o processo de detecção seja realizado de forma ineficiente.

O primeiro passo para o sucesso da atividade de detecção de uma anomalia consiste em garantir que os profissionais diretamente responsáveis pela gestão da estrutura estejam familiarizados com todos os elementos que a compõem.

Data de Emissão 26.09.2024

3

A atividade de detecção de uma anomalia é comumente realizada durante a execução do monitoramento estrutural, por meio das **inspeções visuais** e **leitura da instrumentação**. Uma vez identificada uma situação anômala, deverão ser avaliadas suas características, causas e o seu nível de gravidade, a fim de determinar as ações de **notificação** e **mitigação** a serem adotadas.

3.2. Avaliação das Anomalias

O Plano de Gestão de Ocorrências do empreendimento estabelece as diretrizes de identificação, classificação, controle e acompanhamento das demandas nas atividades da Engenharia Civil e Segurança de Barragens (ECSB), denominadas ocorrências.

As ocorrências são identificadas na Inspeção de Segurança Rotineira, Inspeção de Segurança Regular, Inspeção de Segurança Especial, Revisão Periódica de Segurança e durante as campanhas de leitura da instrumentação, devendo ser classificadas conforme os critérios definidos na matriz Gravidade x Urgência x Tendência (GUT) da ECSB, com objetivo de determinar o prazo e a ação necessária para cada ocorrência.

A matriz GUT consiste em classificar a ocorrência numericamente por Gravidade (impacto caso venha a se materializar), a Urgência (tempo necessário ou disponível para a ação), e sua Tendência (potencial de agravamento). O detalhamento dos procedimentos deverá ser consultado no PGO.

A partir da avaliação realizada, as anomalias na barragem da UHE Porto Primavera poderão ser enquadradas como uma **Situação Adversa** ou uma **Situação de Risco.**

Situações Adversas são anomalias que demandam medidas de mitigação simples, não afetando, de maneira imediata, a estabilidade física da estrutura.

Situações de Risco são caracterizadas por anomalias que comprometem a segurança da estrutura ou ainda, situação em que há alta probabilidade de ruptura, requerendo a adoção de medidas para prevenção e redução dos danos decorrentes da falha.

A classificação da situação da ocorrência identificada será, então, associada ao **Nível de Resposta** correspondente, o qual norteará as ações operacionais e de comunicação a serem adotadas.

Data de Emissão

13

26.09.2024

3.3. Classificação das Anomalias

A condição **Normal** e a condição de **Cheia** estão associadas às situações adversas que não comprometem a segurança da barragem, mas demandam monitoramento ou ações preventivas de controle ou reparo ao longo do tempo.

As condições de **Atenção**, **Alerta** e **Emergência**, por sua vez, se referem às situações que podem vir a comprometer a segurança no longo prazo caso não controladas, ou curto prazo, além da possibilidade de ruptura iminente, ou ainda, a ruptura já em andamento. Nestes casos, é acionado um processo de resposta à emergência da estrutura, o que exige o cumprimento das ações indicadas neste documento.

Os critérios para o enquadramento quanto ao **Nível de Resposta** encontram-se indicados no **Quadro 8**.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

UHE PORTO PRIMAVERA

13



Situação	Nível de Resposta	Condição de Segurança Estrutural ⁷	Condição de Segurança Hidrológica ⁸
ADVERSA	NORMAL (NR-0)	"Quando não houver anomalias ou contingências, ou as que existirem não comprometem a segurança da barragem, mas que devem ser controladas e monitoradas ou reparadas ao longo do tempo." Configura-se estado de Normalidade quando a segurança da estrutura não é afetada.	Operações abaixo da vazão defluente de 16.659 m³/s (TR de 2 anos) , associada à elevação do nível d'água no reservatório. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta.
SITUAÇÃO ADVERSA	CHEIA (NR-0)	Caracterizada por situações de controle de vazões defluentes do reservatório, baseado no nível do reservatório e em sua vazão afluente, sem apresentar riscos à integridade da barragem, entretanto, implicando possivelmente nos municípios a jusante. O Nível de Cheia ainda configura estado de Normalidade, dado que a segurança da estrutura não é afetada.	Vide procedimentos de identificação do nível de cheia.
	ATENÇÃO (NR-1)	"Quando as anomalias ou contingências não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem intensificação de monitoramento, controle ou reparo no médio ou longo prazos." Configura-se como estado de Atenção quando a segurança da estrutura pode ser afetada em médio prazo.	Considera-se que, diante da vazão defluente acima de 34.816 m³/s (TR de 500 anos), associada à elevação do nível d'água do reservatório, se associando à incapacidade parcial ou total de desempenho das estruturas extravasoras do empreendimento, deve-se avaliar a possível caracterização de estado de Atenção ao empreendimento. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta.
SITUAÇÃO DE RISCO	ALERTA (NR-2)	"Quando as anomalias ou contingências representam risco à segurança da barragem, exigindo providências em curto prazo para manutenção das condições de segurança." Configura-se estado de Alerta quando não há certeza de que se consiga controlar a situação, requerendo total prioridade das ações mitigadoras. Necessita continuidade das atividades de monitoramento e realização de Inspeção de Segurança Especial. No estado de Alerta, deve-se verificar a necessidade de emissão de alerta preventivo para a Zona de Autossalvamento (ZAS) e comunicar o ocorrido aos órgãos externos, além de prestar auxílio no processo de evacuação, caso realizada.	Considera-se que, diante da vazão defluente acima de 36.969 m³/s (TR de 1.000 anos), associada à elevação do nível d'água do reservatório, e ainda, se associando à incapacidade parcial ou total de desempenho das estruturas extravasoras do empreendimento, deve-se avaliar a possível caracterização de estado de Atenção ao empreendimento. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta. Neste nível é acionado o fluxo de resposta ao incidente ⁹ (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), com instauração do "Comitê Tático".
	EMERGÊNCIA (NR-3)	"Quando as anomalias ou contingências representam risco de ruptura iminente, exigindo providências para prevenção e mitigação de danos humanos e materiais." Configura-se estado de emergência quando não há ações corretivas passíveis de controlar ou extinguir a anomalia ou ocorrência identificada. No estado de Emergência, o disparo de notificação de evacuação da Zona de Autossalvamento é obrigatório, assim como o acionamento dos agentes externos listados neste PAE. A comunicação com a ZAS será feita conforme descrito no CAPÍTULO VI.	Considera-se que, diante da vazão defluente acima de 44.121 m³/s (TR de 10.000 anos), associada à elevação do nível d'água do reservatório e ainda, se associando à incapacidade parcial ou total de desempenho das estruturas extravasoras do empreendimento, deve-se avaliar a possível caracterização de estado de Atenção ao empreendimento. A condição hidrológica descrita acima é uma referência para avaliação do Coordenador do PAE quanto ao enquadramento do Nível de Resposta. Neste nível é acionado o fluxo de resposta ao incidente (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), com instauração do "Comitê Estratégico".

⁷ As condições de segurança que determinam os Níveis de Resposta foram estabelecidas com critérios baseados nos níveis de segurança da barragem estipulados na Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023.

⁸ Documento "UHE Porto Primavera – Revisão Periódica de Segurança de Barragens – Revisão dos Estudos Hidrológicos-Hidráulicos Atuais" (ECSB-2022-PPR-RP-RT-006), 2022 (Intertechne).

⁹ 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente. Desenvolvido pela Equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens da CESP.

Data de Emissão

13

26.09.2024

CAPÍTULO V – Procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta as situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais

1. Ações Esperadas para cada Nível de Resposta

As ações esperadas para cada situação envolvem a adoção de ações de controle/resposta e notificação próprias para cada Nível de Resposta, conforme indicado a seguir.

1.1. Situações Adversas

1.1.1. Nível Normal (NR-0)

AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO
Ações previstas nos procedimentos de operação, monitoramento e manutenção da barragem , uma vez que anomalias enquadradas no NR-O se tratam de situações adversas, sem potencial de comprometimento da segurança da estrutura.	As ações esperadas para o Nível de Resposta Normal, por se tratar de um nível de normalidade, não serão abordadas neste Plano de Ação de Emergência, devendo ser enquadradas, portanto, no Plano de Gestão de Ocorrências (PGO) do empreendimento.

1.1.2. Nível de Cheia (NR-0)

O nível de resposta (NR-O) contempla, além do estado de normalidade do empreendimento, a situação operacional para **regime pluviométrico**, que não apresenta riscos à segurança da barragem, porém, diante de vazões elevadas, poderá ocasionar risco à população de jusante.

AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO
Após a detecção da situação de cheia, o Centro de Operações procederá conforme manual de operação do reservatório.	Conforme orientações do Quadro 10.

A situação de cheia deve ser controlada, dentro dos procedimentos do **Centro de Operação** e o **– Fluxograma de Notificação NR-0 (Cheia)** deverá ser seguido para comunicar as Defesas Civis das comunidades localizadas nas ZAS, cabendo a elas acionarem o Plano de

Data de Emissão

13

26.09.2024

Contingência para esta situação específica. Isto permite a mobilização preventiva dos agentes de proteção e defesa civil e o acionamento do Plano de Contingência quando necessário.

Ressalta-se que o nível de Cheia ainda se enquadra como situação adversa, uma vez que vazões defluentes identificadas entre 16.659 m³/s (TR de 2 anos) e 34.816 m³/s (TR de 500 anos) não têm potencial de comprometimento da segurança da estrutura.

A equipe do Centro de Operação (CO) é responsável pela detecção dos eventos de hidrológicos por meio do **monitoramento das vazões** no rio Paraná e seus afluentes.

Uma vez identificada uma situação adversa do regime hidrológico, o CO avalia a evolução do evento e a previsão de defluência para as vazões indicadas na Instrução de Operação e das vazões dos cenários de Cheias Naturais com diferentes Tempos de Recorrência, a fim de determinar as ações de notificação a serem adotadas.

No **Quadro 9** são descritas as vazões do rio que podem caracterizar eventos de cheia natural na região a jusante da UHE Porto Primavera.

Quadro 9 - Procedimento de identificação do nível de cheia

Tempo de Retorno – TR (anos)	Vazão Defluente (m³/s)
2 anos	16.659
5 anos	20.179
10 anos	22.509
25 anos	25.453
50 anos	27.637
100 anos	29.805
500 anos	34.816

Fonte: adaptado do documento "UHE Porto Primavera – Revisão Periódica de Segurança de Barragens – Revisão dos Estudos Hidrológicos-Hidráulicos Atuais" (ECSB-2022-PPR-RP-RT-006), 2022 (Intertechne).

Quadro 10 – Procedimentos, comunicação e ação em situação de Nível de Cheia

O QUE FAZER	QUEM	QUANDO	сомо
Ao confirmar a previsão de ocorrência de uma das vazões de cheia (descritas no Quadro 9), declarar o início do nível de cheia, informando o Coordenador do PAE, a Gerência de Engenharia Civil e Segurança de Barragens e os componentes da Comissão de Segurança de Barragens.	Centro de Operações	Ao confirmar a previsão de ocorrência de uma das vazões de cheia.	Por meio da avaliação e acompanhamento de previsões de vazão do Centro de Operações (Apêndice 6 – Formulário de Mensagem de Notificação).

Data de Emissão

13

26.09.2024

O QUE FAZER	QUEM	QUANDO	сомо
Acionar – Fluxograma de Notificação NR-0 (Cheia)	Coordenador do PAE	Após declaração do nível de cheia emitido pelo CO.	Seguir o fluxo de notificação utilizando a relação de telefones e contatos para os agentes internos.
Notificar as Defesas Civis Municipal e demais órgãos envolvidos para auxílio no desenvolvimento das ações preventivas a serem realizadas.	Área de Engenharia Civil e Segurança de Barragens	Após declaração do nível de cheia emitido pelo Coordenador do PAE.	Seguir o fluxo de notificação utilizando a relação de telefones e contatos para as defesas civis municipais e prefeituras da ZAS.
Acompanhar a evolução da situação de cheia através do Manual de Operação do Reservatório	Centro de Operações	Ao confirmar a ocorrência de situação de cheia.	Por meio da avaliação do Centro de Operações (Apêndice 6 – Formulário de Mensagem de Notificação).
Monitorar as ações de controle, registrando todo o evento, conforme PGO.	Área de Engenharia Civil e Segurança de Barragens	Ao longo de toda ocorrência.	Por meio de medidas operacionais e reuniões de planejamento de ações.
Declarar o Encerramento do Nível de Cheia .	Coordenador do PAE	Ao verificar o progresso do evento ou resultado das medidas adotadas.	Preenchimento do Formulário de Declaração de Encerramento e/ou Declaração de Nível de Segurança .

Fonte: CESP.

1.2. Situações de Risco

1.2.1. Nível de Atenção (NR-1)

Este nível do processo corresponde a situações que impõem um estado de atenção, caracterizado por ocorrências e/ou anomalias, que, quando não tratadas no médio/longo prazo, poderão representar riscos à segurança da barragem, exigindo providências de intensificação de monitoramento, controle ou reparo como medidas de prevenção e resposta. Se as ações anteriormente citadas executadas não surtirem efeito, o processo de classificação poderá indicar NR-2 ou NR-3.

AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO
Fichas de Resposta NR-1	Figura 16 — Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção)

Data de Emissão

13

26.09.2024

1.2.2. Nível de Alerta (NR-2)

Este nível do processo corresponde a situações que impõem um estado de alerta, caracterizado por ocorrências e/ou anomalias que podem representar riscos à segurança da barragem, exigindo providências ou reparo imediato como medidas corretivas.

Neste nível de resposta, cabe destacar que deverá obrigatoriamente ser acionado o template¹⁰ contendo o detalhamento dos 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), para que seja instaurado o grupo multidisciplinar denominado "Comitê Tático", que deve atuar de forma colegiada na análise, tomada de decisão e gerenciamento das ações, desde a resposta ao incidente até o retorno das operações à normalidade.

Se as ações executadas não surtirem efeito, o processo de classificação poderá progredir para NR-3.

AÇÕES CORRETIVAS OU DE RESPOSTA	AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO
Fichas de Resposta NR-2	Figura 17 – Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta)

1.2.3. Nível de Emergência (NR-3)

Este nível do processo corresponde ao risco iminente de ruptura ou a impossibilidade de garantia da segurança do empreendimento e de suas estruturas auxiliares, exigindo providências para prevenção e mitigação de danos humanos e materiais a jusante do empreendimento.

Neste nível de resposta, também deverá ser obrigatoriamente acionado o template¹¹ dos 10 passos, porém com instauração do Comitê Estratégico, que deverá atuar em conexão

¹⁰ 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente. Desenvolvido pela Equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens da CESP.

¹¹ 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente. Desenvolvido pela Equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens da CESP.

Data de Emissão

13

26.09.2024

com o comitê tático na tomada de decisão e gerenciamento das ações, plano de comunicação, desde a resposta à crise até o retorno à normalidade.

AÇÕES DE RESPOSTA	AÇÕES DE NOTIFICAÇÃO
Ficha de Resposta NR-3	Figura 18 – Fluxograma de Notificação NR-3 (Emergência)

2. Procedimentos Preventivos e Corretivos

2.1. Procedimentos Preventivos

As atividades de manutenção preventiva visam sanar as anomalias avaliadas como Situações Adversas (Nível de Resposta 0, em condição Normal, NR-0 ou Cheia, NR-0), e Situações de Risco quando classificada como Atenção (Nível de Resposta NR-1), de forma a prevenir o comprometimento à segurança da estrutura. Tratam-se de não conformidades menos graves, ligadas à rotina operacional da barragem. As ações preventivas objetivam precaver a possibilidade de evolução das situações adversas para situações de emergência e das consequências associadas.

Os procedimentos preventivos de gestão de segurança deverão ser suficientes e adequados para permitir que a estrutura seja operada segundo os critérios de projeto e monitorada quanto ao seu desempenho, propiciando às áreas operacionais responsáveis pela barragem da UHE Porto Primavera, o estabelecimento de uma rotina segura de operação, monitoramento e manutenção, de modo a garantir:

- A estabilidade física e hidráulica da estrutura;
- As condições operacionais de desempenho favorável da estrutura;
- O cumprimento das premissas instituídas pelos órgãos reguladores e licenciadores.

As atividades de manutenção preventiva devem ser executadas conforme procedimentos descritos em documentos específicos, por profissionais qualificados, treinados e devidamente autorizados.

Data de Emissão

13

26.09.2024

2.2. Procedimentos Corretivos e de Resposta

A mitigação de **Situações de Risco** nem sempre é possível, em razão do nível de comprometimento causado à segurança da estrutura. Quando a implantação de medidas de mitigação ainda se faz viável, é exigida a adoção de **procedimentos ditos corretivos**, aplicados às situações de **Alerta** (**Nível de Resposta NR-2**).

Em se tratando de situação de **Emergência** (NR-3), entretanto, as ações a serem adotadas se referem às **ações de resposta**, cujo objetivo é a prevenção e redução dos danos materiais e humanos, frente à condição de colapso da barragem e/ou estruturas auxiliares.

Os modos de falha que podem desencadear uma situação de emergência, considerando a estrutura em questão, estão principalmente relacionados a (ao):

- Galgamento;
- Instabilização do maciço; e
- Erosão interna.

As anomalias desencadeadas na ocorrência desses modos de falha, nos diferentes estágios que evidenciam sua evolução, consistem naquelas indicadas no **Quadro 11**. Os procedimentos demandados para cada uma dessas situações foram detalhados nas **Fichas de Resposta (Apêndice 4)**.

Destaca-se que os procedimentos citados nas **Fichas de Resposta** possuem **caráter orientativo**. Ademais, outras situações anômalas diferentes das apresentadas no **Quadro 11** poderão ser identificadas na barragem. Desse modo, é de extrema importância que todos os procedimentos a serem adotados para controle e mitigação de anomalias sejam devidamente avaliados e aprovados pelos profissionais responsáveis pela estrutura, seguindo a governança do Plano de Gestão de Ocorrências (PGO) do empreendimento.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Quadro 11 – Situações anômalas elencadas para a barragem da UHE Porto Primavera, com indicação das respectivas Fichas de Resposta

Situação Anômala	Modos de Falha	Nível de Resposta (NR)	Ficha de Resposta
 Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas, porém sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo. No entanto, deve ser controlada, monitorada ou reparada; Redução da borda livre definida em projeto, sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo, ma deve ser controlada e monitorada; e/ou Qualquer outra condição adversa no sistema extravasor enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de Segurança da barragem. 	Galgamento (Estruturas de concreto)	NR-1	FICHA № 1
 Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas, porém sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo. No entanto, deve ser controlada, monitorada ou reparada; Redução da borda livre definida em projeto, sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo, mas deve ser controlada e monitorada; Abatimento, recalque ou depressão na crista da estrutura que conduza a uma redução da borda livre, sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo, devendo ser controlada, monitorada ou reparada; e/ou Qualquer outra condição adversa no sistema extravasor enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de Segurança da barragem. 	Galgamento (Barragem de terra)	NR-1	FICHA № 2
 Existência de trincas; Degradação dos materiais do concreto e exposição das armaduras; Deformações/ deslocamentos; e/ou Identificação de qualquer outra anomalia enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de segurança da barragem. 	Instabilização (Estruturas de concreto)	NR-1	FICHA №3
 Elevação da freática no interior da estrutura, que não compromete a sua segurança no curto prazo, mas devem ser monitoradas; Trincas, abatimentos, escorregamentos, depressões nos taludes e/ou sulcos de erosão que não comprometem a segurança da estrutura no curto prazo, mas devem ser monitoradas; Deslocamentos e/ou recalques que não comprometem a segurança da estrutura no curto prazo, mas devem ser monitoradas; e/ou Outra situação enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de segurança da barragem. 	Instabilização (Barragem de terra)	NR-1	FICHA Nº 4
 Surgência no talude/área a jusante, com fluxo e sem carreamento de material, enquadrada em "ATENÇÃO", que não compromete a segurança da estrutura no curto prazo, mas deve ser monitorada. 	Erosão interna (Barragem de terra)	NR-1	FICHA № 5
 Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas ou danos estruturais, com redução de capacidade vertente, representando risco a segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema; Redução da borda livre definida em projeto, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema; e/ou Qualquer outra condição no sistema extravasor enquadrada em "ALERTA", conforme Nível de Segurança da barragem. 	Galgamento (Estruturas de concreto)	NR-2	FICHA № 6
 Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas ou danos estruturais, com redução de capacidade vertente, representando risco a segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema; Redução da borda livre definida em projeto, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema; Abatimento, recalque ou depressão na crista da estrutura, superior ao permitido que conduza a uma redução da borda livre, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema; e/ou Qualquer outra condição no sistema extravasor enquadrada em "ALERTA", conforme Nível de Segurança da barragem. 	Galgamento (Barragem de terra)	NR-2	FICHA № 7
 Existência de rachaduras/fendas; Degradação expressiva dos materiais do concreto e exposição das armaduras; Deformações/deslocamentos acima dos níveis de controle de atenção; e/ou Identificação de qualquer outra anomalia enquadrada em "ALERTA", conforme Nível de segurança da barragem. 	Instabilização (Estruturas de concreto)	NR-2	FICHA № 8
 Elevação da freática no interior da estrutura, culminando em um processo de instabilização do maciço, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo; Evolução das dimensões das trincas e/ou surgimento de novas, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo; Escorregamento ou erosão de grande porte, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo; Deslocamentos e/ou recalques em evolução, superiores ao esperado/permitido para a estrutura, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo; e/ou Condição de estabilidade enquadrada como "ALERTA", conforme definição do Manual de Instrumentação da estrutura. 	Instabilização (Barragem de terra)	NR-2	FICHA № 9
 Surgência no talude/área a jusante com aumento de vazão e carreamento de material, representando risco a segurança da estrutura no curto prazo, enquadrada em "Alerta", devendo ser tomadas providências para a eliminação do problema. 	Erosão interna (Barragem de terra)	NR-2	FICHA № 10
 Erosão interna (piping) em estágio de evolução e desenvolvimento de brecha de ruptura; A borda livre operacional na estrutura é menor que o seu valor limite, de forma que a ruptura é iminente ou está ocorrendo; Redução da capacidade vertente por falha no sistema de acionamento das comportas, levando ao galgamento da estrutura; Geometria inadequada devido a deformação no maciço (trincas, escorregamentos, erosões, deslizamentos e/ou recalques de grande magnitude na crista) ou elevação da freática, com sérios danos à estrutura e evolução de problemas estruturais, levando à sua instabilização global; Instabilização global das estruturas de concreto de modo que a ruptura é iminente ou está ocorrendo; e/ou FS≤1,1 para qualquer condição de carregamento. 	Galgamento, erosão interna e instabilização (ruptura iminente ou está ocorrendo)	NR-3	FICHA № 11

Data de Emissão

13

26.09.2024

Uma vez identificada e classificada quanto ao **Nível de Resposta (Quadro 8)**, a situação observada deverá ser alvo de medida preventiva ou corretiva. A partir daí a mesma poderá ser classificada como **extinta**, **controlada ou não controlada**, conforme a seguir:

- Situação extinta: quando a anomalia ou ocorrência, após avaliação do PGO, foi completamente extinta, não gerando mais risco que comprometa a segurança da barragem;
- Situação controlada: quando a anomalia ou ocorrência, após avaliação do PGO,
 não foi totalmente extinta, mas as ações adotadas eliminaram o risco de comprometimento da segurança da estrutura. As situações ditas controladas devem ser monitoradas e/ou reparadas ao longo do tempo;
- Situação não extinta / não controlada: quando a anomalia ou ocorrência, após avaliação do PGO, não foi controlada, tampouco extinta, necessitando de novas intervenções que visem garantir o não comprometimento da segurança da estrutura.

No **Detalhamento do Fluxograma de Notificação (**CAPÍTULO VI**, item 3)** está descrita a sequência de Formulários a serem preenchidos considerando a classificação acima.

Em caso de um evento de ruptura da barragem da UHE Porto Primavera ou frente à possibilidade de sua ocorrência, as **ações de resposta** (conforme NR-3, Quadro 8) deverão ser obrigatoriamente adotadas. Estas ações visam minimizar a magnitude dos possíveis danos a serem causados pelo evento, os quais incluem as perdas de vidas potenciais dentro do empreendimento e na área à jusante, em razão do ocorrido.

Ocorrências dessa natureza demandam de determinadas ações por parte dos agentes internos e externos que compõem a estrutura organizacional deste Plano (sobre a identificação dos agentes internos e externos, ver CAPÍTULO VI – Procedimentos de Notificação e Alerta).

Os responsáveis pela definição e implantação das ações corretivas e de resposta a serem adotadas mediante a classificação de um nível de resposta na barragem da UHE Porto Primavera encontram-se identificados nos Fluxogramas de Notificação inseridos no Apêndice 5.

Data de Emissão

13

26.09.2024

3. Sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais

O Sistema de Monitoramento e Estabilidade aborda as orientações para o monitoramento e controle de estabilidade da barragem, com o objetivo de apresentar de maneira esquemática as eventuais ocorrências detectáveis, conjuntamente aos apontamentos da instrumentação, integrando o sistema de monitoramento aos procedimentos emergenciais de ação e resposta ao PAE.

A UHE Porto Primavera estabelece uma rotina de acompanhamento de suas estruturas por meio da realização de inspeções visuais periódicas e avaliação da instrumentação constante no barramento e estruturas associadas, as quais permitem a identificação de possíveis anomalias/ocorrências que possam causar algum risco estrutural.

Inspeções Visuais

As **inspeções rotineiras visuais** possibilitam a identificação antecipada de deteriorações que possam pôr em risco a segurança da barragem da UHE Porto Primavera. São executadas por pessoal qualificado e treinado para identificar não conformidades que possam afetar, potencialmente ou de imediato, a sua segurança.

Conforme definições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023, obrigatoriamente, a estrutura deverá ser alvo de **Inspeção de Segurança Regular**, a ser realizada em frequência compatível à classe da barragem: **Classe B**, **anualmente**.

Em caso de uma anomalia que resulte no enquadramento do nível de segurança da barragem em **Alerta** ou **Emergência**, ou após ocorrência de evento excepcional (abalo sísmico, galgamento, cheia ou operação hidráulica do reservatório em condições excepcionais), devese proceder as **Inspeções de Segurança Especiais**.

Monitoramento por Instrumentação

O monitoramento por meio da instrumentação é um mecanismo que permite antever comportamentos insatisfatórios. O principal objetivo da instrumentação consiste em gerar

Data de Emissão

13

26.09.2024

informações sobre o comportamento da estrutura, contribuindo para o entendimento do seu desempenho e para a manutenção da sua segurança.

A instrumentação possibilita um diagnóstico antecipado de algumas anomalias que só seriam identificadas visualmente quando o problema já estivesse em um estágio avançado, configurando um cenário com menor tempo para reparo. As leituras dos instrumentos instalados na UHE Porto Primavera devem ser realizadas conforme procedimentos internos de monitoramento e inspeção, devendo ser executadas e avaliadas por pessoal qualificado.

SIGEC - Sistema de Informação e Gestão da Engenharia Civil

O sistema de monitoramento e controle de estabilidade da CESP é denominado SIGEC – Sistema de Informação e Gestão da Engenharia Civil, e tem função de receber os dados da <u>instrumentação</u> instalada nas barragens e estruturas associadas, assim como as informações de <u>inspeções visuais</u>, onde todos os dados são <u>avaliados</u> pela equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens.

O SIGEC apresenta notificações automatizadas condicionadas às leituras da instrumentação e inspeções, informando a equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens de forma imediata e autônoma caso seja identificada alguma condição irregular ou fora dos limites de referência.

Para integração do sistema de monitoramento e estabilidade aos procedimentos emergenciais, os fluxogramas das **Figura 8** e **9** apresentam a sequência de ações considerando as atividades de manutenção preventiva, preditiva e corretiva implantadas na barragem. Foram desenvolvidos fluxos específicos para cada nível de segurança, com vista a demonstrar o processo de tomada de decisão para que o nível se mantenha ou retorne para a normalidade e, caso a situação evolua para emergência, são indicadas as ações, de modo a contribuir para minimizar os possíveis danos e agilizar as medidas de resposta.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA


UHE PORTO PRIMAVERA

Revisão 13

Data de Emissão 26.09.2024

Figura 8 – Sistema de Monitoramento – Fluxograma de Auscultação Civil

FLUXOGRAMA DE AUSCULTAÇÃO - SISTEMA DE MONITORAMENTO E ESTABILIDADE INTEGRADO AOS PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS

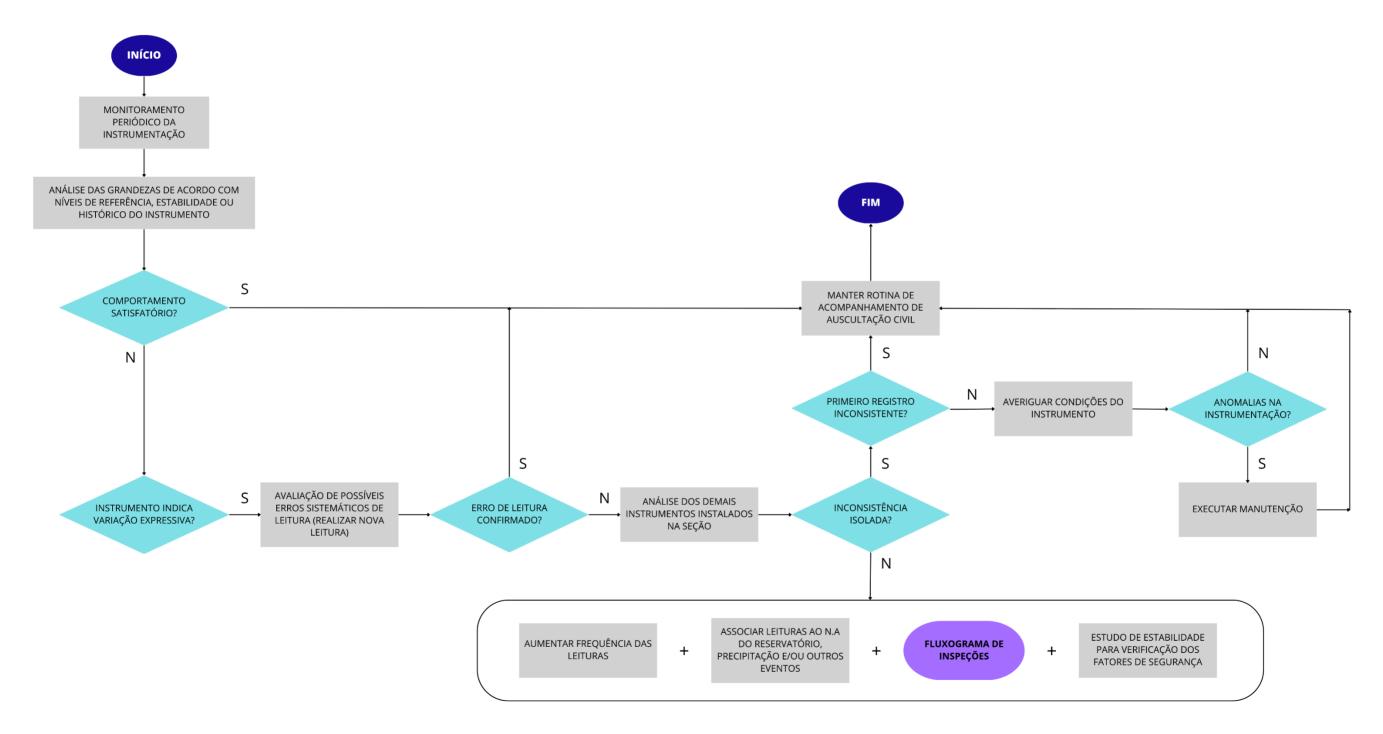

Fonte: Geometrisa, 2023.

PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA

UHE PORTO PRIMAVERA


Revisão Data de Emissão

26.09.2024

13

Figura 9 – Sistema de Monitoramento - Fluxograma de Inspeções de Segurança

FLUXOGRAMA DE INSPEÇÕES - SISTEMA DE MONITORAMENTO E ESTABILIDADE INTEGRADO AOS PROCEDIMENTOS EMERGENCIAIS

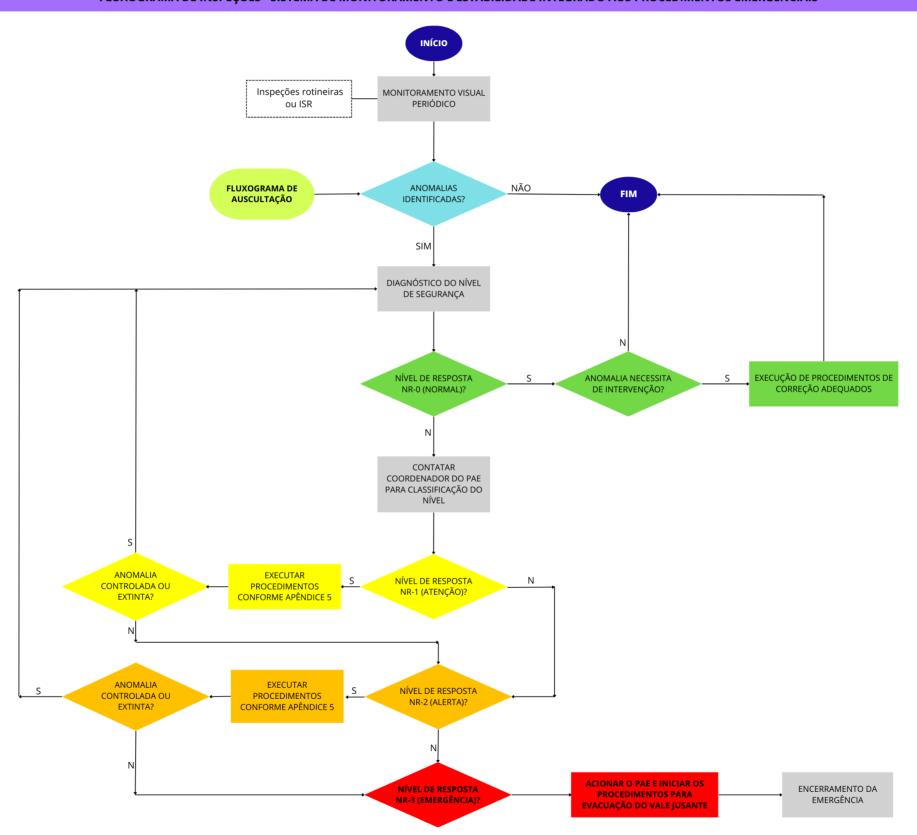

Fonte: Geometrisa, 2023.

Data de Emissão

13

16.082024

CAPÍTULO VI – Procedimentos de Notificação e Alerta

1. Agentes Internos

Os profissionais com responsabilidades de atuação no PAE da Barragem da UHE Porto Primavera são denominados **Agentes Internos**. O acionamento desses profissionais deverá ser realizado de acordo com o grau de comprometimento da segurança da área e com as funções exercidas por cada um deles.

A definição clara das responsabilidades dos agentes internos encontra-se detalhada no CAPÍTULO III – Responsabilidades Gerais no PAE.

2. Agentes Externos

Os Agentes Externos envolvem as entidades públicas e privadas que deverão ser comunicadas em caso de acionamento do PAE nas esferas municipal (ZAS e ZSS), estadual e federal.

Todos os contatos a serem acionados encontram-se no início deste documento (Agentes Internos e Externos), bem como as situações que desencadeariam seus respectivos acionamentos (Figura 2 – Fluxograma de Notificação Unificado), cuja necessidade foi estabelecida com a progressão do nível de resposta da anomalia ou ocorrência identificada (Quadro 8).

3. Detalhamento do Fluxograma de Notificação

A descrição apresentada a seguir detalha a progressão dos acionamentos nas esferas interna, municipal, estadual e nacional. Constatado nível de segurança no empreendimento, sua alteração deverá ser autenticada via **Declaração de Início da Emergência (Apêndice 7)** e disparada às entidades envolvidas na gestão da emergência. A comunicação e notificação da emergência aos agentes externos também deverá ser autenticada com base no **Modelo de Mensagem de Notificação (Apêndice 6)**.

Data de Emissão

13

16.082024

Encerrada a situação de emergência, a Coordenação do PAE deverá declarar formalmente às entidades públicas competentes, que a situação de emergência foi extinguida, conforme o modelo de **Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência** contido no **Apêndice 8**.

Diante da identificação de uma situação adversa que não comprometa a segurança da estrutura (NR-0, em condição Normal) tem-se ações de resposta delimitadas aos Agentes Internos.

Quando uma situação adversa for detectada na UHE Porto Primavera, o **Técnico de Inspeção (equipe de operação)** acionará a **equipe de Operação e Manutenção (O&M)**, que por sua vez, comunica a **Coordenação do PAE.** Neste momento, aciona-se a **Comissão de Segurança de Barragens (CSB)**, a **Equipe de Segurança de Barragens (ECSB)** e o **Centro de Operações (CO)**.

Configurando-se **condição de Cheia**, ainda no **NR-0**, tem-se o a extensão da comunicação às **Defesas Civis municipais da ZAS**, feita pela **ECSB**.

Diante da condição de Atenção (NR-1), além do fluxo de comunicação a nível interno, há o repasse de informações ao órgão fiscalizador (ANEEL) pela CSB e ao Operador Nacional do Sistema (ONS) pelo CO. Esta medida visa a tomada de decisão quanto ao regime de operação do reservatório e/ou ações de resposta diante da identificação de ocorrências ou anomalias.

Progredindo a condição para o **nível de Alerta (NR-2)**, aciona-se o fluxo de resposta ao incidente¹² (parte integrante da Gestão de Continuidade de Negócios da Companhia), com instauração do "Comitê Tático", e estende-se a comunicação às **Defesas Civis municipais da ZSS**, além das demais **instituições municipais de ZAS e ZSS**, de responsabilidade da **ECSB**.

Em caso de necessidade de evacuação preventiva da ZAS, aciona-se, então, a **Equipe** de Apoio (descrita no **CAPÍTULO III**) e o sistema de comunicação em massa, descrito ainda neste item.

¹² 10 Passos da Jornada de Resposta ao Incidente. Desenvolvido pela Equipe de Engenharia Civil e Segurança de Barragens da CESP.

Data de Emissão

16.082024

Caso a ruptura seja iminente ou esteja ocorrendo, acarretando a **condição de Emergência** (NR-3), as medidas de notificação contemplam, além da esfera municipal, as esferas estadual e federal. Neste nível, também deve ser acionado o fluxo de resposta ao incidente com a instauração do "Comitê Estratégico".

Conforme **Quadro 8** e Ficha de Resposta 11 (**Apêndice 4**), o NR-3 associado à condição de **Emergência** implica na obrigatoriedade de evacuação imediata da ZAS por meio do sistema de comunicação em massa.

Assim, para a notificação, serão utilizados os canais de comunicação disponíveis para uma abrangência de mobilização de todas as pessoas presentes na ZAS, onde tempestivamente ocorrerá a evacuação.

4. Plano de Comunicação

Em uma situação de emergência, a eficiente comunicação entre empreendedor, órgãos externos e indivíduos potencialmente afetados é primordial para o sucesso das ações de resposta. Todas as comunicações estabelecidas deverão ocorrer de forma clara e objetiva, garantindo que as informações sejam compreendidas por todos.

A notificação aos agentes internos do PAE deverá ser estabelecida com o máximo de cuidado, com o conhecimento da hierarquia, mas, também, com atenção à urgência da situação. A necessidade de ações de controle e resposta poderá acontecer em vários tipos de circunstâncias e adversidades. Dessa forma, é necessário que os integrantes do PAE estejam sempre de prontidão e tenham ciência que uma situação de emergência poderá ocorrer a qualquer hora, nos dias úteis ou em finais de semana e feriados. Em caso de férias de algum integrante, um substituto deverá ser nomeado para assumir suas funções e responsabilidades.

É necessário que os funcionários da UHE Porto Primavera tenham pleno conhecimento a respeito de quem deve ser comunicado e como devem agir. A realização de treinamentos periódicos sobre o conteúdo do PAE torna-se, nesse contexto, imprescindível. O Plano de Treinamento está apresentado no CAPÍTULO X – Divulgação e Treinamento do PAE.

Os agentes externos devem ser comunicados imediatamente após a confirmação da situação de emergência por profissionais com treinamento específico para esse tipo de

Data de Emissão

13

16.082024

atividade e com responsabilidade para tal. As comunicações estabelecidas entre agentes internos e externos devem ser registradas¹³. No **Quadro 12** encontram-se indicados os registros que deverão ser realizados para informar ou formalizar o ocorrido no âmbito externo, bem como os agentes internos responsáveis.

Quadro 12 - Registros da situação de emergência

Registros da Situação de Emergência	Agente interno responsável
Formulário de Mensagem de Notificação (Apêndice 6)	Coordenador do PAE
Declaração de Início de uma Situação de Emergência (Apêndice 7)	Coordenador do PAE
Declaração de Encerramento de uma Situação de Emergência (Apêndice 8)	Coordenador do PAE

Ademais, informes/comunicações formais deverão ser elaborados e enviados aos órgãos reguladores e fiscalizadores competentes e, após, devidamente arquivados. Esse procedimento torna-se essencial para oficializar a eventualidade e as ações empreendidas pelo agente privado na mitigação dos potenciais danos nas áreas do entorno do empreendimento.

As mensagens difundidas externamente deverão ser claras, diretas, de rápida compreensão e com texto/forma padronizada. As mensagens externas deverão ser preferencialmente faladas e, sempre que possível, enviadas também sob a forma escrita. Sobre o conteúdo, as mensagens deverão apresentar informações básicas sobre a emergência. Os agentes externos deverão ser periodicamente atualizados quanto à evolução da ocorrência.

Vale ressaltar que nenhuma informação deverá ser repassada externamente de forma prematura e/ou inexata, o que pode gerar uma situação indevida de pânico. Para o atendimento referente aos questionamentos técnicos é importante a participação dos profissionais diretamente envolvidos na operação e/ou segurança da estrutura. Caberá à **Comissão de Segurança de Barragens** avaliar e validar toda a comunicação a ser realizada.

¹³ Incluindo o início da chamada e sua duração, bem como o nome do profissional que recebeu a informação.

Data de Emissão 16.082024

13

4.1. Meios de Comunicação

O sistema de comunicação em massa implantado para notificação da ZAS da UHE Porto Primavera foi concebido por meio da instalação de **04 estações remotas de sirenes fixas em áreas próximas à barragem e nas regiões adjacentes ao rio Paraná**. O sistema permite que, num cenário emergencial, a comunidade na área de risco seja imediatamente notificada para evacuação. Informações adicionais sobre o projeto de sirenes podem ser consultadas no **Apêndice 15**.

A Figura 10 apresenta os meios de comunicação a serem utilizados e a ordem de acionamento, em função do Nível de Resposta, seguindo o previsto no – Fluxograma de Notificação Unificado e contatos disponibilizados no tópico Agentes Internos e Externos.

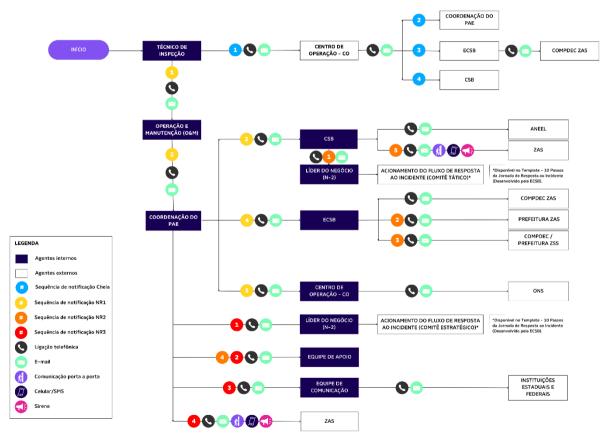


Figura 10 – Meios de comunicação a serem utilizados

Data de Emissão

13

16.082024

Na ausência do acionamento do alerta sonoro através de sirenes fixas, o sistema de comunicação utilizado em caso de necessidade será via ligação telefônica e disparo de SMS e, quando necessário, comunicação porta-a-porta.

5. Implantação da Sala de Gestão de Situação

O estabelecimento de uma **Sala de Situação** objetiva propiciar um ambiente favorável à articulação de respostas coordenadas e eficazes diante da emergência enfrentada. Com vista a minimizar os riscos e impactos negativos e garantir a proteção de vida e bem-estar da comunidade possivelmente impactada pelo rompimento do barramento, a Sala de Situação da UHE Porto Primavera é projetada para que as decisões estratégicas sejam norteadas assertivamente.

Para isso, é necessário garantir que haja neste ambiente tecnologia e infraestrutura que permitam o acompanhamento real das condições do barramento e, ainda, a comunicação frequente e direta entre os agentes envolvidos, além dos recursos necessários para as possíveis tomadas de decisões.

As instalações devem possuir, portanto:

- Redundância de Alimentação de Energia Elétrica;
- Instalações civis com todos os recursos necessários para a manutenção da vida e
 das condições básicas de vivência durante uma crise, como sanitários,
 refrigeradores, reservas de água potável, kits de resgate e primeiros socorros,
 estações de trabalho, monitores e computadores, sistema de comunicação e
 conectividade, telefones e tomadas;
- Sistema de Comunicação e Conectividade integrado ao fornecimento redundante de energia elétrica;
- Serviços de internet, rádio e satélite e demais sistemas de comunicação e transferências de dados com garantia de ininterrupção; e
- Sinal de telefonia móvel e sistema de telefonia fixa redundante.

Data de Emissão

13

16.082024

Neste documento o estabelecimento da **Sala de Situação** será realizado com base no **Nível de Resposta** (**Quadro 8**), considerando a gravidade e complexidade da situação enfrentada.

5.1. Centro de Operações

A Sala de Situação durante o Nível de Cheia será designada como o Centro de Operações, situado em Campinas. A equipe presente na sala será composta por especialistas em engenharia, hidrologia e gerenciamento de crises, capacitados para garantir o monitoramento contínuo das vazões e alterações no nível d'água, além de interpretar dados e tomar decisões junto ao ONS, órgão responsável pela coordenação e controle da operação do sistema interligado de geração e transmissão de energia, em caso de necessidade.

O principal papel neste momento será o de repasse de informações críticas em tempo real para o público interno, além das defesas civis municipais da ZAS e demais instituições, quando couber, seguindo o previsto no - Fluxograma de Notificação NR-0 (Cheia).

5.2. Sala de Situação

Constatados NR-1 ou NR-2, a Sala de Situação será nas dependências da UHE Porto Primavera, no prédio administrativo. Em caso de necessidade, serão acionados para compor a equipe de gestão de crise as Defesas Civis municipais, respeitando a hierarquia de notificação prevista em — Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção) e — Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta).

A reunião dos agentes internos e externos propicia compartilhamento direto de informações, discussões estratégias e tomada de decisões em conjunto, considerando, além do objetivo cerne de gestão da crise, outros desafios que possam surgir no cenário enfrentado, como interrupções de serviços essenciais, incidentes ambientais menores ou outros eventos que possam exigir uma resposta rápida.

Data de Emissão

13

16.082024

5.3. Sala de Situação para Gerenciamento de Crise

Constatado NR-3, estabelecer-se-á a Sala de Situação para Gerenciamento de Crise no Horto Florestal da CESP, localizado na Viela Vinte e Oito, 255 - Primavera, Rosana - SP, 19274-000.

O local apresenta infraestrutura de telefonia e comunicação via internet, ambientes e equipamentos para recebimento e abrigo de pessoas atingidas, fornecimento de água potável, se encontra fora da mancha de inundação de uma eventual ruptura e próximo à cidade de Rosana-SP.

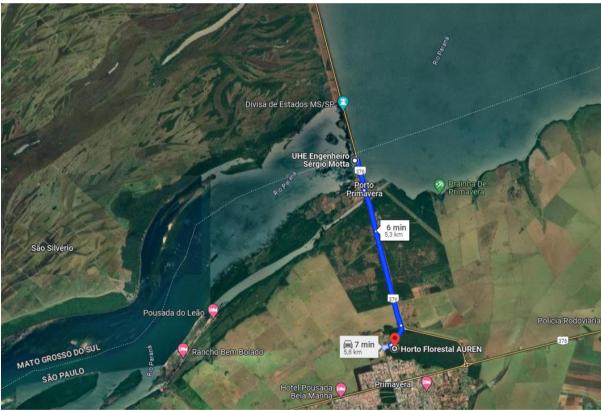


Figura 11 – Rota da UHE Porto Primavera até a Sala de Situação

Fonte: Google Maps, 2024.

Neste momento serão acionadas em formato presencial ou virtual todas as entidades e instituições envolvidas na gestão e resposta a situações de crise e desastres, como o órgão de Defesa Civil nas três esferas, Corpo de Bombeiros, instituições policiais, órgãos ambientais,

Data de Emissão

13

16.082024

departamentos de trânsito e transporte e secretarias de saúde, cujas notificações serão norteadas pelo – Fluxograma de Notificação NR-3 (Emergência).

Diante da necessidade de evacuação da ZAS, o diálogo entre os agentes citados auxiliará em tomadas de decisão e resposta assertivas para garantir coordenação do tráfego e logística para mobilização. Assim, a Sala de Situação proporcionará integração dos agentes e contingenciamento das ações de resposta, comunicação com a população, mobilização de recursos e a tomada de decisões estratégicas para mitigar os impactos da emergência.

Para o compartilhamento de dados pessoais com os agentes envolvidos, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, deverá ser preenchido o Termo de Confidencialidade, disposto no **Apêndice 9**.

6. Medidas específicas de resgate e redução de danos

Conforme descrito no Art. 12, inciso VI, da Lei 14.066/2020, o empreendedor deve executar medidas específicas, em articulação com o poder público, para resgatar atingidos, pessoas e animais, para mitigar impactos ambientais, para assegurar o abastecimento de água potável e para resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural dos impactados no vale a jusante.

Além disso, de acordo com o estabelecido pela Lei nº 12.608/2012, a Defesa Civil executa a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) em seu âmbito territorial. Nesta lei, está preconizado no Art. 4º, a atuação da Defesa Civil em articulação com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas. Ainda, dentre os objetivos da PNPDEC descritos no Art. 5º desta, destacam-se o dever de prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres e recuperar as áreas afetadas, de forma a reduzir riscos e a prevenir a reincidência.

Ademais, a lei preconiza, em seu Art. 12-A, de acordo com o desastre e o dano potencial associado ao empreendimento, o dever do empreendedor de prover os recursos necessários à garantia da reparação de danos à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio público, em caso de acidente ou desastre.

Data de Emissão

13

16.082024

6.1. Resgate de Atingidos (pessoas e animais)

Constatado Nível de Resposta NR-3, a partir da necessidade de evacuação da Zona de Autossalvamento, o empreendedor, em articulação com o poder público, poderá apoiar com recursos que implicam nas seguintes medidas específicas:

a) Resgate de seres humanos:

- Quando solicitado, avaliar disponibilidade dos veículos e suprimentos necessários para mobilização da população potencialmente afetada;
- Em articulação com o poder público, fornecer apoio para acomodação da população para abrigos seguros.

b) Resgate de animais:

- Quando solicitado, auxiliar na realocação/manejo dos animais para áreas seguras;
- Em articulação com poder público, fornecer suprimentos necessários para o resgate e acolhimento de animais;
- Em articulação com poder público e órgão ambiental, apoiar na construção do plano de resgate e acolhimento de animais silvestres.

6.2. Mitigação de Impactos Ambientais

Considerando que mitigação, em meio ambiente, se trata de ações que visam reduzir ou remediar impactos ambientais, a UHE Porto Primavera deverá estabelecer medidas específicas para atuar frente aos impactos causados pelo acidente ou desastre envolvendo seu empreendimento.

Constatado Nível de Resposta NR-3, o empreendedor, em articulação com o poder público, poderá apoiar com recursos que implicam nas seguintes medidas específicas no que se refere à mitigação dos impactos ambientais:

- Estabelecer, por meio da Equipe de Apoio, um histórico de eventos com vista a aumentar a previsibilidade de riscos e danos;
- Quando solicitado, apoio na avaliação e recuperação das áreas degradadas oriundas do evento de rompimento da barragem;

Data de Emissão

13

- 16.082024
- Quando solicitado, apoio no controle de processos erosivos;
- Em articulação com o poder público, monitoramento ambiental e de qualidade da água;
- Em articulação com o poder público, monitoramento da ictiofauna;
- Compartilhamento do monitoramento das vazões.

6.3. Abastecimento de água potável

Para além das responsabilidades do empreendedor citadas nas **Medidas específicas** de resgate e redução de danos, está descrito no Art. 2º, V, do Decreto 10.593/20, que é dever do Poder Público, como medida emergencial de restabelecimento de serviços essenciais, no âmbito da PNPDEC, promover a retomada e continuidade da prestação de serviços essenciais à população atingida. Portanto atribui-se ao empreendedor, em ação conjunta com o poder público, a responsabilidade pelo reabastecimento de água potável para a população.

Constatado Nível de Resposta NR-3, o empreendedor, em articulação com o poder público, se dispõe a fornecer meios alternativos para o abastecimento de água potável, como:

- Quando solicitado, apoio na logística para o fornecimento de água potável para abastecer a população da ZAS;
- Quando solicitado, apoio na elaboração de uma lista de fornecedores cadastrados que podem ser acionados em situações de emergência para auxiliar no abastecimento de água potável.

6.4. Salvaguarda do patrimônio cultural

Constatado Nível de Resposta NR-3, o empreendedor, em articulação com o poder público, atuará para salvaguardar os bens de patrimônio cultural localizados nas regiões atingidas pela mancha de inundação proveniente do hipotético rompimento da barragem.

Considera-se medidas de prevenção e de compensação, conforme as delineadas nos itens abaixo:

Quando solicitado, apoio no mapeamento e delimitação da área patrimonial;



Data de Emissão

13

16.082024

Quando solicitado, apoio na elaboração de Programas de Resgate e Salvamento
 Arqueológico e Valorização Cultural.

Data de Emissão

13

16.082024

CAPÍTULO VII - Recursos Humanos, Materiais e Logísticos da Barragem

Para atuar diante de cenários dos níveis de resposta à segurança, devem ser dimensionados os recursos humanos que irão compor a equipe técnica especializada para agir em situações de emergência, com profissionais especificamente treinados para exercerem funções pertinentes em cenários que ameacem as estruturas do barramento.

De mesmo modo, deve existir um levantamento de recursos materiais fixos e mobilizáveis, com destaque para os materiais de construção, meios de comunicação, de fornecimento de energia e de transporte.

Esses recursos, tanto humanos quanto materiais, são necessários para um atendimento imediato e provisório, para fazer frente às condições iniciais de emergência, para ganhar tempo até à chegada de equipe, equipamento e materiais para uma ação mais completa sobre o evento.

1. Recursos humanos

No **Quadro 13** está disponibilizado o dimensionamento de recursos humanos para resposta ao pior cenário identificado (NR-3).

Quadro 13 - Recursos Humanos para resposta a situações de emergência

Lista de Recursos Humanos	
Descrição	Quantidade
Gerente Eng. Civil Seg. Barragens	1
Engenheiro Civil	4
Coordenador UHE Porto Primavera (Coordenador do PAE)	1
Técnico Civil	2
Técnico de Segurança	2
Equipe de Vigilância Patrimonial/Administrativo	2
Equipe de O&M	3
Equipe de Meio Ambiente	1

Fonte: CESP.

Data de Emissão

13

16.082024

2. Sistemas de comunicação e de iluminação

O sistema de comunicação da UHE Porto Primavera é composto por rádios, telefonia fixa e móvel (celulares).

Em caso de emergência, a iluminação pode ser obtida com a instalação de refletores alimentados pela rede elétrica do barramento. Caso a rede elétrica não esteja energizada, a alimentação da iluminação pode ser realizada por geradores diesel de emergência. Em ambos os casos, o empreendimento dispõe de lanternas para uso individual.

3. Recursos materiais e mobilizáveis

A UHE Porto Primavera possui um levantamento dos principais fornecedores de materiais e equipamentos na região, cujos contatos estão organizados no **Quadro 14**.

Quadro 14 - Lista de Telefones de Notificação Externa de Emergência - Prestadores de Serviços

Item	Fornecedor	Endereço	Telefone
	Constrular - Materiais para Construção.		
	Michelini Madeiras e Materiais para Construção.		
Materiais	Bom Jesus Materiais para Construção.		
Materials	Construbona - Materiais para Construção.		
	Demapa - Depósito de Materiais para Construção.		
	Douramate - Materiais de Construção.		
Equipamentos	Febo – Escavações e Topografia.		

Adicionalmente, a CESP conta com os recursos materiais indicados no **Quadro 15** nas dependências da usina, para fácil acesso e utilização numa eventual situação de ruptura.

Data de Emissão

13

16.082024

Quadro 15 - Materiais presentes na UHE Porto Primavera

Item	Quantidade	Local
Caminhonetes	06	Estacionamento no Edifício de Comando
Retroescavadeira	01	Almoxarifado
Rachão	160 m³	Área de segurança à jusante
Areia	120 m³	Área de segurança à jusante

Data de Emissão

13

16.082024

CAPÍTULO VIII – Síntese do Estudo de Inundação e Respectivos Mapas

O estudo de ruptura hipotética de uma barragem tem como finalidade a identificação dos potenciais modos de ruptura, bem como a delimitação da área e estimativa de população, instalações, infraestruturas e meio ambiente potencialmente atingidos pelo evento.

Neste sentido, o relatório "UHE PORTO PRIMAVERA – SIMULAÇÃO DE RUPTURA – DAM BREAK", confeccionado pela COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., apresenta a metodologia aplicada para obtenção da mancha de inundação proveniente da ruptura hipotética da barragem da UHE Porto Primavera.

O estudo foi desenvolvido mediante modelo hidrodinâmico bidimensional HEC-RAS 5.0.3. e a metodologia aplicada na simulação contemplou desde a inserção dos dados geométricos, definições das condições de escoamento de montante e jusante, definição das condições de simulação até a exportação e análise dos resultados por meio da elaboração dos mapas de inundação (vide **Figura 12**).

Os aspectos metodológicos e premissas do Estudo de Ruptura Hipotética da barragem da UHE Porto Primavera são detalhados no referido relatório.

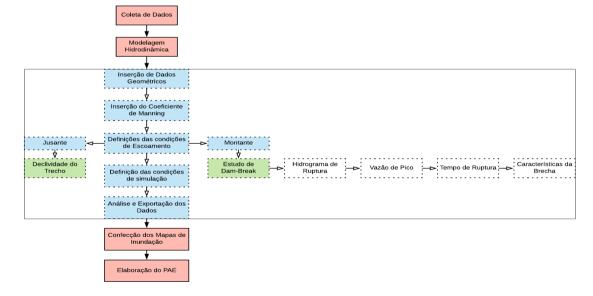


Figura 12 – Metodologia aplicada para simulação de rompimentos de barragens

Fonte: Geometrisa, 2023.

Cabe ressaltar que, para o desenvolvimento de um estudo de ruptura hipotética competente, a adoção de diferentes cenários é essencial. Da mesma maneira, a adesão de

Data de Emissão

13

16.082024

condições iniciais necessariamente plausíveis e lógicas para um bom desenvolvimento de cenários também é essencial, desta forma, as condições iniciais adotadas neste estudo foram:

- Comporta da eclusa fechada;
- NA do reservatório da UHE Itaipu adotado como normal (220,30 m);
- A vazão de operação da UHE Rosana foi considerada desprezível.

Ademais, condições de contorno adequadas e cabíveis também são de suma importância para o desenvolvimento de um estudo congruente, as condições de contorno adotadas para os cenários considerados foram:

- Hidrograma de ruptura da estrutura rompida e/ou hidrograma de cheia (TR 10.000 anos);
- Comportas do vertedouro da UHE Itaipu fechadas;
- Declividade média do canal do rio Paraná.

No **Quadro 16** a seguir estão sintetizados todos os cenários avaliados, destacando como mais crítico o Cenário nº 2.

Quadro 16 - Cenários de Simulação

Condição Hidrológica	Tipo de Ruptura	Estrutura de Ruptura	Cenário
	Tubular Regressiva	Barragem de Terra	1
Dia Chuvoso (TR=10.000 anos)	Colapso total	Vertedouro + Casa de Força	2
	Galgamento	Barragem de Terra	3
Dia Chuvoso (TR=10.000 anos) + Descarga máxima dos vertedouros da UHE Jupiá	Galgamento	Barragem de Terra	4
Dia Chuvoso (TR=10.000 anos) + Ruptura da UHE Jupiá	Galgamento	Barragem de Terra	5
Dia Chuvoso (TR=10.000 anos)	Inundação da casa de força por ruptura da comporta de montante dos nichos	Casa de Força	6
Dia Ensolarado	Erosão interna regressiva (piping)	Barragem de Terra	7

Data de Emissão

13

16.082024

Condição Hidrológica	Tipo de Ruptura	Estrutura de Ruptura	Cenário
Dia Ensolarado	Colapso total	Vertedouro + Casa de Força	8
Dia Ensolarado + Descarga máxima dos vertedouros da UHE Jupiá	Galgamento	Barragem de Terra	9
Dia Ensolarado + Ruptura da UHE Jupiá	Galgamento	Barragem de Terra	10
Dia Ensolarado	Inundação da casa de força por ruptura da comporta de montante dos nichos	Casa de Força	11

Fonte: COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., mai/2022.¹⁴

Optou-se pela adoção do cenário de maior criticidade, que apresenta menor tempo de resposta e o que possui capacidade de atingir o maior número de edificações e estruturas. Para a UHE Porto Primavera, o cenário 2 adotado se concebe na ocorrência de um **período de chuvas intensas (TR=10.000 anos), associado ao colapso do barramento de concreto**, com tempo de ocorrência total de 6 min. O hidrograma de rompimento proveniente deste cenário apresenta **vazão de pico próxima à 117.534,9 m³/s.**

Referente à propagação do hidrograma de ruptura, o Alto rio Paraná apresenta um padrão multicanal, que pode ser considerado como um misto de canal entrelaçado e anastomosado (FERNANDEZ & SOUZAFILHO, 1995¹⁵; STEVAUX et al.,2004¹⁶), e seguindo por este padrão, a onda de propagação se desenvolve até chegar ao eixo da UHE Itaipu, onde ela atinge seu critério de parada.

O trecho de propagação do hidrograma de ruptura se estende à jusante da UHE Porto Primavera por aproximadamente 381 km, sendo delimitado pelo rio Paraná. Nas imediações

¹⁴ Documento: "UHE PORTO PRIMAVERA – SIMULAÇÃO DE RUPTURA – DAM BREAK" (4638-PP-12-GL-810-RT-0001). Desenvolvido pela COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., 2022.

¹⁵ FERNANDEZ, O.V.Q. & SOUZA FILHO, E.E. (1995) – Efeitos do regime hidrológico sobre a evolução de um conjunto de ilhas no rio Paraná. Bol. Paranaense de Geociências, 43. Pp 161-171.

¹⁶ STEVAUX JC, SOUZA FILHO EE, MEDEANIC S & YAMSKIKH G. The Quaternary history of the Paraná River and its floodplain. In: THOMAS, S. M.; AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. The Upper Paraná River and its floodplain: physical aspects, ecology and conservation. Netherlands: Backhuys Publishers, p. 31-53, 2004.

Data de Emissão

16.082024

13

do trecho de propagação há a predominância de áreas de pasto, agrícolas, várzeas de rio, solo exposto e corpo d'água.

O impacto ocasionado pelo hipotético rompimento da UHE Porto Primavera foi avaliado em 16 seções de interesse, como observa-se na **Figura 13**.



Figura 13 – Seções de interesse no rio Paraná

Fonte: COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., mai/2022.¹⁷

No **Quadro 17** estão apresentadas as principais informações extraídas do estudo de ruptura hipotética da UHE Porto Primavera para as seções de interesse.

¹⁷ Documento: "UHE PORTO PRIMAVERA – SIMULAÇÃO DE RUPTURA – DAM BREAK" (4638-PP-12-GL-810-RT-0001).
Desenvolvido pela COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., 2022.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Quadro 17 – Parâmetros de Inundação para as seções de interesse

Seção	Cidade	Estado	Distância em Relação a Estrutura Rompida (km)	Vazão Máxima (m³/s)	Vazão Máxima - Primeiro Pico (m³/s)	Prof. Máxima do NA (m)	Elevação Máxima do NA (m)	Tempo de Chegada da Frente de Onda (h)	Tempo de Chegada do Primeiro Pico (h)	Risco Hidrod. Máx (*)
Ruptura	Rosana/Anaurilandia/Batayporã	SP/MS/MS	0	117534.9	117534.9	32.0	259.0	0.00	0.42	H6
01	Rosana/Batayporã	SP/MS	6	107603.8	107603.8	12.0	242.9	0.17	2.83	H6
02	Taquarussu/São Pedro do Paraná/ Batayporã/Marilena	MS/PR/MS/P R	31	93598.8	93598.8	19.1	240.8	1.17	13.25	H6
03	Taquarussu/Porto Rico	MS/PR	56	89434.5	89434.5	14.6	239.3	2.58	18.08	H6
04	Querência do Norte/Jateí/Novo Horizonte do Sul/Taquarussu	PR/MS/MS/M S	81	85782.1	85782.1	16.6	237.4	4.08	24.75	Н6
05	Naviraí/Querência do Norte	MS/PR	106	83748.3	83748.3	12.7	235.3	6.92	30.00	H6
06	Naviraí/Querência do Norte/Icaraíma	MS/PR/PR	131	81574.0	81574.0	16.0	233.8	8.67	35.83	H6
07	Icaraíma/Naviraí/Alto Paraíso	PR/MS/PR	156	80418.7	80418.7	10.5	231.0	13.00	40.17	H6
08	Itaquiraí/Alto Paraíso	MS/PR	181	79490.8	79490.8	16.2	229.5	13.33	44.25	H6
09	São Jorge do Patrocínio/Eldorado/Altônia	PR/MS/PR	206	78379.0	78379.0	10.7	228.9	6.75	47.42	Н6
10	Guaíra/Mundo Novo	PR/MS	231	73022.4	73022.4	11.6	228.5	6.83	48.17	H6
11	Guaíra	PR	256	68166.3	68166.3	57.3	228.3	6.92	48.17	H6
12	Guaíra	PR	281	66084.9	66084.9	103.1	228.3	7.00	48.17	H6
13	Marechal Cândido Rondon	PR	306	60044.9	60044.9	126.3	228.3	7.25	48.17	H6
14	Santa Helena	PR	331	53913.8	47766.0	127.3	228.3	7.58	48.17	H6
15	Santa Helena	PR	356	53528.5	34128.7	114.3	228.3	7.83	48.17	H6
16	Itaipulândia	PR	381	53271.3	18793.9	51.3	228.3	8.08	48.17	H6

Fonte: COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., mai/2022. 18

¹⁸ Documento: "UHE PORTO PRIMAVERA – SIMULAÇÃO DE RUPTURA – DAM BREAK" (4638-PP-12-GL-810-RT-0001). Desenvolvido pela COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., 2022.

Data de Emissão

13

26.09.2024

O Quadro 18 apresenta um resumo dos danos totais estimados para o Cenário 2.

Quadro 18 - Danos Potenciais Estimados

Descrição	Estimativa
Edificações	1277
Pontes	14
Municípios Atingidos	56
Municípios com Edificações Atingidas	27
Municípios com Pontes Atingidas	11
Edificações em ZAS	24
Edificações em ZSS	1253

Fonte: COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., mai/2022. 19

No **Quadro 19** está apresentada a localização das pontes possivelmente atingidas identificadas durante o estudo de ruptura hipotética da UHE Porto Primavera.

Quadro 19 - Pontes Possivelmente Atingidas

ID	Nome	Sistema de Coorde	nadas: SIRGAS 2000
טו	Nome	Latitude	Longitude
1	Ponte 1	-53.0774791	-22.5093952
2	Ponte 2	-53.2685530	-22.7694918
3	Ponte 3	-53.7548604	-23.3660609
4	Ponte 4	-53.7698857	-23.3731077
5	Ponte 5	-53.7802525	-23.3656700
6	Ponte 6	-53.8032062	-23.3444259
7	Ponte 7	-54.3153997	-24.0726575
8	Ponte 8	-53.8408245	-23.3193470
9	Ponte 9	-53.8218207	-23.3242994
10	Ponte 10	-54.2658417	-24.0504352
11	Ponte 11	-54.2416380	-24.0695053
12	Ponte 12	-54.2406059	-24.0744687
13	Ponte 13	-54.1503058	-24.3720332
14	Ponte 14	-54.3191122	-24.8076651

Fonte: COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., mai./2022.

¹⁹ Documento: "UHE PORTO PRIMAVERA – SIMULAÇÃO DE RUPTURA – DAM BREAK" (4638-PP-12-GL-810-RT-0001). Desenvolvido pela COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., 2022.

Data de Emissão

13

26.09.2024

1. Descrição da Zona de Autossalvamento (ZAS)

A Zona de Autossalvamento (ZAS) é a região a jusante da barragem que se considera não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de emergência.

Conforme Resolução Normativa ANEEL n° 1.064/2023, "a ZAS deve ser definida em articulação com os órgãos de proteção e defesa civil, contemplando no mínimo a distância que corresponde ao tempo de chegada da onda de inundação no decorrer de trinta minutos ou dez quilômetros", e ainda se cita que "os elementos de autoproteção existentes na ZAS deverão ser estendidos para os locais habitados da ZSS quando os órgãos de proteção e defesa civil não possam atuar tempestivamente".

A responsabilidade do empreendedor, na Zona de Autossalvamento, é alertar e avisar a população da área potencialmente afetada em situação de emergência da barragem, conforme definido no – Fluxograma de Notificação Unificado. Os procedimentos de comunicação (Plano de Comunicação) devem estabelecer infraestruturas e ações para garantir o adequado fluxo de informação para a população presente na ZAS e deverá obedecer, minimamente, aos seguintes critérios:

- Os equipamentos a serem utilizados devem estar funcionando permanentemente, inclusive nas situações adversas;
- Deve ser facilmente acionado pelo coordenador do PAE;
- Capacidade de alcançar toda a população potencialmente afetada na ZAS;
- O sistema de comunicação do PAE não deverá ser confundido com outros sistemas de alerta existentes na região.

No estudo de rompimento hipotético da barragem da UHE Porto Primavera, a distância percorrida pela mancha de inundação, oriunda do cenário mais crítico e analisada no decorrer de 30 minutos, foi de **15,5 km** no sentido jusante ao barramento.

Isto posto, esta foi a distância estipulada como base para delimitação da ZAS, dentro de seu limite estão os municípios de **Rosana** e **Batayporã**, situados no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, respectivamente.

Data de Emissão

13

26.09.2024

1.1. Cadastramento da ZAS e identificação das vulnerabilidades

Neste item apresenta-se o resultado do levantamento cadastral da população da Zona de Autossalvamento, em atendimento à Lei 12.334/2010, alterada pela Lei nº14.066/2020, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais.

O cadastramento da ZAS em campo foi realizado pela equipe da Mineral Engenharia entre os dias 02 a 05 de maio e teve continuidade de maneira virtual durante o período de 08 de maio a 06 de junho de 2023. Mais informações estão detalhadas no relatório da atividade (Relatório de Cadastramento da Zona de Autossalvamento²⁰).

No **Quadro 20** está apresentada uma síntese das edificações com potencial aglomeração localizadas na ZAS da UHE Porto Primavera identificadas durante o cadastramento.

²⁰ Documento: "Relatório de Cadastramento da Zona de Autossalvamento (ZAS) da UHE Porto Primavera" (AUREN01R001). Desenvolvido Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Quadro 20 – Características das edificações com aglomeração de público localizadas na ZAS da barragem²¹

	Edificações com aglomeração de público na ZAS					
Identificação	Edificação	Coordenada geográfica (Latitude)	Coordenada geográfica (Longitude)	Número de pessoas (Trabalhadores/po pulação)		
40	Pousada do Leão	22°30'55.84"S	52°59'39.48"O	17		
49	Alojamento para alugar	22°30'54.01"S	52°59'34.56"O	16		
50	Mercado Real	22°31'3.13"S	52°59'46.57"O	12		
54	Rancho de Pescaria	22°31'2.69"S	52°59'46.20"O	07		
79	Rancho Nota 10	22°31'5.39"S	52°59'49.15"O	09		
131	Usina de Processamento de Areia	22°31'54.18"S	53° 0'25.91"O	70		
153	Restaurante Geraldo	22°31'50.08"S	53° 0'21.18"O	40		
168	Estabelecimento comercial não identificado	22°31'50.08"S	53° 0'21.18"O	11		

Fonte: Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.22

Atualmente a ZAS da UHE Porto Primavera contempla um quantitativo de aproximadamente 226 residentes fixos, e a estimativa da população flutuante é de 143 indivíduos, elevando a margem da população máxima estimada para 369 indivíduos (**Quadro 21**).

Ressalta-se que durante as atividades, foram identificados imóveis que residem em ilhas, sem energia elétrica e abastecimento de água, e outros sem condições estruturais de habitabilidade.

Para a classificação da vulnerabilidade social foram consideradas as características biofísicas das populações (**Quadro 23**), com vista a alcançar uma perspectiva mais representativa da comunidade potencialmente afetada na região da ZAS, permitindo, assim,

²¹ Apresentadas somente as coordenadas das edificações, visando a confidencialidade dos dados em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

²² Documento: "Relatório de Cadastramento da Zona de Autossalvamento (ZAS) da UHE Porto Primavera" (AUREN01RO01). Desenvolvido Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.

Data de Emissão

13

26.09.2024

a estimativa de sua capacidade de resiliência, resistência e resposta a incidentes, acidentes ou desastres.

Os quadros sintetizam de maneira esquemática os resultados obtidos no cadastramento. Entre os fatores de vulnerabilidades, destacam-se as condições de mobilidade reduzida e incapacidade de locomoção, presentes de forma significativa na região.

Quadro 21 - População estimada na ZAS

Donulação estimada	Levantamento de Campo
População estimada	ZAS da UHE Porto Primavera
População fixa estimada	226
População flutuante estimada	143
População máxima estimada	369

Fonte: Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.²³

Quadro 22 - Estruturas identificadas e questionários respondidos na ZAS

Fabrush una islambifica da a succession évica una un dislam	Levantamento de Campo
Estruturas identificadas e questionários respondidos	ZAS da UHE Porto Primavera
Total de estruturas identificadas	167
Total de questionários respondidos	77
Estruturas residenciais	69
Estruturas comerciais e/ou outras	08
Total de unidades com pessoas ausentes	90
Total de unidades com pessoas que se recusaram responder	0

Fonte: Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.

²³ Documento: "Relatório de Cadastramento da Zona de Autossalvamento (ZAS) da UHE Porto Primavera" (AUREN01R001). Desenvolvido Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Quadro 23 - Vulnerabilidades sociais identificadas na ZAS

Vulnerabilidades sociais identificadas	Levantamento de Campo	
	ZAS da UHE Porto Primavera	
Total de pessoas com mobilidade reduzida	5	
Total de cadeirantes	1	
Total de pessoas com deficiência auditiva	1	
Demais pessoas sem dificuldade de mobilização	219	

Fonte: Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.

A capacidade de locomoção desempenha papel fundamental para assegurar a sobrevivência da comunidade, especialmente no contexto da autoevacuação dos residentes da Zona de Autossalvamento (ZAS). A mobilidade reduzida se configura como vulnerabilidade social neste cenário, uma vez que acarreta limitações significativas nas habilidades físicas dos indivíduos de deslocamento em situações emergenciais.

Conforme apresentado no **Quadro 23**, durante o levantamento cadastral da ZAS da UHE Porto Primavera, foi identificada na comunidade, indivíduos apresentando restrição completa ou parcial de mobilização. A **Figura 14**, extraída do relatório, apresenta a distribuição espacial dos indivíduos que afirmaram apresentar restrições de mobilidade.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Posicional Periodo de Mobilização

Anaurillanda

ZAS - UHE Porto Primavera

Dificuldade de Mobilização

Auditiva

Cadeirante

Dificuldade de locomoção não cadeirante

Cil Limites estaduais

Divisão Municipal

Divisão Municipal

Figura 14 – Distribuição dos indivíduos que apresentam dificuldade de mobilização

Fonte: Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.²⁴

Todo e qualquer dado pessoal coletado no âmbito do Plano de Ação de Emergência (PAE) será tratado de forma restritiva dentro dos limites e das finalidades pertinentes, conforme disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18).

Os processos de coleta, tratamento, armazenamento ou compartilhamento dos dados pessoais no âmbito do PAE deverão ser realizados através de medidas técnicas e procedimentais adequadas, aptas a garantir a integridade e segurança dos dados pessoais tratados. Todo e qualquer incidente de violação de dados deverão ser comunicados ao DPO, o qual deverá adotar todas as medidas razoáveis, imediatas e efetivas para mitigar os efeitos negativos de qualquer violação de segurança ocorrida.

Em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), bem como as demais legislações vigentes, a CESP utilizará os Dados Pessoais por quanto tempo for necessário para o cumprimento das finalidades, bem como requerimentos e obrigações legais aplicáveis.

²⁴ Documento: "Relatório de Cadastramento da Zona de Autossalvamento (ZAS) da UHE Porto Primavera" (AUREN01R001). Desenvolvido Mineral Engenharia e Meio Ambiente, 2023.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Os Dados Pessoais coletados no processo de cadastro dos habitantes da Zona de Autossalvamento (ZAS) poderão ser utilizados para o exercício de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral a qual se submete ou poderá se submeter à CESP e, prosseguirão armazenados, até o momento de atualização e/ou revisão para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

2. Descrição da Zona de Segurança Secundária (ZSS)

Onde houver ocupação humana, é necessário existir um planejamento para a realização de uma evacuação emergencial da área, visando a preservação da vida nestes locais. Este planejamento deve ser feito por meio de um Plano de Contingência Municipal (PLANCON), cuja elaboração cabe aos organismos de Proteção e Defesa Civil.

Conforme a Lei Federal n° 12.334/2010, a Zona de Segurança Secundária (ZSS) é definida como "a área limitada, geograficamente situada a jusante da barragem, constituinte do trecho do Mapa de Inundação não definido como ZAS, e que pode vir a ser atingida caso haja ruptura da estrutura da barragem". A extensão dessa área corresponde ao comprimento do trecho percorrido pelo material extravasado fora da calha do rio ou da drenagem natural existente a jusante da barragem.

No estudo de rompimento a UHE Porto Primavera os municípios identificados como ZSS estão listados no **Quadro 24** a seguir.

Data de Emissão

26.09.2024

Quadro 24 - Municípios na ZSS

Nome do Município	UF	Nome do Município	UF
Alto Paraíso	PR	Medianeira	PR
Altônia	PR	Mercedes	PR
Amambai	MS	Mirador	PR
Amaporã	PR	Missal	PR
Anaurilândia	MS	Mundo Novo	MS
Cidade Gaúcha	PR	Naviraí	MS
Diamante do Norte	PR	Nova Andradina	MS
Diamante D'Oeste	PR	Nova Londrina	PR
Douradina	PR	Novo Horizonte do Sul	MS
Eldorado	MS	Paraíso do Norte	PR
Entre Rios do Oeste	PR	Pato Bragado	PR
Foz do Iguaçu	PR	Planaltina do Paraná	PR
Francisco Alves	PR	Porto Rico	PR
Guaíra	PR	Querência do Norte	PR
Guaporema	PR	Rondon	PR
Icaraíma	PR	Santa Cruz de Monte Castelo	PR
Iguatemi	MS	Santa Helena	PR
lporã	PR	Santa Isabel do Ivaí	PR
Itaipulândia	PR	Santa Mônica	PR
Itaquiraí	MS	Santa Terezinha de Itaipu	PR
lvaté	PR	São Jorge do Patrocínio	PR
lvinhema	MS	São José das Palmeiras	PR
Japorã	MS	São Miguel do Iguaçu	PR
Jateí	MS	São Pedro do Paraná	PR
Juti	MS	Tapira	PR
Marechal Cândido Rondon	PR	Taquarussu	MS
Marilena	PR	Terra Roxa	PR

Fonte: COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., mai./2022.²⁵

²⁵ Documento: "UHE PORTO PRIMAVERA – SIMULAÇÃO DE RUPTURA – DAM BREAK" (4638-PP-12-GL-810-RT-0001). Desenvolvido pela COBE Engenharia e Geotecnia Ltda., 2022.

Data de Emissão

13

26.09.2024

CAPÍTULO IX - Diretrizes para Evacuação da ZAS

1. Elementos de Autoproteção

Após a caracterização da Zona de Autossalvamento, por meio dos dados do levantamento cadastral, foram estabelecidas **Rotas de Fuga** (**RF**) visando definir os caminhos que devem ser percorridos até os locais seguros localizados fora da delimitação da mancha de inundação, denominados **Pontos de Encontro** (**PE**).

Concomitante com o estabelecimento de Rotas de Fuga (RF) e Pontos de Encontro (PE) e visando abranger todos aqueles que residem na ZAS, foram instaladas 04 estações remotas de sirenes fixas que juntas constituem o sistema de notificação em massa. Vale destacar que a população não deve, em hipótese alguma, prolongar sua permanência na ZAS após a notificação do sistema de comunicação em massa, conforme Meios de Comunicação.

Os mapas apresentam as principais informações referentes às rotas de fuga e aos pontos de encontro, com indicação do número de pessoas esperado em cada ponto de encontro e o sentido das rotas de fuga. No **Apêndice 14** estão apresentados os mapas com a localização das rotas de fuga e pontos de encontro estabelecidos na ZAS e no **Apêndice 15**, o quadro com a localização das estações remotas das sirenes fixas.

NOTA: As rotas de fuga e pontos de encontro foram definidas em articulação com as defesas civis municipais e órgãos de proteção para toda a Zona de Autossalvamento.

Diante das particularidades observadas com o levantamento cadastral da ZAS da UHE Porto Primavera, onde foram observados indivíduos com dificuldade parcial ou total de locomoção, considerar-se-ão as seguintes diretrizes específicas para a operacionalização do sistema de sinalização:

• Comunicação específica do público vulnerável:

 Certificação de que os indivíduos identificados com mobilidade reduzida sejam notificados da necessidade de evacuação de forma antecipada.

Rotas de fuga:

 Identificar ao longo do trajeto a ser percorrido a possibilidade de rotas de fuga acessíveis;



Data de Emissão

13

26.09.2024

 Avaliar a identificação de calçadas, rampas e passagens de dimensões suficientes para acomodar cadeiras de rodas ou dispositivos de mobilidade.

Pontos de encontro:

- Determinar pontos de encontro seguros e de fácil acesso às pessoas com mobilidade reduzida;
- Certificar locais equipados com recursos adequados e facilmente identificáveis.

Treinamento de evacuação específico:

 Garantir treinamento de equipe para auxiliar e capacitar os indivíduos identificados com mobilidade reduzida durante o Simulado Externo de Evacuação para o percurso das rotas de fuga até os pontos de encontro.

2. Simulado de Evacuação

Neste item apresenta-se os resultados do simulado de evacuação realizado na Zona de Autossalvamento da UHE Porto Primavera, como atividade integrante da implantação e operacionalização do PAE e em atendimento aos requisitos da Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, e à Resolução Normativa ANEEL nº 1064/2023.

O exercício foi conduzido internamente com os colaboradores do empreendimento no dia 24 de maio de 2024 e externamente com a população residente na ZAS no dia 25 de maio de 2024, com o objetivo de assegurar que todos estivessem familiarizados com os procedimentos de emergência, avaliar as respostas dos indivíduos às responsabilidades atribuídas, testar a eficácia dos elementos de autoproteção e identificar possíveis falhas e oportunidades de melhoria.

Os principais dados coletados durante a realização do simulado incluíram os tempos de deslocamento, a quantidade de pessoas evacuadas e suas percepções acerca do exercício. No **Quadro 25** estão dispostos os dados de participação e tempos máximos para chegada em cada ponto de encontro.



Data de Emissão

13

26.09.2024

No total, o exercício contou com a participação de 176 pessoas, apresentando uma adesão de 73% em relação a população cadastrada e 95% em comparação ao número esperado de participantes.

Considerando que o tempo máximo de deslocamento amostrado no último exercício prático de evacuação supera o tempo estimado de chegada da onda, deverá ser avaliado junto ao coordenador do PAE a possibilidade de articulação com as autoridades sobre o início da evacuação no **Nível de Alerta (NR-2)**, a partir da construção do Comitê Tático (conforme política de GCN da CESP), garantindo o resgate seguro de todos os habitantes da ZAS.

Mais informações referentes ao simulado estão detalhadas nos relatórios das atividades (Relatório do Simulado Interno de Evacuação 26 e Relatório do Simulado Externo de Evacuação 27).

²⁶ Documento: "Relatório do Simulado Interno de Evacuação" (GE-UHE-PPR-SI-002-05-24). Desenvolvido pela Geometrisa Serviços de Engenharia Ltda., 2024.

²⁷ Documento: "Relatório do Simulado Externo de Evacuação" (GE-UHE-PPR-SE-001-05-24). Desenvolvido pela Geometrisa Serviços de Engenharia Ltda., 2024.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Quadro 25 – Dados coletados durante o simulado

Pontos de Encontro	População Cadastrada	População Esperada	População Presente	Tempo Máximo de Deslocamento no PE
PE-01	-	5	0	-
PE-02	-	3	0	-
PE-03	-	78	89	23 minutos
PE-04	12	5	3	28 minutos
PE-05	211	84	77	60 minutos
PE-06	2	2	4	26 minutos
PE-07	2	2	1	16 minutos
PE-08	14	6	2	32 minutos

Fonte: Geometrisa, 2024.

Data de Emissão

13

26.09.2024

CAPÍTULO X - Divulgação e Treinamento do PAE

1. Divulgação

Para que as ações de resposta à segurança previstas no Plano de Ação de Emergência (PAE) atinjam os resultados esperados no **CAPÍTULO V**, este documento deve ser divulgado internamente, além de ser integrado com outras instituições que poderão atuar conjuntamente na resposta às situações emergenciais. As informações também deverão ser passadas à população compreendida na área inundada, caso existam ZAS e/ou ZSS, e entidades de segurança envolvidas, seja pela utilização de *folders* ou demais meios de divulgação de informações estabelecidos nos procedimentos de notificação de emergência.

Para o público externo, a divulgação consiste em atividades de comunicação social junto à população com foco para explicações sobre a usina, o PAE, o Cadastramento da ZAS, Placas de Sinalização, Sistema de Alerta e Alarme e Simulados de Evacuação.

2. Programas de Treinamento

Visando minimizar e controlar os danos potencialmente causados numa eventual situação de ruptura de barragem, especialmente no que tange à preservação da vida, são necessários treinamentos e exercícios simulados, como forma de preparação para resposta à cenários emergenciais. Desta forma, é possível avaliar as ações de resposta propostas no PAE a nível interno e externo ao empreendimento.

O objetivo primordial do programa de treinamento é manter todas as pessoas envolvidas familiarizadas com os procedimentos emergenciais e, especificamente, aferir as respostas de indivíduos nas responsabilidades que lhe foram atribuídas, além de identificar possíveis falhas e possibilidades de melhorias das ações.

Todos os exercícios e simulações deverão ser realizados da forma mais realista possível, abrangendo todos os tipos de emergências citadas neste plano, aferindo todas as fases programadas.

Data de Emissão

13

26.09.2024

2.1. Treinamento Interno

O objetivo de um exercício de nível interno é testar o sistema de resposta no nível da barragem e avaliar a eficácia dos procedimentos de resposta definidos no PAE. Este exercício serve para verificação e correção da capacidade operacional de resposta e coordenação de ações de acordo com o estabelecido nos planos, nomeadamente, as comunicações e a identificação de competências e de capacidade de mobilização. Assim, é imprescindível a participação dos colaboradores, da Equipe de Apoio (CAPÍTULO III), inclusive o coordenador do PAE.

O treinamento interno objetiva avaliar a eficácia dos procedimentos internos, o fluxograma de acionamento, a comunicação e cooperação internas, as atribuições do coordenador do PAE e o acionamento do sistema de alerta.

Para tanto, é prevista a periodicidade **anual** para a realização de simulados, quando couber dentro da agenda de treinamento e capacitação da UHE Porto Primavera.

2.2. Treinamento Externo

De acordo com a REN ANEEL nº 1.064/2023 os exercícios práticos de simulação de situação de emergência devem ser realizados com a população da ZAS com frequência e organização definido junto aos órgãos de proteção e defesa civil, no que couber.

Ressalta-se que a frequência para realização do exercício prático não deverá exceder 3 anos, salvo manifestação dos órgãos de proteção e defesa civil competentes. Quanto à periodicidade e realização das simulações com a população da ZSS, esta deve ser prevista no Plano de Contingência Municipal.

Nos treinamentos externos deverão ser realizados o teste dos sistemas de comunicação em massa e uma simulação de uma situação de emergência, com a evacuação total das pessoas. Por isso, é fundamental a participação de todos os agentes envolvidos e entidades listadas no PAE, da população e seus representantes.

A preparação e educação da população é uma ação de mitigação de risco e de suma importância para as simulações, promovendo sessões de esclarecimento, educação e sensibilização da população. Os cidadãos, principalmente os localizados na ZAS, devem ser

Data de Emissão

13

26.09.2024

esclarecidos sobre algumas práticas de mitigação do risco que podem ser implementadas, tais como conhecer os significados dos alertas e locais seguros (pontos de encontro).

Os resultados obtidos desses exercícios deverão ser avaliados por profissionais que apresentem conhecimento a respeito dos procedimentos traçados no plano e que deverão analisar criticamente a aplicação do mesmo, para constatar pontos fortes e pontos passíveis de melhorias, visando sempre a otimização do exercício de simulação.

É necessário que os órgãos públicos participantes do simulado sejam informados sobre as avaliações e análises dos resultados, para reestruturação e reorganização de simulados posteriores e adequações ao plano de contingência municipal.

2.3. Planejamento e programação dos Simulados

Uma simulação de emergência é composta por etapas, desde seu planejamento até execução e *feedback* (avaliação), então é imprescindível que cada etapa seja planejada e descrita. Isto posto, deve-se estabelecer os envolvidos, órgãos responsáveis, o detalhamento das atividades, entre outras informações.

O resumo do conteúdo programático sugerido para a realização dos exercícios a nível interno e externo está apresentado nos **Quadros 26 e 27**, respectivamente. Ressalta-se que os assuntos e cargas horárias são ajustáveis de acordo com o planejamento, objetivo e particularidades do empreendimento. No **Apêndice 10** é apresentado o quadro de registro dos treinamentos e simulados desenvolvidos, bem como a descrição do caráter da atividade.

Data de Emissão

26.09.2024

Quadro 26 – Conteúdo Programático sugerido – Simulados Internos

TREINAMENTO INTERNO		
Participantes	Defesas Civis, Corpo de Bombeiros, Empreendedor, Coordenação do PAE, Equipe de Planta.	
	Inspeção do Local de Realização do Simulado	
Conteúdo	Reunião de Alinhamento com entidades e demais participantes	
programático	Exercício Simulado com evacuação dos participantes	
	Encerramento e análise dos resultados do treinamento	

Quadro 27 – Conteúdo Programático sugerido – Simulados Externos

	TREINAMENTO EXTERNO		
Participantes	População residente da ZAS, Líderes Comunitários, Defesas Civis e demais entidades de proteção e defesa Civil, Empreendedor, Coordenador do PAE, Colaboradores e Equipe de Segurança de Barragem.		
	Inspeção do Local de Realização do Simulado		
	Comunicação Social para divulgação da atividade		
Conteúdo Programático	Reunião de Alinhamento entre os Stakeholders		
	Exercício Simulado		
	Encerramento		

Data de Emissão

13

26.09.2024

CAPÍTULO XI – Aprovação do PAE

Este Plano de Ação de Emergência foi elaborado por equipe técnica especializada, possuindo responsável técnico com ART devidamente recolhida (**Apêndice 2**). Atendendo ao Artigo 12 — Parágrafo primeiro da Lei Federal nº 12.334/2010, atualizada pela Lei nº 14.066/2020, e à REN ANEEL nº 1.064/2023, uma cópia do PAE em meio físico, quando solicitada, deverá estar disponível nos seguintes locais:

- Empreendimento;
- Órgãos de Proteção e Defesa Civil dos municípios contemplados no mapa de inundação ou, na inexistência desses órgãos, na prefeitura municipal;
- Defesa Civil do estado onde o barramento está inserido;

No **Apêndice 11** consta o registro de todas as reuniões realizadas desde a elaboração deste documento com os representantes dos órgãos de Proteção e Defesa Civil, contemplando todo o histórico de articulação entre empreendedor e defesa civil para sua implementação.

No **Apêndice 12** está apresentado o quadro do histórico de entrega do documento junto às Defesas Civis municipais da Zona de Autossalvamento e Zona de Segurança Secundária da UHE Porto Primavera.

Quaisquer mudanças nas informações contidas nesse plano deverão ser informadas ao coordenador do PAE para atualização.

Revisão

Data de Emissão

13

26.09.2024

Glossário

Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia **ABRAGE**

Elétrica

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres **CEMADEN**

Naturais

CENAD Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres

CEPDEC Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil **COMPDEC** Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

CONPDEC Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil

CSB Comissão de Segurança de Barragens

DHP Drenos Horizontais Profundos

INMET Instituto Nacional de Meteorologia

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados **MNA** Medidores de Nível d'Água

MS **Marcos Superficiais**

MT **Medidores Triortogonais**

NA Nível d'água

PAE Plano de Ação de Emergência **PGO** Plano de Gestão de Ocorrências Plano de Contingência Municipal **PLANCON**

PM Pinos de Monitoramento

PNPDEC Política Nacional de Proteção e Defesa Civil

PSB Plano de Segurança de Barragem

REPDEC Coordenadorias Regionais de Defesa Civil

SEDEC Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil **SINPDEC** Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de

Barragens

SOSEm Sistema de Operação em Emergência

TR Tempo de Retorno

SNISB

ZAS Zona de Autossalvamento

ZSS Zona de Segurança Secundária

13

Data de Emissão

26.09.2024

Apêndices

- Apêndice 1 Modelo de Termo de Recebimento de Documentos
- Apêndice 2 ART de Atualização do PAE
- Apêndice 3 Ficha Técnica da Barragem
- Apêndice 4 Respostas a Possíveis Ocorrências
- Apêndice 5 Fluxogramas de Notificação conforme NR
- Apêndice 6 Formulário de Mensagem de Notificação
- Apêndice 7 Formulário de Declaração de Início de Emergência
- Apêndice 8 Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência
- Apêndice 9 Termo de Confidencialidade
- **Apêndice 10 Registro dos Treinamentos e Simulados**
- Apêndice 11 Registro de Reuniões
- Apêndice 12 Entidades com cópia do PAE
- Apêndice 13 Mapas de Inundação
- Apêndice 14 Mapas de Sinalização de Pontos de Encontro e Rotas de Fuga
- Apêndice 15 Localização das Estações Remotas de Sirenes Fixas (Elementos de Autoproteção)

13

Data de Emissão

26.09.2024

Apêndice 1 – Modelo de Termo de Recebimento de Documentos



TERMO DE RECEBIMENTO DA VERSÃO REVISADA DO PAE DA UHE PORTO PRIMAVERA

Declaramos, para os devidos fins, que **recebemos da empresa CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.462.706/0001-69, com sede na Av. Dra Ruth Cardoso, 8.501, 12º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05425-070, os documentos abaixo listados, referentes ao Plano de Ação de Emergência da **UHE Porto Primavera**, em conformidade com o que determina a legislação aplicável, em especial a Lei nº 12.334/2010, alterada pela Lei nº 14.066/2020, e Resolução ANEEL n° 1.064/2023. Os documentos entregues, nomeadamente, são:

- Plano de Ação de Emergência da UHE Porto Primavera;
- Mapas de inundação proveniente da ruptura hipotética da UHE Porto Primavera; e
- Mapas de Sinalização de Pontos de Encontro e Rotas de Fuga.

·	, de	de 2024.
CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE		Entidade/Empresa Recebedora
SÃO PAULO		

Nome e cargo do representante do empreendimento

Nome e cargo do representante da entidade recebedora

Data de Emissão

26.09.2024

Apêndice 2 – ART de Atualização do PAE

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 1/2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART de Obra ou Serviço 28027230230404755

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

- 1. Responsável Técnico -

EUCLYDES CESTARI JUNIOR

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: GEOMETRISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

RNP: 2603538195

Registro: 0601771566-SP Registro: 1012692-SP

- 2. Dados do Contrato -

Contratante: CESP - COMPANHIA ENERGÁTICA DE SÃO PAULO

CPF/CNPJ: 26.462.706/0001-69

Nº: 7221

CEP: 05425-070

N°: 1659

Código:

Código:

Endereço: Avenida DOUTORA RUTH CARDOSO

Bairro: PINHEIROS Complemento: 12º ANDAR UF: SP Cidade: São Paulo

Contrato: CTP927-1 Vinculada à Art nº Celebrado em: 06/03/2023

Valor: R\$ 1.488.000,00 Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço L Endereço: Avenida ATLÂNTICA

Complemento: BOX 33 Bairro: ZONA SUL

UF: SP CEP: 15385-000

Data de Início: 06/03/2023 Previsão de Término: 06/12/2025 Coordenadas Geográficas:

Proprietário: GEOMETRISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 01.809.622/0001-28

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço: Avenida DOUTORA RUTH CARDOSO N°: 7221

Complemento: 12º ANDAR Bairro: PINHEIROS

Cidade: São Paulo UF SP CEP: 05425-070

Data de Início: 06/03/2023 Previsão de Término: 06/12/2025 Coordenadas Geográficas:

Finalidade

CPF/CNPJ: 26.462.706/0001-69 Proprietário: CESP - COMPANHIA ENERGÁTICA DE SÃO PAULO

4. Atividade Técnica

		tividades técnicas o profissional deverá			nado
	Estudo	de barragens	1.00000	unidade	ō
	Treinamento	de barragens	1,00000	unidade	gita
	Planejamento	de barragens	1,00000	unidade	digitalmen
1	Coleta de Dados	de barragens	1,00000	unidade	te
Execução			Quantidade	Unidade	por Eucl

- 5. Observações

Serviços de Treinamentos, Simulados de Evacuação, Revisão Documental e Consultoria para o Plano de Ação de Emergência da UHE Porto Primavera, em confo Lei Federal 12.334/2010 complementada pela Lei Federal 14.066/2020 e Resolução ANEEL 696/2015.

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Este documento foi assinado digitalmente por Euclydes Cestari Junior.

Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 2B51-A2F5-5D56-8888.

- 7. Entidade de Classe

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A

Página 2/2

8. Assinaturas			
eclaro serem verdade	iras as informaçõe	s acima	
Local	de	de data	
EUCLYDES CI	ESTARI JUNIOR - 0	CPF: 058.474.078-66	

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br Tel: 0800 017 18 11 E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$ 254.59 Impresso em: 15/03/2023 11:40:18

Registrada em: 14/03/2023

Valor Pago R\$ 254,59

Nosso Numero: 28027230230404755 Versão do sistema

documento foi assinado digitalmente por Euclydas Cestari Junior. • verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br.443 e utilize o código 2B51-A2F5-5D56-8888.

Este documento foi assinado digitalmente por Euclydes Cestari Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br.443 e utilize o código 2B51-A2F5-5D56-8888.

UHE PORTO PRIMAVERA

26.09.2024



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2B51-A2F5-5D56-8888 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2B51-A2F5-5D56-8888



Hash do Documento

10BA58C9B6EF868E17B35469CEADB9AC2E7DF4A59858EC32734BF1C94D69E8B6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/03/2023 é(são) :

☑ Euclydes Cestari Junior - 058.474.078-66 em 16/03/2023 10:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 3 – Ficha Técnica da Barragem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As informações a seguir apresentadas foram extraídas do Plano de Segurança de Barragens (PSB UHE Porto Primavera – Revisão 5), exceto referência excepcional, a ser indicada.

1. Dados da Bacia

•	Bacia Hidrográfica Bacia do Rio Paraná	

- Curso d'águaParaná
- Área de Drenagem104.000 km²

2. Dados de Hidrologia

•	Vazão Média	18.257,56 m ³ /s (1)
---	-------------	---------------------------------

- Vazão Firme 95%...... Informação não disponibilizada.

- (1) Informações extraídas do documento "UHE PORTO PRIMAVERA ESTUDOS HIDROLÓGICOS" (1042-PP-30-GL-820-RT-0001-R1). Recomenda-se que após a conclusão da revisão dos estudos hidrológico-hidráulicos atuais (ECSB-2022-PPR-RP-RT-006) em âmbito da presente RPS, os documentos da barragem tais como o PSB, o FSB e afins, sejam adequadamente atualizados.

3. Dados do Empreendimento

•	Potência instalada	1.540,00 MW
•	Queda Líquida	18,30 m (1)
•	Número de Unidades Implantadas	14
•	Tipo da Turbina	Kaplan
•	Início da Operação	1999

^{(1) —} Dado obtido do arquivo "Informações Resumo do Empreendimento" titulado como "Usina e Eclusa Eng. Sergio Motta (Porto Primavera)".

Data de Emissão

13

26.09.2024

4. Dados dos Níveis de Água

Níveis de Água a Montante

0	Máximo Maximorum	258,25 m (1)
		, , , ,
0	Máximo Normal	257,30 m (1)

- Mínimo Normal......257,00 m
- No PSB rev.5/2019 há divergência de valores dos níveis Máximo Maximorum e Máximo Normal no Apêndice 1 e Quadro 2 do documento.

Níveis de Água a Jusante

Máximo Maximorum	. 244,60 m (1)
	Máximo Maximorum

- (1) Dados presentes no arquivo titulado como "Vol. I Porto Primavera".

5. Dados do Reservatório

Os dados a seguir foram obtidos do relatório "Atualização da Curva da Cota x Área x Volume em atendimento à Resolução Conjunta ANA ANEEL nº 03/2010 da UHE Porto Primavera" (PP-19007-RE-CAV-08).

Área do Reservatório

0	Para o Nível de Agua Máximo Maximorum	2.048,98 km²
0	Para o Nível de Água Máximo Normal	2.017,02 km²
0	Para o Nível de Água Mínimo Normal	2.002,35 km²

Volume do Reservatório

0	Volume Reservado para	a Cheia de Projeto	2.018 hm³ (1)
	,		

- Volume Útil (considerando fase-rio)......605,47 hm³
- Volume Total (nível máximo normal)......18.892,57 hm³

⁻ Dado proveniente do Apêndice 1 do PSB (01.01.17) - rev. 5/2019. Não foi localizada esta informação no estudo de atualização das curvas CAV "PP-19007-RE-CAV-08" (aprovado pela ANA via parecer técnico nº 059/2021/COSET/SGH). Entende-se fundamental que esta informação seja verificada com base nos estudos de atualização das curvas CAV e considerada nos documentos respectivos de operação do reservatório, além de revisado no PSB e outros documentos cabíveis que se façam necessários.

Data de Emissão

13

26.09.2024

6. Dados gerais da Barragem de Terra

•	Material	Solo cimento
•	Comprimento total	10.186,20 m
•	Cota da crista	262,00 m
•	Largura da crista	9,50 m (1)
•	Altura máxima	38,00 m
•	Inclinação de montante	Variável
•	Inclinação de jusante	Variável
(1)	– Dado referente do desenho n° 13701-BT23-A1-1198-21236.	

7. Dados do Vertedouro de Superfície Controlada

•	Máxima Descarga	52.800,00 m ³ /s (1)
•	Elevação da Crista da Soleira	237,00 m
•	Altura máxima	54,00 m
•	Cota de coroamento	261,00 m
•	Comprimento total	315,00 m
•	Tipo das comportas	Segmento de superfície
•	Número de comportas	16 unidades
•	Dimensões das comportas	24,23 m x 20,00 m (2)
(1)	 Dado oriundo do item 2.9 do PSB (01.01.17) – rev. 5/2019. Porém verific documento é apresentado o valor de descarga máxima de 53.600 m³/s. So desses dados. 	• •

(2) – Dados retirados dos desenhos nº 13701-VS44-A1-0309-08348 e 13701-VS44-A1-0103-04906.

8. Dados da Tomada de Água

•	Número de vãos	54 (1)
•	Largura do vão total de cada UG	31,00 m (1)
•	Altura	34,00 m
•	Tipo das comportas	Vagão
•	Acionamento das comportas Vagão.	Hidráulico

(1) – Dados retirados do desenho nº 13701-GL82-A1-0223-01323.

13

Data de Emissão

26.09.2024

9. Dados da Casa de Força

•	Tipo	Abrigada
•	Largura	36,50 m (1)
•	Comprimento total	558,00 m (2)
•	Cota da crista	262,95 m (1)
•	Cota da fundação	204,50 m (1)
•	Número de unidades	
•	Tipo de Turbina	Kaplan de eixo vertical
(1) – Dados retirados do arquivo "TA_CF_Corte_Tipico_10-10_".		
(2) – Dados retirados do desenho nº 13701-GL82-A1-0223-01323.		

10. Dados do Muro Central e Lateral Direito

•	Tipo de material	. Concreto
•	Comprimento	. 159,20 m
•	Cota da crista	. 261,00 m

11. Dados da Eclusa

•	Comprimento	210,00 m
•	Largura	17,00 m
•	Diferença de nível máxima	22,00 m

12. Dados da Escada de Peixes

Os dados a seguir foram obtidos do arquivo "Informações Resumo do Empreendimento".

•	Comprimento	476,00 m
•	Largura	5,60 m
•	Profundidade	2.40 m

Data de Emissão

26.09.2024

Apêndice 4 – Respostas a Possíveis Ocorrências



FICHA DE RESPOSTA	Nº 01
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-1
MODO DE FALHA	GALGAMENTO

ESTRUTURAS DE CONCRETO

- Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas, porém sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo. No entanto, deve ser controlada, monitorada ou reparada;
- Redução da borda livre definida em projeto, sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo, mas deve ser controlada e monitorada; e/ou

Qualquer outra condição adversa no sistema extravasor enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de Segurança da barragem.

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão (individualmente ou em conjunto):</u> redução de borda livre, obstrução do sistema extravasor, objetos flutuantes em geral (como ex: troncos de árvores) que possam se chocar e obstruir o sistema extravasor, consultar os estudos hidrológicos realizados, condição de manutenção e operação do sistema extravasor e medidas alternativas em caso de falhas (ex: grupo gerador) e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Diminuição da borda livre;
- Comprometimento operacional do vertedouro com redução da capacidade vertente caso não sejam implementadas ações de mitigação e controle.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

- 1. Implementar Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção);
- 2. Inspecionar cuidadosamente o local para identificar as causas, o grau de comprometimento, a possibilidade de evolução da anomalia e definir as ações de controle a serem adotadas;
- 3. Avaliar a situação hidrometeorológica em conjunto com a equipe responsável;
- 4. Garantir a manutenção da borda livre operacional, conforme critérios de projeto;
- 5. Promover a desobstrução do sistema extravasor, conforme procedimentos operacionais;
- 6. Caso existam problemas eletromecânicos limitando a operação de comportas, providenciar reparo imediato;
- Importante destacar a necessidade de um profissional capacitado para avaliar se as anomalias afetam ou não a segurança da estrutura. Além disso, o projetista ou outro consultor poderá ser consultado para avaliação da situação, proposição de ações de controle e definição sobre sua eventual evolução para o Nível de Resposta NR-2;
- 8. Monitorar rotineiramente as medidas adotadas, de modo a avaliar sua eficácia e verificar indícios de novos focos de problema;
- 9. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- 10. Caso a manutenção de rotina não seja eficaz e a anomalia evolua com o comprometimento da segurança, adotar os procedimentos elencados na Ficha Nº 06 do Nível de Resposta NR-2.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual / Leitura de Instrumentação / Acompanhamento do nível d'água do reservatório.
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cone e outros, caso necessário.
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	A definir conforme ações a serem adotadas.

Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	Nº 02
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-1
MODO DE FALHA	GALGAMENTO

BARRAGEM DE TERRA

- Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas, porém sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo. No entanto, deve ser controlada, monitorada ou reparada;
- Redução da borda livre definida em projeto, sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo, mas deve ser controlada e monitorada:
- Abatimento, recalque ou depressão na crista da estrutura que conduza a uma redução da borda livre, sem comprometimento da segurança da estrutura no curto prazo, devendo ser controlada, monitorada ou reparada; e/ou
- Qualquer outra condição adversa no sistema extravasor enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de Segurança da barragem.

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão (individualmente ou em conjunto):</u> redução de borda livre, obstrução do sistema extravasor, anomalias que conduzam a abatimentos na crista, erosões no talude de jusante, objetos flutuantes em geral (como ex: troncos de árvores) que possam se chocar e obstruir o sistema extravasor, consultar os estudos hidrológicos realizados, condição de manutenção e operação do sistema extravasor e medidas alternativas em caso de falhas (ex: grupo gerador) e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Diminuição da borda livre;
- 2. Comprometimento operacional do vertedouro com redução da capacidade vertente caso não sejam implementadas ações de mitigação e controle.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

1. Implementar – Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção);

- 2. Inspecionar cuidadosamente o local para identificar as causas, o grau de comprometimento, a possibilidade de evolução da anomalia e definir as ações de controle a serem adotadas;
- 3. Avaliar a situação hidrometeorológica em conjunto com a equipe responsável;
- 4. Garantir a manutenção da borda livre operacional, conforme critérios de projeto;
- 5. Promover a desobstrução do sistema extravasor, conforme procedimentos operacionais;
- 6. Caso existam problemas eletromecânicos limitando a operação de comportas, providenciar reparo imediato;
- 7. Importante destacar a necessidade de um profissional capacitado para avaliar se as anomalias afetam ou não a segurança da estrutura. Além disso, o projetista ou outro consultor poderá ser consultado para avaliação da situação, proposição de ações de controle e definição sobre sua eventual evolução para o Nível de Resposta NR-2;
- 8. Monitorar rotineiramente as medidas adotadas, de modo a avaliar sua eficácia e verificar indícios de novos focos de problema;
- 9. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- 10. Caso a manutenção de rotina não seja eficaz e a anomalia evolua com o comprometimento da segurança, adotar os procedimentos elencados na Ficha № 07 do Nível de Resposta NR-2.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual / Leitura de Instrumentação / Acompanhamento do nível d'água do reservatório.
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cone e outros, caso necessário.
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	A definir conforme ações a serem adotadas.



Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	Nº 03
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-1
MODO DE FALHA	INSTABILIZAÇÃO

ESTRUTURAS DE CONCRETO

- Existência de fissuras/ trincas;
- Degradação dos materiais do concreto e exposição das armaduras;
- Deformações/ deslocamentos nas estruturas de concreto; e/ou
- Identificação de qualquer outra anomalia enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de Segurança da barragem.

Não há comprometimento da segurança da barragem no curto prazo, mas a anomalia deve ser monitorada, controlada ou reparada.

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão (individualmente ou em conjunto):</u> leituras da instrumentação, trincas no concreto, trincas em dispositivos de drenagem superficial, deslocamentos atípicos e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Surgimento de plano de deslizamento preferencial no maciço de fundação ou no contato concreto fundação;
- 2. Aumento de subpressão na fundação;
- 3. Redução do Fator de Segurança.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

Implementar – Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção);

- 2. Inspecionar cuidadosamente e monitorar a área de anomalia e registrar sua causa, localização, extensão, profundidade, direção e outros aspectos físicos pertinentes, demarcando os limites;
- 3. Avaliar o grau de comprometimento da estrutura e a possibilidade de evolução da anomalia;
- 4. Monitorar e acompanhar as medições hidrométricas a montante da barragem;
- 5. Importante destacar a necessidade de um profissional capacitado para avaliar se as anomalias afetam ou não a segurança da estrutura. Além disso, o projetista ou outro consultor poderá ser consultado para avaliação da situação, proposição de ações de controle e definição sobre sua eventual evolução para o Nível de Resposta NR-2;
- 6. Continuar monitorando rotineiramente o local e o barramento como um todo, para avaliar a eficiência da medida corretiva adotada e verificar indícios de novos focos de problema;
- 7. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura;
- 8. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- Caso a manutenção de rotina não seja eficaz e a anomalia evolua com o comprometimento da segurança, adotar os procedimentos elencados na Ficha Nº 08 do Nível de Resposta NR-2.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual/ Leitura da Instrumentação.	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário.	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	A definir em função da anomalia	

Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	№ 04
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-1
MODO DE FALHA	INSTABILIZAÇÃO

BARRAGEM DE TERRA

- Elevação da freática no interior da estrutura, que não compromete a sua segurança no curto prazo, mas devem ser monitoradas;
- Trincas, abatimentos, escorregamentos, depressões nos taludes e/ou sulcos de erosão que não comprometem a segurança da estrutura no curto prazo, mas devem ser monitoradas;
- Deslocamentos e/ou recalques que n\u00e3o comprometem a seguran\u00e7a da estrutura no curto prazo, mas devem ser monitoradas;
 e/ou
- Ou outra situação enquadrada em "ATENÇÃO", conforme Nível de Segurança da barragem.

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão (individualmente ou em conjunto):</u> escorregamentos, leituras da instrumentação, saturações no maciço, aparecimento de zonas úmidas ou surgências nos taludes de jusante, trincas, trincas em dispositivos de drenagem, deformações atípicas (abatimentos), erosões superficiais e desalinhamentos e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Zonas úmidas no maciço;
- 2. Elevação das poropressões no maciço, com a redução do fator de segurança;
- 3. Formação de caminho preferencial de percolação da água pelo interior do maciço;
- 4. Áreas pontuais de pouca resistência no interior do maciço e fundação;
- Comprometimento do sistema de drenagem superficial devido a abatimentos ou depressões originando processos erosivos e/ou
 outras anomalias;
- 6. Redução do Fator de Segurança.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

Implementar – Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção);

- 2. Inspecionar cuidadosamente a área de anomalia e registrar sua causa, localização, extensão, profundidade, direção e outros aspectos físicos pertinentes, demarcando os limites;
- 3. No caso de elevação dos níveis piezométricos, verificar a causa da ocorrência e consequências associadas;
- 4. Intensificar a leitura da instrumentação instalada e avaliar concomitantemente o FS obtido de análises de estabilidade, quando pertinente;
- 5. Verificar indícios de movimentação do maciço;
- 6. Monitorar o nível de água no reservatório;
- 7. Avaliar a necessidade de instalação de instrumentos de monitoramento adicionais, tais como marcos superficiais, inclinômetros, piezômetros, dentre outros, para monitoramento da movimentação e condição do maciço;
- 8. No caso de haver surgência, verificar a localização, se a água percolada possui ou não sinais de carreamento de solo e se a vazão está controlada:
- 9. Investigar condição que pode ter levado ao aparecimento da anomalia, tais como ressecamento do solo, recalque diferencial da fundação ou indício de formação de superfície de ruptura;
- 10. Avaliar o grau de comprometimento da estrutura e a possibilidade de evolução da anomalia;
- 11. Importante destacar a necessidade de um profissional capacitado para avaliar se as anomalias afetam ou não a segurança da estrutura. Além disso, o projetista ou outro consultor poderá ser consultado para avaliação da situação, proposição de ações de controle e definição sobre sua eventual evolução para o Nível de Resposta NR-2;
- 12. Continuar monitorando rotineiramente o local para avaliar a eficiência da medida corretiva adotada e verificar indícios de novos focos de problema;
- 13. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura;
- 14. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- 15. Caso a manutenção de rotina não seja eficaz e a anomalia evolua com o comprometimento da segurança, adotar os procedimentos elencados na Ficha № 09 do Nível de Resposta NR-2.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual/ Leitura da Instrumentação.	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário.	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Manta geotêxtil; materiais granulares conforme especificação de projeto; caminhão basculante; pá carregadeira e/ou retroescavadeira; trator de esteira; equipamentos de pequeno porte; solo argiloso ou bentonita; cal; água; trena; novos instrumentos de monitoramento; etc.	

Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	Nº 05
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-1
MODO DE FALHA	EROSÃO INTERNA

BARRAGEM DE TERRA

Surgência no talude/área a jusante, com fluxo e sem carreamento de material, enquadrada em "ATENÇÃO", que não compromete
a seguranca da estrutura no curto prazo, mas deve ser monitorada.

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão (individualmente ou em conjunto):</u> Fluxo de água, presença de sedimento, leituras da instrumentação e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Recalques / deformações no maciço;
- 2. Saturação do maciço com desenvolvimento de processos erosivos;
- 3. Redução do fator de segurança;
- 4. Abatimentos localizados no maciço;
- 5. Progressão da anomalia com início de percolação e/ou carreamento de material, caso as ações de controle não sejam implementadas.

PROCEDIMENTOS DE CONTROLE / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

1. Implementar – Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção);

- 2. Inspecionar cuidadosamente a área e verificar a causa da zona úmida ou surgência;
- 3. Confirmar se a água percolada possui sinais de carreamento de solo;
- Confirmar a condição de aumento ou não da vazão percolada. Para tanto, medir e monitorar a quantidade de fluxo (utilizando balde graduado e cronômetro ou outro sistema de medição de vazão, quando possível);
- 5. Verificar a extensão da surgência, no talude de jusante;
- 6. Avaliar os dados de monitoramento da instrumentação e a condição de estabilidade de acordo com o nível freático observado;
- 7. Avaliar os gradientes hidráulicos;
- 8. Importante destacar a necessidade de um profissional capacitado para avaliar se as anomalias afetam ou não a segurança da estrutura. Além disso, o projetista ou outro consultor poderá ser consultado para avaliação da situação, proposição de ações de controle e definição sobre sua eventual evolução para o Nível de Resposta NR-2;
- 9. Monitorar rotineiramente as ações de controle de modo a avaliar sua eficiência e verificar indícios de novos focos de problema;
- 10. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura;
- 11. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- 12. Caso a manutenção de rotina não seja eficaz e a anomalia evolua com o comprometimento da segurança, adotar os procedimentos elencados na Ficha № 10 do Nível de Resposta NR-2.

NOTA: O dreno invertido e/ou outra solução de engenharia deverão atender aos critérios de filtro e de transições.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual / Leitura de instrumentação.	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário.	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Materiais granulares conforme especificação de projeto; manta geotêxtil; caminhão basculante; pá carregadeira e/ou retroescavadeira; balde graduado e cronômetro; etc.	

Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	№ 06
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-2
MODO DE FALHA	GALGAMENTO

ESTRUTURAS DE CONCRETO

- Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas ou danos estruturais, com redução de capacidade vertente, representando risco a segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema;
- Redução da borda livre definidas em projeto, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema; e/ou
- Qualquer outra condição no sistema extravasor enquadrada em "ALERTA", conforme Nível de Segurança da barragem.

Evolução da Situação de Segurança NR-1

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão:</u> Borda livre reduzida, obstrução do sistema extravasor, anomalias que conduzam a abatimentos na crista, erosões no talude de jusante, presença de objetos flutuantes em geral (embarcações, balsas, troncos de árvores e etc.) que possam se chocar e obstruir o sistema extravasor, consultar os estudos hidrológicos realizados, problemas identificados na manutenção e operação do sistema extravasor e nas medidas alternativas em caso de falhas (grupo gerador e etc.) e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Diminuição da borda livre, com potencial de galgamento;
- 2. Impossibilidade de abertura ou operação incorreta das comportas;
- 3. Possibilidade de galgamento e ruptura da estrutura.

PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

 Implementar – Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta) e avaliar necessidade de evacuação preventiva da Zona de Autossalvamento;

NOTA: A identificação da Situação de Emergência NR-2, que configura Nível de "ALERTA" deverá ocasionar a realização de Inspeções de Segurança Especiais, conforme critérios definidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.064.

- 2. Avaliar o grau de comprometimento da estrutura e a possibilidade de evolução da anomalia;
- 3. Avaliar a segurança do local antes de acessá-lo, a fim de garantir a integridade dos agentes responsáveis pela avaliação / definição / implementação das medidas corretivas (desobstrução do sistema extravasor dentre outros);
- 4. Avaliar a situação hidrometeorológica em conjunto com a equipe responsável;
- 5. Se for constatada a diminuição da borda livre a níveis críticos, verificar a existência de restrições operacionais das comportas do vertedouro e possíveis soluções;
- 6. Avaliar os motivos de não efetividade das medidas corretivas adotadas na situação do NR-1;
- 7. Executar imediatamente a alternativa de reparo selecionada com a supervisão de um engenheiro especialista;
- 8. O projetista e/ou consultor da estrutura deve avaliar/acompanhar a situação de emergência, suportando as ações corretivas. Neste contexto deve ser avaliada a severidade do dano provocado, principalmente no vale a jusante, caso a situação evolua para uma ruptura;
- 9. Continuar monitorando rotineiramente o local para avaliar a eficiência da medida corretiva adotada e verificar indícios de novos focos de problema:
- 10. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura;
- 11. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- Caso o problema evolua e a solução apresentada não seja eficaz, adotar os procedimentos elencados na Ficha № 11 do Nível de Resposta NR-3.

NOTA: A depender da situação em que a anomalia foi identificada inicialmente e do grau de comprometimento da segurança da estrutura, não é mais possível confiar que as ações de mitigação serão eficientes.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual / Leitura de instrumentação.	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário.	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Caminhão basculante; solo; pá carregadeira e/ou retroescavadeira; lonas; sacos de ráfia (ou similar) e etc.	

Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	Nº 07
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-2
MODO DE FALHA	GALGAMENTO

BARRAGEM DE TERRA

- Estruturas Extravasoras com anomalias identificadas, tais como falhas na abertura das comportas ou danos estruturais, com redução de capacidade vertente, representando risco a segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema;
- Redução da borda livre definidas em projeto, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema;
- Abatimento, recalque ou depressão na crista da estrutura superiores ao permitido que conduza a uma redução da borda livre, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo devendo ser tomadas medidas para a eliminação do problema; e/ou
- Qualquer outra condição no sistema extravasor enquadrada em "<mark>ALERTA</mark>", conforme Nível de Segurança da barragem.

Evolução da Situação Adversa NR-1

Parâmetros a serem observados para tomada de decisão: Borda livre reduzida, obstrução do sistema extravasor, anomalias que conduzam a abatimentos na crista, erosões no talude de jusante, presença de objetos flutuantes em geral (embarcações, balsas, troncos de árvores e etc.) que possam se chocar e obstruir o sistema extravasor, consultar os estudos hidrológicos realizados, problemas identificados na manutenção e operação do sistema extravasor e nas medidas alternativas em caso de falhas (grupo gerador e etc.) e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Diminuição da borda livre, com potencial de galgamento;
- 2. Impossibilidade de abertura ou operação incorreta das comportas;
- 3. Possibilidade de galgamento e ruptura da estrutura.

PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

 Implementar – Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta) e avaliar necessidade de evacuação preventiva da Zona de Autossalvamento;

NOTA: A identificação da Situação de Emergência NR-2, que configura Nível de "ALERTA" deverá ocasionar a realização de Inspeções de Segurança Especiais, conforme critérios definidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.064.

- 2. Avaliar o grau de comprometimento da estrutura e a possibilidade de evolução da anomalia;
- Avaliar a segurança do local antes de acessá-lo, a fim de garantir a integridade dos agentes responsáveis pela avaliação / definição / implementação das medidas corretivas (desobstrução do sistema extravasor dentre outros);
- 4. Avaliar a situação hidrometeorológica em conjunto com a equipe responsável;
- 5. Se for constatada a diminuição da borda livre a níveis críticos, verificar a existência de restrições operacionais das comportas do vertedouro e possíveis soluções;
- 6. Avaliar os motivos de não efetividade das medidas corretivas adotadas na situação do NR-1;
- 7. Executar imediatamente a alternativa de reparo selecionada com a supervisão de um engenheiro especialista;
- 8. O projetista e/ou consultor da estrutura deve avaliar/acompanhar a situação de emergência, suportando as ações corretivas. Neste contexto deve ser avaliada a severidade do dano provocado, principalmente no vale a jusante, caso a situação evolua para uma ruptura;
- 9. Continuar monitorando rotineiramente o local para avaliar a eficiência da medida corretiva adotada e verificar indícios de novos focos de problema;
- 10. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura;
- 11. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- 12. Caso o problema evolua e a solução apresentada não seja eficaz, adotar os procedimentos elencados na Ficha nº 11 do Nível de Resposta NR-3.

NOTA: A depender da situação em que a anomalia foi identificada inicialmente e do grau de comprometimento da segurança da estrutura, não é mais possível confiar que as ações de mitigação serão eficientes.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual / Leitura de instrumentação.	
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário.	
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Caminhão basculante; solo; pá carregadeira e/ou retroescavadeira; lonas; sacos de ráfia (ou similar) e etc.	

Data de Emissão

13





FICHA DE RESPOSTA	Nº 08
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-2
MODO DE FALHA	INSTABILIZAÇÃO

ESTRUTURAS DE CONCRETO

- Existência de rachaduras/ fendas;
- Degradação expressiva dos materiais do concreto e exposição das armaduras;
- Deformações/ deslocamentos acima dos níveis de controle de atenção; e/ou
- Identificação de qualquer outra anomalia enquadrada em "ALERTA", conforme Nível de segurança da barragem.

Evolução da Situação de Segurança NR-1

As anomalias representam risco à segurança da barragem, no curto prazo, devendo ser tomadas providências para eliminação do problema.

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão (individualmente ou em conjunto):</u> leituras da instrumentação, anomalias expressivas (rachaduras, fendas, trincas e etc.), trincas em dispositivos de drenagem superficial, deslocamentos atípicos acima do permitido, registros de abalos sísmicos nas proximidades da estrutura e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Instabilidade do maciço;
- Surgimento de plano de deslizamento preferencial no maciço de fundação ou no contato concreto fundação, levando à instabilização;
- 3. Aumento de subpressão, levando à instabilização da estrutura;
- 4. Redução do Fator de Segurança;
- 5. Combinação de Carregamentos que favoreçam o tombamento da estrutura.

PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

 Implementar – Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta) e avaliar necessidade de evacuação preventiva da Zona de Autossalvamento;

NOTA: A identificação da Situação de Emergência NR-2, que configura Nível de "ALERTA", deverá ocasionar a realização de Inspeções de Segurança Especiais, conforme critérios definidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023.

- 2. Avaliar o grau de comprometimento da estrutura e a possibilidade de evolução da anomalia;
- 3. Avaliar a segurança do local antes de acessá-lo, a fim de garantir a integridade dos agentes responsáveis pela avaliação / definição / implementação das medidas corretivas adequadas;
- 4. Reparar a área afetada pela anomalia;
- 5. Monitorar e acompanhar as medições hidrométricas a montante da barragem e avaliar a necessidade e viabilidade de se providenciar o rebaixamento do nível do reservatório;
- 6. Uma vez identificado que a evolução da anomalia está associada a um processo de instabilização do maciço, solução voltada ao aumento da estabilidade deverá ser imediatamente avaliada;
- 7. O projetista e/ou consultor da estrutura deve avaliar/acompanhar a situação de emergência, suportando as ações corretivas. Neste contexto deve ser avaliada a severidade do dano provocado, principalmente no vale a jusante, caso a situação evolua para uma ruptura:
- 8. Continuar monitorando rotineiramente o local e o barramento como um todo, para avaliar a eficiência da medida corretiva adotada e verificar indícios de novos focos de problema (fissuração, infiltrações de água, rupturas do concreto, etc);
- 9. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura;
- 10. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados;
- 11. Caso o problema evolua e a solução apresentada não seja eficaz, adotar os procedimentos elencados na Ficha nº 11 do Nível de Resposta NR-3.

NOTA: A depender da situação em que a anomalia foi identificada inicialmente e do grau de comprometimento da segurança da estrutura, não é mais possível confiar que as ações de mitigação serão eficientes.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual/ Leitura da instrumentação.
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário.
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	A definir em função da anomalia.

Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	Nº 09
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-2
MODO DE FALHA	INSTABILIZAÇÃO

BARRAGEM DE TERRA

- Elevação da freática no interior da estrutura, culminando em um processo de instabilização do maciço, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo;
- Evolução das dimensões das trincas e/ou surgimento de novas, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo;
- Escorregamento ou erosão de grande porte, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo;
- Deslocamentos e/ou recalques em evolução, superiores ao esperado/permitido para a estrutura, representando risco à segurança da estrutura no curto prazo; e/ou
- Condição de estabilidade enquadrada como "ALERTA", conforme definição do Manual de Instrumentação da estrutura.

Evolução da Situação Adversa NR-1

Parâmetros a serem observados para tomada de decisão (individualmente ou em conjunto): escorregamentos, abatimentos, elevação da freática, evolução das trincas, alteração na geometria da estrutura, registros de abalos sísmicos nas proximidades da estrutura e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Saturação do maciço e escorregamentos associados;
- Elevação das poropressões no macico e/ou redução da seção transversal/geometria, com instabilização dos taludes; 2.
- 3. Desenvolvimento de caminho preferencial de percolação da água superficial no interior do maciço;
- Desenvolvimento de processos erosivos e outras anomalias devido aos abatimentos, trincas e depressões acentuadas;
- 5. Redução do Fator de Segurança (FS), levando à condição de instabilidade.

PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

Implementar - Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta) e avaliar necessidade de evacuação preventiva da Zona de Autossalvamento;

NOTA: A identificação da Situação de Emergência NR-2, que configura Nível de "ALERTA" deverá ocasionar a realização de Inspeções de Segurança Especiais, conforme critérios definidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.064.

- Avaliar o grau de comprometimento da estrutura e a possibilidade de evolução da anomalia:
- 3. Avaliar a segurança do local antes de acessá-lo, a fim de garantir a integridade dos agentes responsáveis pela inspeção / avaliação / definição / implementação das medidas corretivas, verificação da extensão dos danos e desempenho das ações implantadas;
- 4. Para a condição da geometria da estrutura, após a ocorrência da anomalia, checar sua estabilidade;
- 5. Intensificar monitoramento por meio da instrumentação, verificando indícios de movimentação do maciço e avaliando, concomitantemente, o FS obtido de análises de estabilidade;
- No caso de haver surgência, verificar sua localização, se a água percolada possui ou não sinais de carreamento de solo e se a vazão 6. está controlada (ver Ficha de Emergência N° 05);
- 7. Uma vez identificado que a evolução da anomalia está associada a um processo de instabilização do maciço, solução voltada ao aumento da estabilidade deverá ser imediatamente avaliada, tal como a construção de berma de equilíbrio ou outro;
- Executar imediatamente a alternativa de reparo selecionada com a supervisão de um profissional capacitado;
- 9. O projetista e/ou consultor da estrutura deve avaliar/acompanhar a situação de emergência, suportando as ações corretivas. Neste contexto deve ser avaliada a severidade do dano provocado, principalmente no vale a jusante, caso a situação evolua para uma
- 10. Continuar monitorando rotineiramente o local para avaliar a eficiência da medida corretiva adotada e verificar indícios de novos
- 11. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura.
- 12. Caso o problema evolua e a solução apresentada não seja eficaz, adotar os procedimentos elencados na Ficha № 11 do Nível de Resposta NR-

NOTA: A depender da situação em que a anomalia foi identificada inicialmente e do grau de comprometimento da segurança da estrutura, não é mais possível confiar que as ações de mitigação serão eficientes.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual/ Leitura da Instrumentação/Ocorrência de sismos na região
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Manta geotêxtil; materiais granulares conforme especificação de projeto; caminhão basculante; pá carregadeira e/ou retroescavadeira; trator de esteira; equipamentos de pequeno porte; solo argiloso ou bentonita; cal; água; trena; novos instrumentos de monitoramento; etc.

Data de Emissão

13

26.09.2024



FICHA DE RESPOSTA	№ 10
NÍVEL DE RESPOSTA	NR-2
MODO DE FALHA	EROSÃO INTERNA

BARRAGEM DE TERRA

Surgência no talude/área a jusante com aumento de vazão e carreamento de material, representando risco a segurança da
estrutura no curto prazo, enquadrada em "ALERTA", devendo ser tomadas providências para a eliminação do problema.

Evolução da Situação de Segurança NR-1

<u>Parâmetros a serem observados para tomada de decisão:</u> aumento da vazão, carreamento de sólidos, turbidez da água, piezometria elevada, gradiente hidráulico elevado e etc.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Desenvolvimento de erosões internas no maciço;
- 2. Recalques / deformações no maciço;
- 3. Desenvolvimento da saturação do maciço;
- 4. Redução do fator de segurança da barragem levando à instabilidade do maciço;
- 5. Progressão da anomalia com abertura de brecha, caso as ações corretivas não sejam implementadas.

PROCEDIMENTOS DE MITIGAÇÃO / MONITORAMENTO / REPARAÇÃO

 Implementar – Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta) e avaliar necessidade de evacuação preventiva da Zona de Autossalvamento;

NOTA: A identificação da Situação de Emergência NR-2, que configura Nível de "ALERTA" deverá ocasionar a realização de Inspeções de Segurança Especiais, conforme critérios definidos pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.064.

- 2. Avaliar o grau de comprometimento da estrutura e a possibilidade de evolução da anomalia;
- 3. Avaliar a segurança do local antes de acessá-lo, a fim de garantir a integridade dos agentes responsáveis pela avaliação / definição / implementação das medidas corretivas;
- 4. Inspecionar a área e confirmar se a água percolada possui sinais de carreamento de solo ou aumento da vazão, observando critérios de segurança;
- 5. Avaliar os dados de monitoramento da instrumentação e a condição de estabilidade, de acordo com o nível freático observado;
- 6. Executar imediatamente a alternativa de reparo selecionada com a supervisão de um profissional capacitado;
- 7. O projetista e/ou consultor da estrutura deve avaliar/acompanhar a situação de emergência, suportando as ações corretivas. Neste contexto deve ser avaliada a severidade do dano provocado, principalmente no vale a jusante, caso a situação evolua para uma ruptura;
- 8. Monitorar rotineiramente as ações corretivas de modo a avaliar sua eficiência e verificar indícios de novos focos de problema;
- 9. Qualquer procedimento adotado deverá garantir, ao final de sua execução, a condição de estabilidade da estrutura.
- 10. Quaisquer danos e/ou alterações em estruturas associadas deverão ser reparados, a exemplo os dispositivos de drenagem superficial:
- Caso o problema evolua e a solução apresentada não seja eficaz, adotar os procedimentos elencados na Ficha № 11 do Nível de Resposta NR-3.

NOTA 1: A depender da situação em que a anomalia foi identificada inicialmente e do grau de comprometimento da segurança da estrutura, não é mais possível confiar que as ações de mitigação serão eficientes;

NOTA 2: O dreno invertido e/ou outra solução de engenharia deverão atender aos critérios de filtro e de transições.

DISPOSITIVOS DE IDENTIFICAÇÃO	Inspeções de rotina / Análise visual / Leitura de Instrumentação.					
DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO	Fita sinalizadora, cones e outros, caso necessário.					
RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS	Manta geotêxtil; materiais granulares conforme especificação de projeto; caminhão basculante; pá carregadeira e/ou retroescavadeira; balde graduado e cronômetro e etc.					

Data de Emissão

13

26.09.2024



SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A ruptura é iminente ou está ocorrendo. Potenciais causas associadas:

- Erosão interna (piping) em estágio de evolução e desenvolvimento de brecha de ruptura;
- A borda livre operacional na estrutura é menor que o seu valor limite, de forma que a ruptura é iminente ou está ocorrendo;
- Redução da capacidade vertente por falha no sistema de acionamento das comportas, levando ao galgamento da estrutura;
- Geometria inadequada devido a deformação no maciço (trincas, escorregamentos, erosões, deslizamentos e/ou recalques de grande magnitude na crista) ou elevação da freática, com sérios danos à estrutura e evolução de problemas estruturais, levando à sua instabilização global;
- Instabilização global das estruturas de concreto de modo que a ruptura é iminente ou está ocorrendo; e/ou
- FS≤1,1 para qualquer condição de carregamento.

POSSÍVEIS IMPACTOS ASSOCIADOS

- 1. Perdas de vidas humanas e prejuízos socioeconômicos;
- 2. Impactos em APP (Área de Preservação Permanente) nas faixas marginais ao leito dos cursos de água;
- 3. Possíveis problemas relacionados ao abastecimento de água, energia e irrigação nas regiões abastecidas;
- 4. Inundação de áreas ao longo do vale a jusante, com danos às benfeitorias e aos moradores;
- 5. Interrupção do tráfego de vias de acesso importantes;
- Assoreamento dos cursos de água a jusante (Rio Paraná e afluentes), com deposição de sedimentos nos leitos a jusante e possível alteração da calha principal dos rios em alguns trechos;
- 7. Alteração da qualidade da água ao longo dos corpos hídricos considerados;
- 8. Comprometimento de infraestruturas hidráulicas, como pontes rodoviárias e ferroviária, implantadas nos cursos de água a jusante;
- 9. Destruição da camada vegetal e do habitat, remoção do solo de cobertura, destruição de vida animal, biota aquática e demais prejuízos à fauna e flora características da região;
- 10. Impactos negativos na imagem à UHE Porto Primavera;
- 11. Possibilidade de impacto por efeito cascata das barragens localizadas a jusante;
- 12. Possíveis dificuldades para obtenção de novas licenças ambientais;
- 13. Impactos financeiros devido à paralisação das atividades da usina e multas ambientais.

AÇÕES DE RESPOSTA

ALERTAR IMEDIATAMENTE A ZONA DE AUTOSSALVAMENTO POR MEIO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EM MASSA.

ADOTAR – Fluxograma de Notificação NR-3 (Emergência);

- 1. As ações descritas a seguir devem ser validadas com o(s) órgão(s) público(s) interveniente(s):
- 2. Executar recuperação das áreas atingidas: diagnosticar e indicar tratamentos;
- 3. Realizar Estudo Ambiental na área impactada;
- 4. Recuperar locais atingidos.

Data de Emissão

13

26.09.2024


Apêndice 5 – Fluxogramas de Notificação conforme NR

Figura 15 – Fluxograma de Notificação NR-0 (Cheia)

NÍVEL DE RESPOSTA 0 - NORMAL

Configura-se estado de Normalidade quando a segurança
da estrutura não é afetada.


NÍVEL DE RESPOSTA 0 - CHEIA
O Nível de Cheia ainda configura estado de Normalidade,
dado que a segurança da estrutura não é afetada.

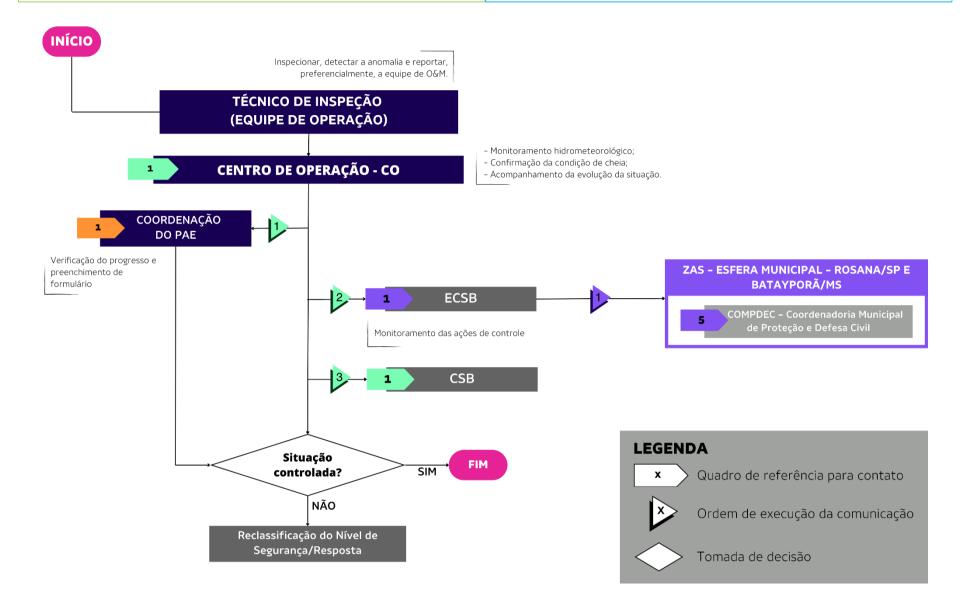

13

Data de Emissão

Figura 16 - Fluxograma de Notificação NR-1 (Atenção)

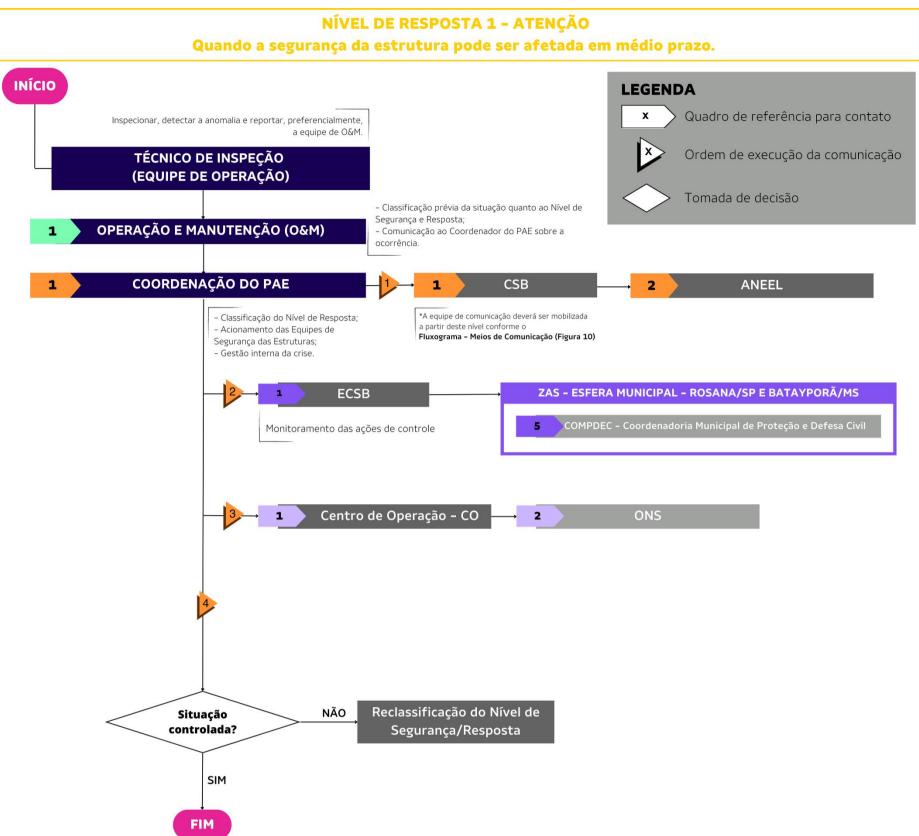

Data de Emissão


13

26.09.2024

Figura 17 – Fluxograma de Notificação NR-2 (Alerta)

NÍVEL DE RESPOSTA 2 - ALERTA

Não há certeza de que se consiga controlar a situação, requerendo total prioridade das ações mitigadoras.

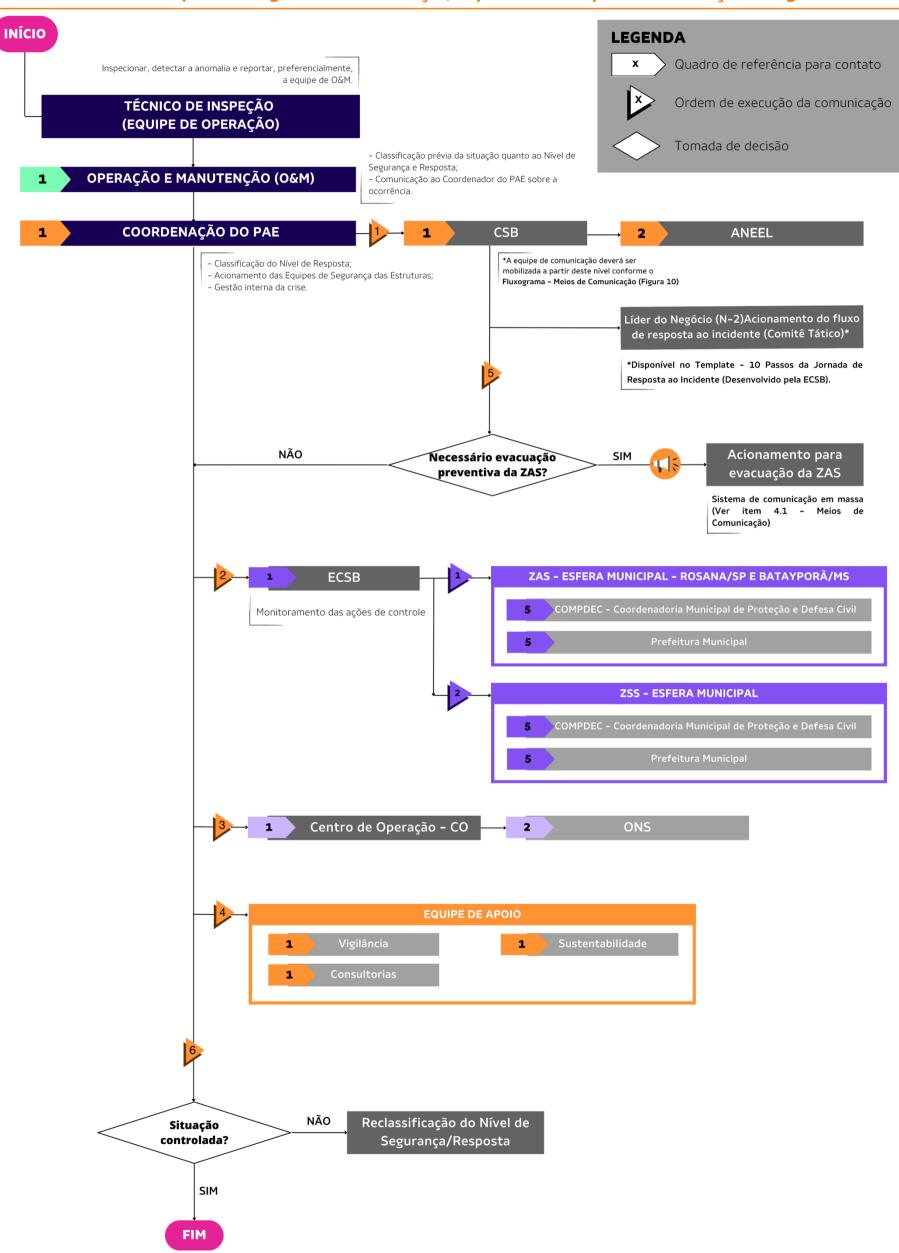

13


Data de Emissão

26.09.2024

Figura 18 – Fluxograma de Notificação NR-3 (Emergência)

NÍVEL DE RESPOSTA 3 - EMERGÊNCIA

Não há ações corretivas passíveis de controlar ou extinguir a anomalia ou ocorrência identificada.

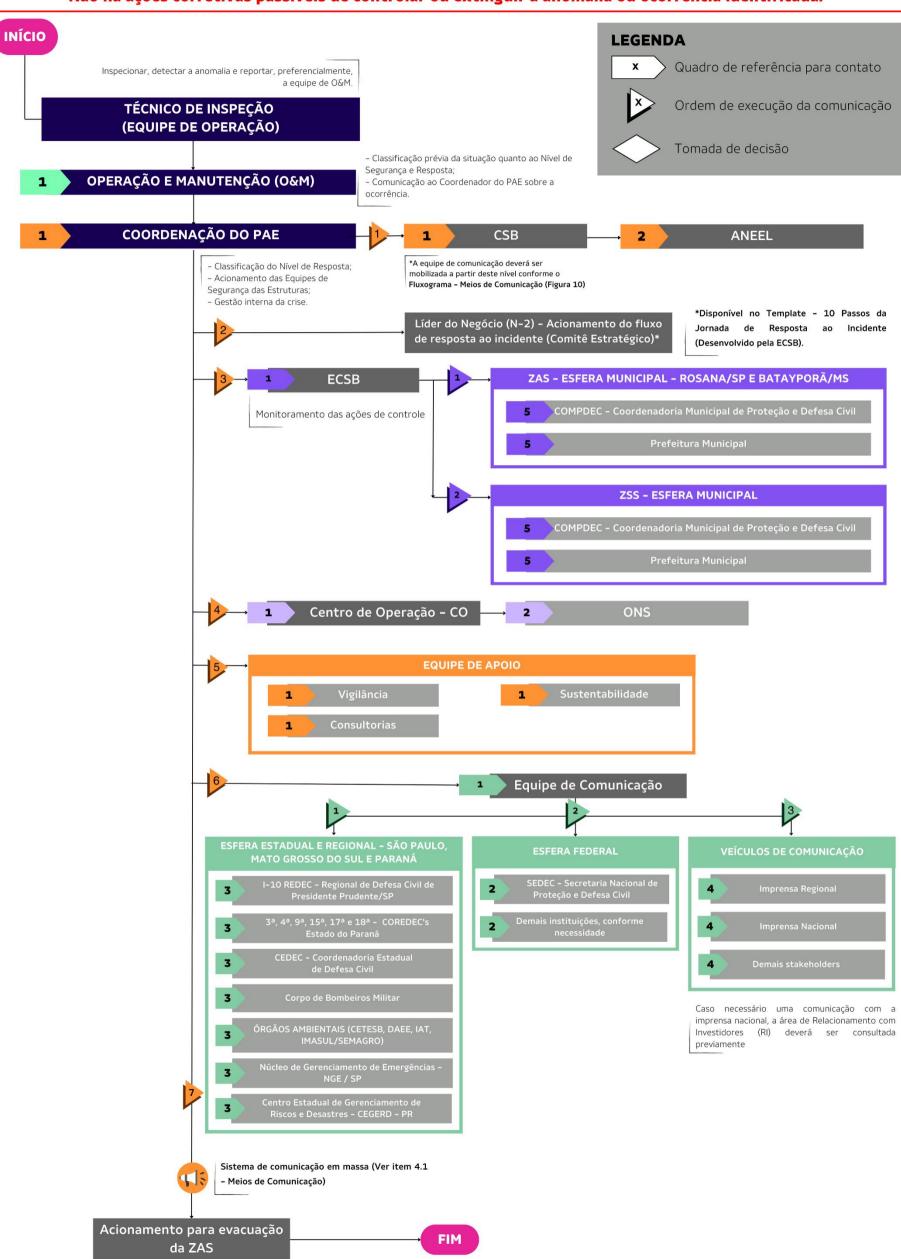

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 6 – Formulário de Mensagem de Notificação



	sta é uma i a, feita	_		-			-					
	orário: / ata: /											
A Primave ra	partir da da a é:	ita e hor	ário aqui	i descri	tos, de	claro q	ue o N i	ível de	Segur	ança atua	l da UHE	Porto
Α	causa da al		mal □ é:	Cheia	□ A	tenção	□ A	lerta	□ Em	ergência		
(de real, etc).	escrição mínir	na da situ	ação, iden	tificação	da con	dição and	ormal, p	ossíveis	danos,	risco de rup	tura pote	ncial ou
	sta mensage											
recomend	s circunstâ dações e ati e Inundação	vidades	delinead	as em s	sua cóp	oia do P	AE da l	UHE Po	rto Pr	mavera e		-
	avor confirr										pelo	n° de
ela se res	ós os mante olva ou se t ora em ho	orne pio ra, para	r. Nova	comun ualizaçã	icação	será e a outra	emitida s infor	nova	mente, s, entr	dentro d e em con	le tato cor	horas
				(loc	:al),	(dia	a) de _			(mês)	de	·
		(Assina	itura)						(CPF)		
	(Nome Co	ompleto d	o Represei	ntante)								

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 7 – Formulário de Declaração de Início de Emergência



DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA

SITUAÇÃO	E NÍVEL:										
EMPREEND	DEDOR:										
BARRAGEN	Л:										
Eu,											
		_ (nome e			-						_
responsabi	ilidades que me	foram delega	das, efetu	o o regis	stro da I	DECLAR	AÇÃO DE	EMERG	ÊNCIA,	para a	Situação
de Nível _				, para a	a barra	gem				_, a p	artir das
		(horas	e minut	os) do	dia _	/	/,	em f	unção	da o	corrência
de											
								descriç	ão da c	corrêr	ncia).
	ı quaisquer eso (ı			ontatar					(nome)	pelo	telefone
	_			_ (local),	·	(dia) de			(mê:	s) de _	
	(Assinatura)		_				(CPF)			
	(Nome Comp	leto do Repres	entante)	_							

FIM DA MENSAGEM

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 8 – Formulário de Declaração de Encerramento de Emergência



DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA EMERGÊNCIA

SITUAÇÃO	E NÍVEL:							_			
EMPREENI	DEDOR:							_			
BARRAGE	M:							_			
Eu,											
							Coordenador	do	PAE	da	Barragen
				_, e ı	no uso das	atribu	uições e respor	nsabil	lidade	s que	me foram
delegadas	, efetuo o reg	gistro da DECLA	RAÇÃO DI	E ENC	ERRAMEN	TO DI	E SITUAÇÃO, v	oltan	do pa	ra a S	Situação de
Nível			, a par	tir da	s			_ (hc	ras e	minu	ıtos) do dia
e eliminaç	ão do Risco d	e Ruptura.									
Obs.	: Para quaisq	uer esclarecime	entos, favo	or cor	ntatar				(nome	e) pe	lo telefone
		_ (número do te	elefone).								
				(lo	cal),	(dia)	de		(mê	s) de	·
		(Assinatura)						(CPF)			_
	(Nome Co	umpleto do Repres	centante)								

FIM DA MENSAGEM

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 9 - Termo de Confidencialidade



TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Eu, [NOME COMPLETO], [RG], [CPF], [FUNÇÃO], [ÓRGÃO/EMPRESA], declaro ter ciência de que, no exercício de minhas funções, terei acesso a várias informações sobre Dados Pessoais de titulares relacionados ao Plano de Ação de Emergência (PAE).

Pelo presente, declaro e concordo em tomar todas as precauções para assegurar a Confidencialidade, Integridade e Não Disponibilidade de quaisquer Dados Pessoais que tenham sido confiados a mim pela CESP.

O presente acordo de confidencialidade engloba todo e qualquer Dado Pessoal que o signatário do presente termo tiver acesso no exercício regular de suas funções. Além disso o presente instrumento impõe ao signatário a não divulgação de qualquer informação para terceiros ou envolvidos internos do PAE que não possuem a devida autorização de acesso.

Desse modo assumo, pessoalmente, irrevogável e irretratavelmente, a obrigação de não as revelar, reproduzir, repassar, expor ou divulgar, sob qualquer meio, pretexto, fundamento ou justificativa, as informações a que por qualquer razão tiver acesso, bem como de manter a confidencialidade de tais informações que vierem a ser de meu conhecimento durante todo o tempo em que estiver atuando em nome da CESP, permanecendo em vigor esta obrigação a partir da data da revelação das informações confidenciais, até 05 anos após o término do contrato que vincula as partes obrigando-me a cumprir e respeitar todas as condições relativas a confidencialidade, as quais declaro ser de meu inteiro conhecimento.

Entendo que não estou autorizado a utilizar esta informação para propósitos particulares. Da mesma forma, eu não tenho liberdade para repassar esta informação a terceiros sem o consentimento expresso e por escrito do responsável pelo Dado Pessoal.

Declaro, ainda, ciência de que na hipótese de violação do sigilo a que ora me obrigo a manter sobre tudo aquilo que vier a ser de meu conhecimento durante o exercício de minhas atividades, estarei sujeito aos efeitos de ordem penal, civil e administrativa.



Data de Emissão

13

26.09.2024

Afirmo e declaro, ainda, que o presente Termo de Confidencialidade poderá ser assinado por meio eletrônico, sendo consideradas válidas as referidas assinaturas.

Assinatura:	 	
Nome:		
CPF:		
Cargo/Função:		

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 10 – Registro dos Treinamentos e Simulados

Quadro 28 – Registro de treinamentos e simulados

		REGISTRO DE TREINAMENTOS E SIMULADOS			
Público	Responsável pela atividade	Tipo de atividade	Assunto	Data	Local
Interno/Externo	Ovídio Santos	- Oficina de palestras	PAE/PLANCON	10/12/20	Online Teams
Interno/Externo	Douglas Reis	- Palestra	PSB/PAE	23/11/21	AEPP - Primavera
Interno/Externo	- CESP; e - SEDEC.	- Palestra de Integração PAExPLANCON	PAE/PLANCON	03 a 05/04/2023	AEPP - Primavera
Interno	- CESP; e - Geometrisa.	 Treinamento Interno de Segurança de Barragens Treinamento do Coordenador do PAE Treinamento de Evacuação – SSD Simulado de Evacuação 	Operacionalização do PAE	18/07/2023	UHE Porto Primavera
Interno	- CESP; e - Geometrisa.	- Simulado Tabletop	Operacionalização do PAE	19/12/2023	UHE Porto Primavera
Externo	- CESP; e - Sob Medida.	- Treinamento individual e distribuição de convites (82 treinamentos realizados)	Operacionalização do PAE	17 a 20/05	ZAS da UHE Porto Primavera
Externo	- CESP; e - Sob Medida.	- Treinamento nas escolas (3 escolas – 627 participantes em Batayporã, 126 em Rosana e 341 em Primavera)	Operacionalização do PAE	17 e 23/05/2024	Escolas de Primavera/SP, Rosana/SP e Batayporã/MS
Interno	CESP;Geometrisa; eSob Medida.	- Simulado interno de evacuação	Operacionalização do PAE	24/05/2024	UHE Porto Primavera
Externo	CESP;Geometrisa; eSob Medida.	- Simulado externo de evacuação	Operacionalização do PAE	25/05/2024	ZAS da UHE Porto Primavera

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 11 – Registro de Reuniões

Quadro 29 – Resumo das reuniões realizadas com as Defesas Civis da ZAS da UHE Porto Primavera

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA DE REALIZAÇÃO
1ª Reunião de 2020 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	22/01/2020
1ª Reunião de 2020 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	22/01/2020
2ª Reunião de 2020 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	09/06/2020
2º Reunião de 2020 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	16/06/2020
3º Reunião de 2020 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	13/08/2020
3º Reunião de 2020 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	18/08/2020
1º Reunião de 2020 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	26/11/2020
Lª Reunião de 2021 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	09/03/2021
Lª Reunião de 2021 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	12/03/2021
PReunião de 2021 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) om o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	25/06/2021
Pareunião de 2021 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	08/07/2021
Bª Reunião de 2021 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	20/09/2021
Bª Reunião de 2021 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) com o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	21/09/2021
Reunião de 2021 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) om o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	09/11/2021
ª Reunião de 2021 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) om o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	15/11/2021
PReunião de 2022 para integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) om o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	25/03/2022
Reunião de 2022 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) om o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	31/03/2022
PReunião de 2022 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) em o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Rosana/SP	22/06/2022
^a Reunião de 2022 para Integração do Plano de Ação de Emergência (PAE) om o Plano de Contingência (PLANCON) do Município de Batayporã/MS	23/06/2022
^a Reunião de 2023 com a Defesa Civil Municipal de Rosana (SP) para linhamento da etapa de Levantamento Cadastral	18/04/2023
^a Reunião de 2023 com a Defesa Civil Municipal de Batayporã (MS) para linhamento da etapa de Levantamento Cadastral	18/04/2023

Data de Emissão

13

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	DATA DE REALIZAÇÃO
2ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Rosana (SP) para alinhamento junto as lideranças comunitárias sobre o Levantamento Cadastral	27/04/2023
3ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Rosana (SP) a respeito dos pontos relevantes sobre o levantamento cadastral e projeto de sinalização	04/05/2023
2ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Batayporã (MS) para apresentação do sistema de alarme previsto no município	09/05/2023
4ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Rosana (SP) para apresentação do sistema de alarme previsto no município	10/05/2023
5ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil Municipal de Rosana (SP) a respeito do sistema de alerta/alarme sonoro e da sinalização na ZAS da UHE Porto Primavera	05/07/2023
6ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Rosana (SP) para alinhamentos sobre o Projeto de Sinalização	10/07/2023
7º Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Rosana (SP) para alinhamento junto as lideranças comunitárias sobre o Projeto de Sinalização	10/07/2023
8ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Rosana: Implantação e Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	26/09/2023
3ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Batayporã - Implantação e Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	27/09/2023
4ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Batayporã - Implantação de Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	21/11/2023
9ª Reunião de 2023 com a Defesa Civil de Rosana - Implantação e Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	21/11/2023
1ª Reunião de 2024 com a Defesa Civil de Batayporã – Implantação e Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	26/03/2024
1ª Reunião de 2024 com a Defesa Civil de Rosana – Implantação e Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	26/03/2024
1ª Reunião da Comissão Mista Sobre o Simulado de Evacuação	26/04/2024
2ª Reunião da Comissão Mista Sobre o Simulado de Evacuação	21/05/2024
2ª Reunião de 2024 com a Defesa Civil de Batayporã – Implantação e Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	18/06/2024
2ª Reunião de 2024 com a Defesa Civil de Rosana – Implantação e Operacionalização do PAE e Integração com o PLANCON (Reunião Trimestral)	18/06/2024

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 12 – Entidades com cópia do PAE

Quadro 30 – Entidades que receberam uma cópia do PAE

	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Altônia - PR						
001	Recebedor:	Nilson de Souza Data: 20/03/202						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Alto Paraíso - PR						
002	Recebedor:	Marcelo E. da Silva Data:03/04/2024						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Amambai - MS						
003	Recebedor:	Larissa Data: 18/03/202						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Amaporã - PR						
004	Recebedor:	Heryc Pires Almeida Data: 14/03/202						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Anaurilândia - MS						
005	Recebedor:	Adão Dantas de Oliveira Data:18/03/2024						
007	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Batayporã - MS						
006	Recebedor:	Gilberto Batista Santos Data:25/03/2024						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Cidade Gaúcha - PR						
007	Recebedor:	Maykon Bruning Data: 14/0						
800	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Diamante D'Oeste - PR						
	Recebedor:	Lucilene Data:25/03/2024						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Diamante do Norte - PR						
009	Recebedor:	- Data: 15/03/202						
040	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Douradina - PR						
010	Recebedor:	- Data: 14/03/202						
044	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Eldorado - MS						
011	Recebedor:	- Data: 19/03/202						
040	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Entre Rios D'Oeste - PR						
012	Recebedor:	- Data: 22/03/202						
042	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Foz do Iguaçu - PR						
013	Recebedor:	Anna Laura Eckhardt Data: 21/03/202						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Francisco Alves - PR						
014	Recebedor:	Maria Eduarda Pereira Data:18/03/2024						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Guaíra - PR						
015	Recebedor:	Raymundo Castanon Andrade Data: 11/03/202						
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Guaporema - PR						
016	Recebedor:	Ney José Ribeiro Data: 13/03/202						



UHE PORTO PRIMAVERA

Revisão

Data de Emissão

13

017	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Icaraíma -	Defesa Civil Municipal de Icaraíma - PR		
	Recebedor:	-	Data: 21/03/2024		
018	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Iguatemi -	Defesa Civil Municipal de Iguatemi - MS		
	Recebedor:	Ana Lúcia	Data: 18/03/2024		
019	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Iporã - PR			
	Recebedor:	André Luiz	Data: 14/03/2024		
020	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Itaipulândi	Defesa Civil Municipal de Itaipulândia - PR		
	Recebedor:	Gustavo Yuri	Data: 28/03/2024		
021	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Itaquiraí - I	Defesa Civil Municipal de Itaquiraí - MS		
	Recebedor:	-	Data: 21/03/2024		
022	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Ivaté - PR	Defesa Civil Municipal de Ivaté - PR		
	Recebedor:	Helder Corrêa	Data: 14/03/2024		
023	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Ivinhema -	Defesa Civil Municipal de Ivinhema - MS		
	Recebedor:	Leandro Boeing	Data:19/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Japorã - M	Defesa Civil Municipal de Japorã - MS		
024	Recebedor:	-	Data:12/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Jateí - MS	Defesa Civil Municipal de Jateí - MS		
025	Recebedor:	Alex Barbosa	Data: 19/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Juti - MS	Defesa Civil Municipal de Juti - MS		
026	Recebedor:	Ludmyla S. Palácio	Data: 13/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Marechal (Defesa Civil Municipal de Marechal Cândido Rondon - PR		
027	Recebedor:	Wellington Alves da Rocha	Data: 21/03/2024		
028	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Marilena -	Defesa Civil Municipal de Marilena - PR		
	Recebedor:	-	Data: 18/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Medianeira	Defesa Civil Municipal de Medianeira - PR		
029	Recebedor:	Carolina Pinheiro da Rosa	Data: 20/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Mercedes	Defesa Civil Municipal de Mercedes - PR		
030	Recebedor:	Karim H.F.	Data:28/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Mirador - F	PR		
031	Recebedor:	Lindorval Miranda	Data: 18/03/2024		
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Missal - PR	Defesa Civil Municipal de Missal - PR		
032	Recebedor:	Gustavo Alex	Data: 26/03/2024		
033	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Mundo No	Defesa Civil Municipal de Mundo Novo - MS		
	Recebedor:	-	Data: 20/03/2024		

UHE PORTO PRIMAVERA

Revisão

Data de Emissão

13

034	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Naviraí - MS		
	Recebedor:	Kauan Leone Marchini	Data: 22/03/2024	
035	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Nova Andradina - MS		
	Recebedor:	Juliana Lopes	Data: 19/03/2024	
036	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Nova Londrina - PR		
	Recebedor:	Marcos Nascimento	Data: 14/03/2024	
037	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Novo Horizonte do Sul - MS		
	Recebedor:	Maria do Carmo	Data: 22/03/2024	
038	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Paraíso do Norte - PR		
	Recebedor:	Jaqueline de Oliveira	Data: 15/03/2024	
039	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Pato Bragado - PR		
	Recebedor:	Ricardo	Data: 22/03/2024	
040	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Planaltina do Paraná - PR		
	Recebedor:	Micheli Cristina dos Santos	Data: 14/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Porto Rico - PR		
041	Recebedor:	Elza Vitória Pereira de Lacerda	Data:18/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Querência do Norte - PR		
042	Recebedor:	Eder Viana da Silva	Data: 20/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Rondon - PR		
043	Recebedor:	Ana Beatriz	Data: 18/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Rosana - SP	Defesa Civil Municipal de Rosana - SP	
044	Recebedor:	Arnaldo João da Silva	Data: 19/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo - PR		
045	Recebedor:	Paulo Andrade	Data: 18/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Santa Helena - PR		
046	Recebedor:	Marcio B.	Data: 21/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Santa Isabel do) Ivaí - PR	
047	Recebedor:	-	Data: 14/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Santa Mônica	- PR	
048	Recebedor:	Gabriel Henrique da Silva	Data: 20/03/2024	
	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Santa Terezinh	a do Itaipu - PR	
049	Recebedor:	Juliana Dalzotto	Data: 20/03/2024	
050	Instituição:	Defesa Civil Municipal de São Jorge do Patrocínio - PR		
	Recebedor:	Leandro M. Cruz	Data: 18/03/224	



UHE PORTO PRIMAVERA

Revisão

Data de Emissão

13

054	Instituição:	Defesa Civil Municipal de São José das Palmeiras - PR	
051	Recebedor:	-	Data: 26/03/2024
052	Instituição:	Defesa Civil Municipal de São Miguel do Iguaçu - PR	
	Recebedor:	-	Data: 21/03/2024
052	Instituição:	Defesa Civil Municipal de São Pedro do Paraná - PR	
053	Recebedor:	Maria P.	Data: 14/03/2024
054	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Tapira - PR	
054	Recebedor:	Evandro Pereira	Data: 15/03/2024
055	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Taquarussu - MS	
055	Recebedor:	José Soares Oliveira	Data: 18/03/2024
OFC	Instituição:	Defesa Civil Municipal de Terra Roxa - PR	
056	Recebedor:	Regiane P.	Data: 21/03/2024

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 13 – Mapas de Inundação

A evacuação das áreas inundáveis deverá ser feita após ser emitida a notificação de emergência pela CESP. A seguir, apresentam-se os mapas de inundação.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 14 – Mapas de Sinalização de Pontos de Encontro e Rotas de Fuga (Elementos de Autoproteção)

A seguir, apresentam-se os mapas do projeto de sinalização consolidado com os órgãos de proteção e Defesa Civil da ZAS da UHE Porto Primavera.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Apêndice 15 – Localização das Estações Remotas de Sirenes Fixas (Elementos de Autoproteção)

Em atendimento à Lei Federal nº 12.334/2010 e Resolução Normativa ANEEL nº 1.064/2023, onde menciona-se a necessidade de instalação de "(...) um sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficácia, nos locais habitados na ZAS, devendo conter avaliação quanto a essa abrangência e cabendo ao empreendedor sua implantação, operação e manutenção em articulação com os órgãos locais de proteção e defesa civil.", em 2023 a Companhia Energética de São Paulo materializou o sistema de alerta sonoro na ZAS da UHE Porto Primavera.

Composto por 04 torres fixas instaladas em pontos estratégicos na área potencialmente inundável (**Figura 19** e **Quadro 31**), o sistema de alerta sonoro é controlado pela Central de Operação Local (COL), infraestrutura dotada de sistemas seguros de alimentação elétrica, módulos de acionamentos e rádio transmissor VHF, e possuem sistema remoto de supervisão eletrônica via CMR²⁸.


²⁸ Projeto Executivo para Implantação do Sistema de Notificação de Emergência da UHE Porto Primavera. Desenvolvido pela Tele Comunicações do Vale do Rio Grande Ltda., 2023.

Data de Emissão

13

26.09.2024

Figura 19 – Localização das Estações Remotas (ER) de Sirenes Fixas na ZAS

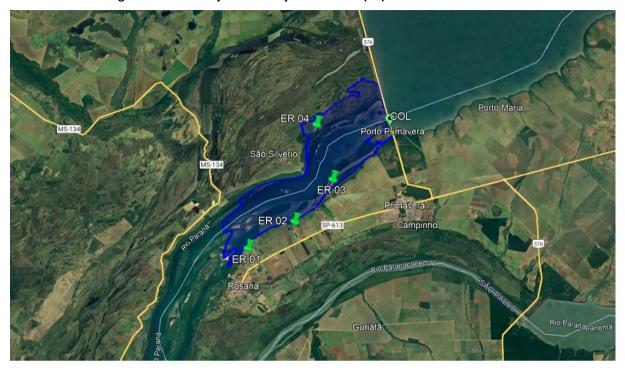

Fonte: Google Earth, modificado fev. 2024.

Quadro 31 – Localização das Estações Remotas de Sirenes Fixas

ESTAÇÃO REMOTA	LATITUDE	LONGIDUTE
Estação 01	-22.560476°	-53.053282°
Estação 02	-22.544387°	-53.022435°
Estação 03	-22.518593°	-52.997163°
Estação 04	-22.484657°	-53.007782°
Central de Operação Local	-22.483806°	-52.957476°

Fonte: Tele Comunicações do Vale do Rio Grande Ltda.. dez./23.